



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No.
DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2036
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ

EQT: 7 MOVIL: 2
FECHA: 11 de junio de 2004 HORA: 9:00 AM

REPORTÓ

Bomberos


DIRECCIÓN: Calle 29A Sur No. 15 – 10 Este ÁREA DIRECTA: 300 m²
BARRIO: Corinto POBLACIÓN ATENDIDA:
UPZ: 32 – San Blas FAMILIAS 4 ADULTOS 6 NIÑOS 6
LOCALIDAD: 4 – San Cristóbal

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA ☒ INUNDACIÓN ☐ ESTRUCTURAL ☐

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Deslizamiento aparentemente traslacional en suelo, producido por desconfinamiento en la pata del depósito a causa de las excavaciones realizadas en la ladera para la construcción de las viviendas.

3 ESQUEMA

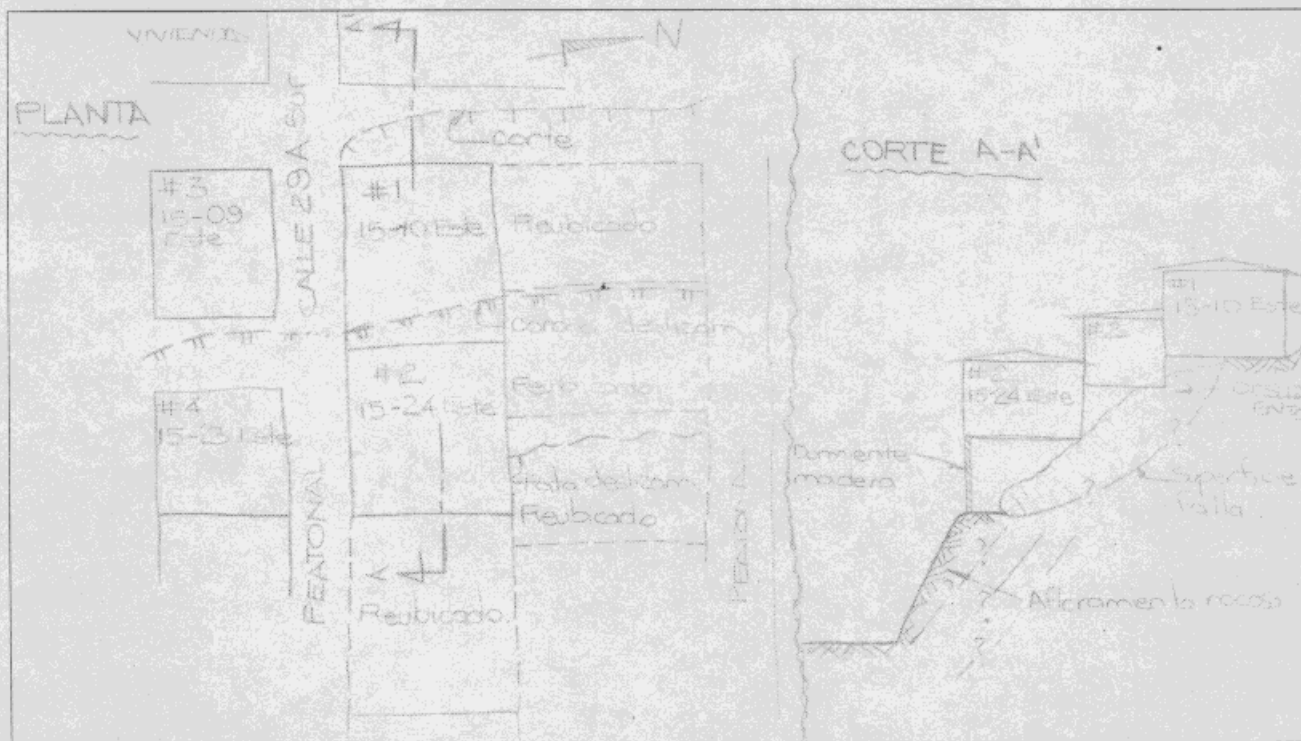


Bogotá sin indiferencia

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS


4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DANOS EN VIVIENDA
1	Maria Parra de Rodriguez	Calle 29A Sur No. 15 - 10 Este		4	2	2	Deformación de la vivienda por pérdida del suelo de fundación. Construcción de 1 piso en material de recuperación
2	Javier Rodriguez	Calle 29A Sur No. 15 - 24 Este		6	2	4	Deformación de la vivienda por pérdida del suelo de cimentación. Vivienda de 1 piso en material de recuperación
3	Jairo Alonso	Calle 29A Sur No. 15 - 09 Este		1	1		Desconfinamiento de la cimentación. Vivienda de 1 piso en material de recuperación deshabitada.
4	Isidro Mogollón	Calle 29A Sur No. 15 - 23 Este		1	1		Deformación de la vivienda por empuje generado por el material deslizado. Vivienda de 1 piso en material de recuperación.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

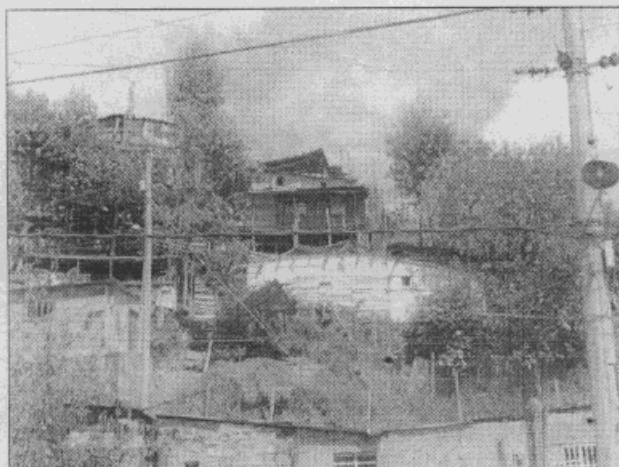INFRAESTRUCTURA: SI ☐ NO ☒ CUAL?

Fotografía 1. Vista de la ladera donde se ubican las viviendas.

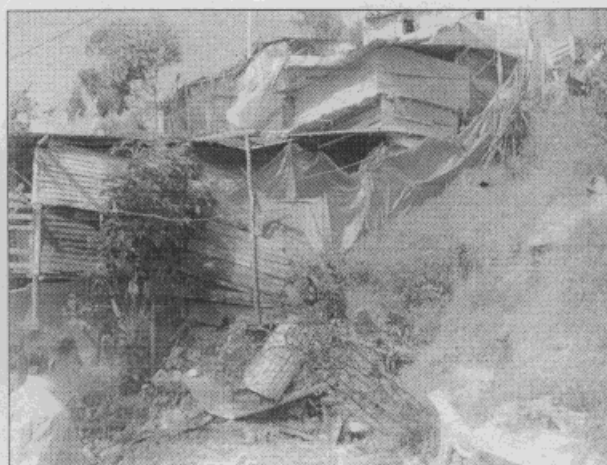

Fotografía 2. Vista lateral de las viviendas de la señora María Parra y Javier Rodríguez.

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Colapso de las viviendas por pérdida del suelo de cimentación o por empuje del material deslizado y por deficiencias constructivas de las mismas. Por lo anterior, se considera que las viviendas presentan alto riesgo por Fenómenos de Remoción en Masa.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X		X		X			
2	X		X		X			
3		X			X			
4	X		X		X			

7 ACCIONES ADELANTADAS


- Se solicitó a la Base y a CLE 1 asistencia de personal para la evacuación definitiva de las viviendas de la señora María Parra de Rodríguez y los señores Javier Rodríguez Parra e Isidro Alonso. La vivienda del señor Jairo Alonso no fue evacuada puesto que se encuentra desocupada.

Bogotá sin indiferencia


DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Fotografía 3. Vista de la pata del deslizamiento.

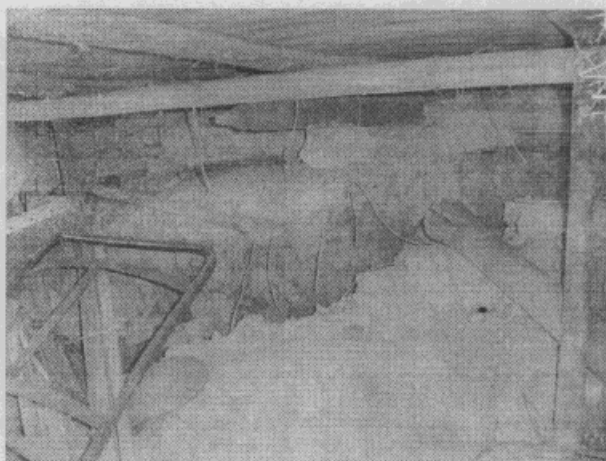

Fotografía 4. Se observa el escarpe de falla bajo la vivienda del señor Javier Rodríguez.

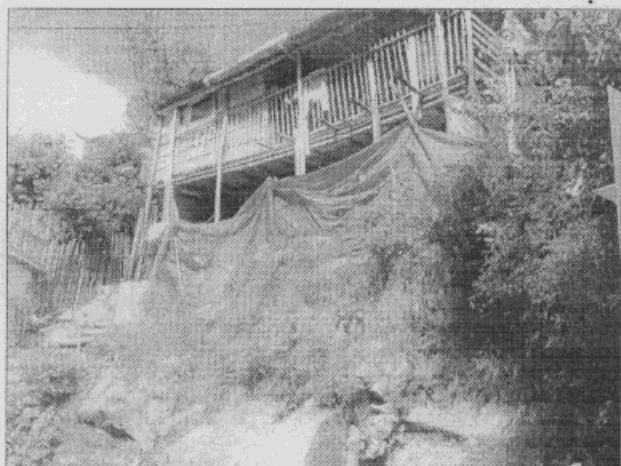

Fotografía 5. Vivienda del señor Javier Rodríguez; obsérvese el tipo de construcción y de cimentación.



Fotografía 6. Deslizamiento que está empujando la vivienda del señor Isidro Mogollón.

8 RECOMENDACIONES

- Cambiar la prioridad del proceso de reasentamientos a uno (1) para las familias de la señora María Parra de Rodríguez y los señores Javier Rodríguez Parra y Jairo Alonso.
- Incluir con prioridad uno (1) en el proyecto de reasentamientos de familias en zonas de alto riesgo no mitigable, la familia del señor Isidro Mogollón (Calle 29A Sur No. 15 – 23 Este)

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
 PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
 MATRÍCULA 25202-73855 CND

Vo. Bo.


 ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
 COORDINADOR TÉCNICO
Bogotá sin indiferencia