

0000012



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2142
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ

EQT: 7 MOVIL: 9
FECHA: Sep. 27 de 2004 HORA: 12:00 M

REPORTÓ

Edil Guillermo Pérez (Alcaldía Local)

DIRECCIÓN:	<u>Carrera 51C-Calle 90 Sur (antig)</u>	ÁREA DIRECTA:	<u>150 m²</u>
BARRIO:	<u>Cra 1G Este # 84A - 42 Sur</u>	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	<u>Urbanización Chuniza</u>	FAMILIAS	<u>ADULTOS 53 NIÑOS 1668</u>
LOCALIDAD:	<u>58 - Comuneros</u>	PREDIOS EVALUADOS:	<u>1</u>
	<u>5 - Usme</u>		

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA ☐ INUNDACIÓN ☐ ESTRUCTURAL ☒

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Agrietamiento de los muros del costado occidental (externos) de dos (2) salones antiguos ubicadoS en el extremo occidental del Centro Educativo Distrital Chuniza y de la puerta de ingreso a uno de éstos, aparentemente por consolidación del relleno de cimentación en el extremo noroccidental de los mismos.

Los salones son construcciones de un (1) piso en mampostería, aparentemente confinada por columnas y viga perimetral el concreto reforzado sobre la que descansa la cubierta (canaletas de asbesto-cemento).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3 ESQUEMA

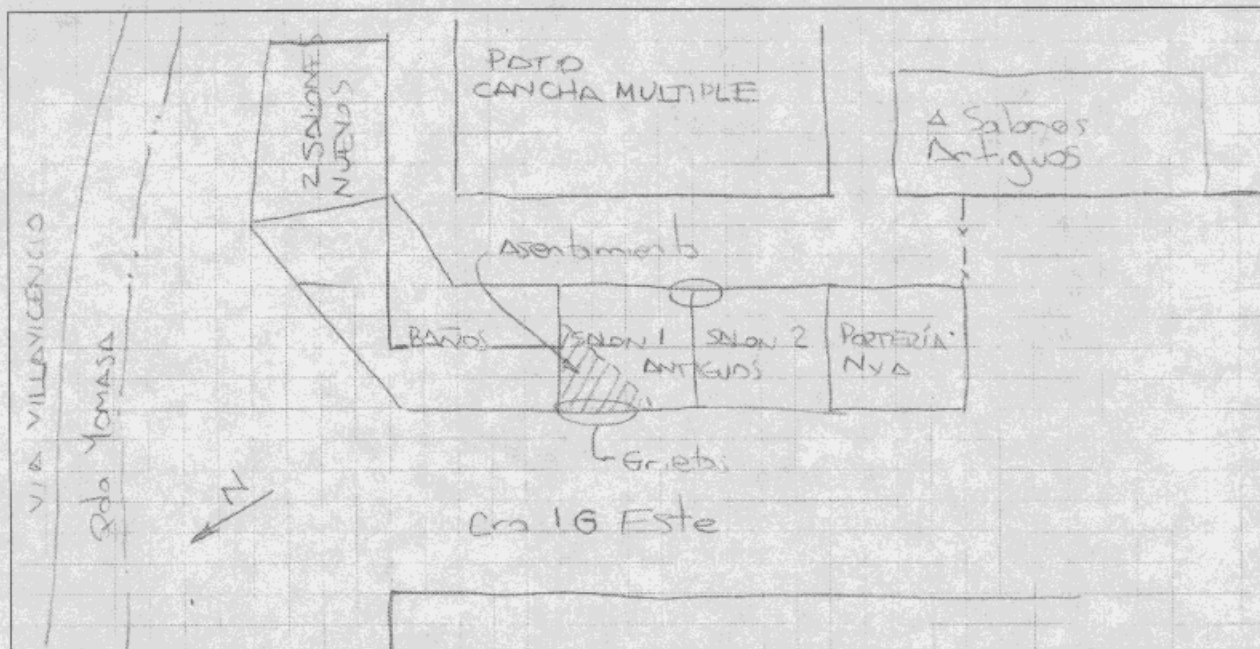


Figura 1. Ubicación del agrietamiento de los daños en los salones.

4 AFECTACIÓN:

INFRAESTRUCTURA: SI ☐ NO ☒ CUAL?

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Incremento de los daños en los muros de los salones, lo que puede llevar al colapso del sector de los salones que presenta agrietamiento y por ende podría presentarse afectación de los estudiantes o transeúntes del sector.

6 ACCIONES EJECUTADAS


- Señalización y aislamiento externo e interno de la zona de los dos (2) salones afectados.
- Se recomendó a las Coordinadoras Jenny Galvis y Clara Inés Díaz mantener fuera de uso y aislados los salones para evitar cualquier tipo de accidente.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

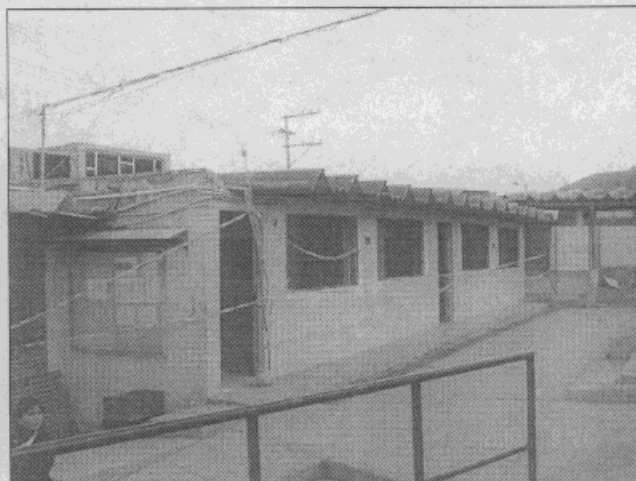

Fotografía 1. Vista exterior de los salones afectados; se observa la señalización provisional colocada. Fotografía 2. Vista interior de los salones afectados.

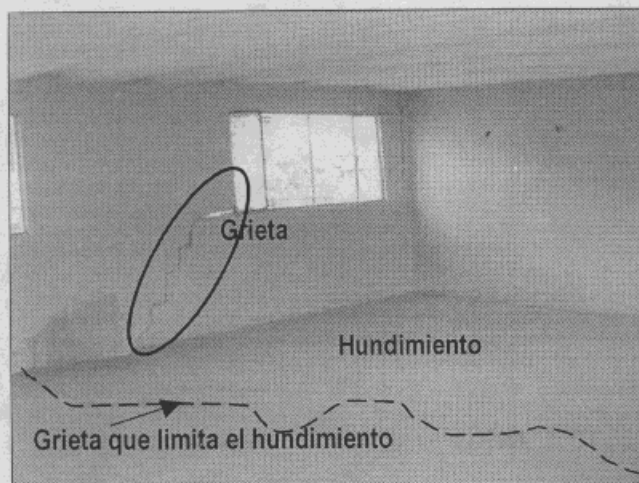

Fotografía 3. Se observa hundimiento en la esquina noroccidental de uno de los salones; lugar de mayor afectación de la estructura del mismo. Fotografía 4. Se observa exteriormente la grieta referida en la fotografía anterior.

7 RECOMENDACIONES

- Mantener aislados y fuera de uso los dos (2) salones.

3/4

Bogotá sin indiferencia




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

- Informar a la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría de Educación Distrital de los daños que presentan los salones del CED a fin de que adelante las acciones pertinentes para garantizar la estabilidad y habitabilidad de las construcciones del CED.

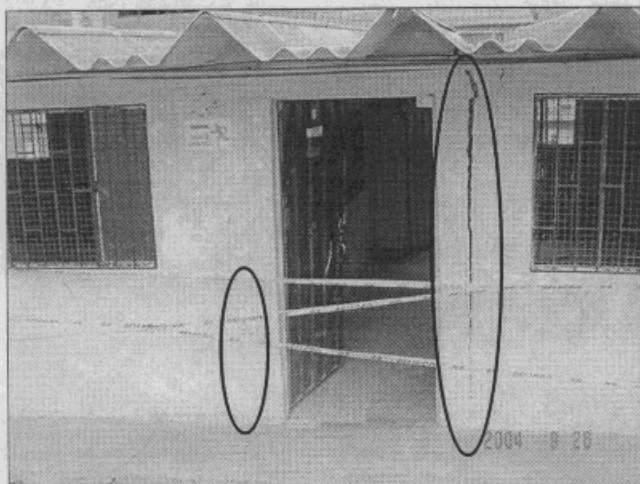

Fotografía 5. Agrietamiento alrededor de la entrada de uno de los salones.

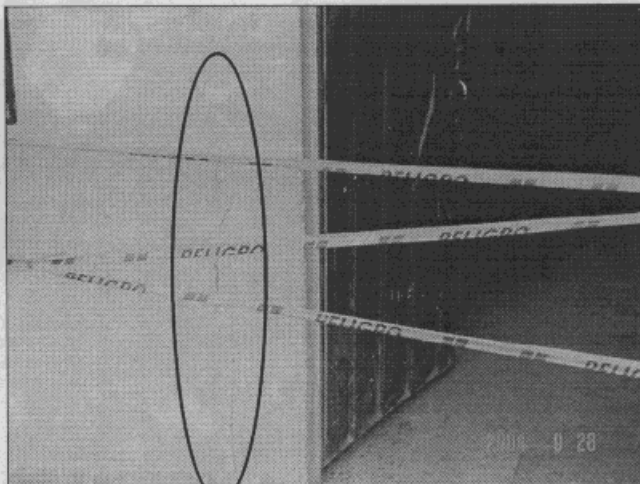

Fotografía 6. Detalle de la grieta ubicada en el costado izquierdo de la puerta ilustrada en la fotografía anterior.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PREFESIÓN INGENIERO CIVIL – MSc. GEOTECNIA
MATRÍCULA 25202-73855 CND

NOMBRE DIANA PATRICIA ARÉVALO SÁNCHEZ
PREFESIÓN INGENIERA CIVIL – ESP. GEOTECNIA
MATRÍCULA 25202-54965 CND

ELABORÓ
REVISÓ
Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÉCNICO