

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>AMBIENTE INSTRUMENTOS DE Gestión de Riesgos y Cambio Climático</small>	DIAGNÓSTICO TÉCNICO		Código:	GAR- FT - 03
			Versión:	04
			Fecha de Revisión:	20/04/2018

DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI No. 12063
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER No. 2018ER11101

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: EDWIN RICARDO ÁLVAREZ VEGA.				SOLICITANTE: Comunidad - Alcaldía Local.
CAT	9	MOVIL:	Contratada	
FECHA:	Julio 18 de 2018	HORA:	3:00 pm.	VIGENCIA: Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	"Calle 76 # 2-60 Este" Radicado. Ubicación lote SIGPREDIAL Latitud: 4.65095 Longitud: -74.03859	COORDENADAS AREA INSPECCIONADA (Ver figura 1).	Latitud: 4.65095 Longitud: -74.03859
SECTOR CATASTRAL:	El Bagazal – Rural.	ÁREA DIRECTA AFECTADA:	50 m² aprox.
UPR	Sin datos.	POBLACIÓN ATENDIDA:	0
LOCALIDAD:	2 – Chapinero.	FAMILIAS	0
CODIGO SECTOR:	Sin datos.	ADULTOS	0
AREA INSPECCIONADA	1000 m² aprox.	PREDIOS EVALUADOS	1
		DOCUMENTO REMISORIO	CR-30940.

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE <small>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</small>	DIAGNÓSTICO TÉCNICO		Código:	GAR- FT - 03
			Versión:	04
			Fecha de Revisión:	20/04/2018

3. ACLARACIONES

En el radicado se referencia la dirección "Calle 76 # 2-60 Este", no obstante verificado en campo y en SINUPOT, el predio de la referencia no especifica nomenclatura catastral, por lo que en el presente documento se referencia con las coordenadas planas: Latitud: 4.65095, Longitud: -74.03859. La visita se realiza en compañía de los responsables del predio, Comercializadora KAYSSER, Sra. Liliana Aguirre.

4. ADVERTENCIAS

En el caso de pretenderse desarrollar intervenciones en los predios evaluados en el presente informe técnico, se debe consultar la reglamentación urbanística definida en el sector por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberán contar con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010 y el Decreto 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente y para lo cual deberán tramitarse los permisos y licencias respectivas.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en esta inspección y que se escapen de su alcance. Igualmente, se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones. La información sobre el predio corresponde a la información suministrada y/o recopilada en campo.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico son de carácter temporal y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

5. TIPO DE EVENTO:

Estructural / Edificio en construcción.

6. ANTECEDENTES:

El predio visitado se ubica en zona rural de la localidad de Chapinero, en el Sector Catastral El Bagazal, el IDIGER no ha emitido conceptos técnicos para el sector donde se ubica el predio de la referencia.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ALBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	DIAGNÓSTICO TÉCNICO		Código:	GAR- FT - 03
			Versión:	04
			Fecha de Revisión:	20/04/2018

7. LOCALIZACIÓN:

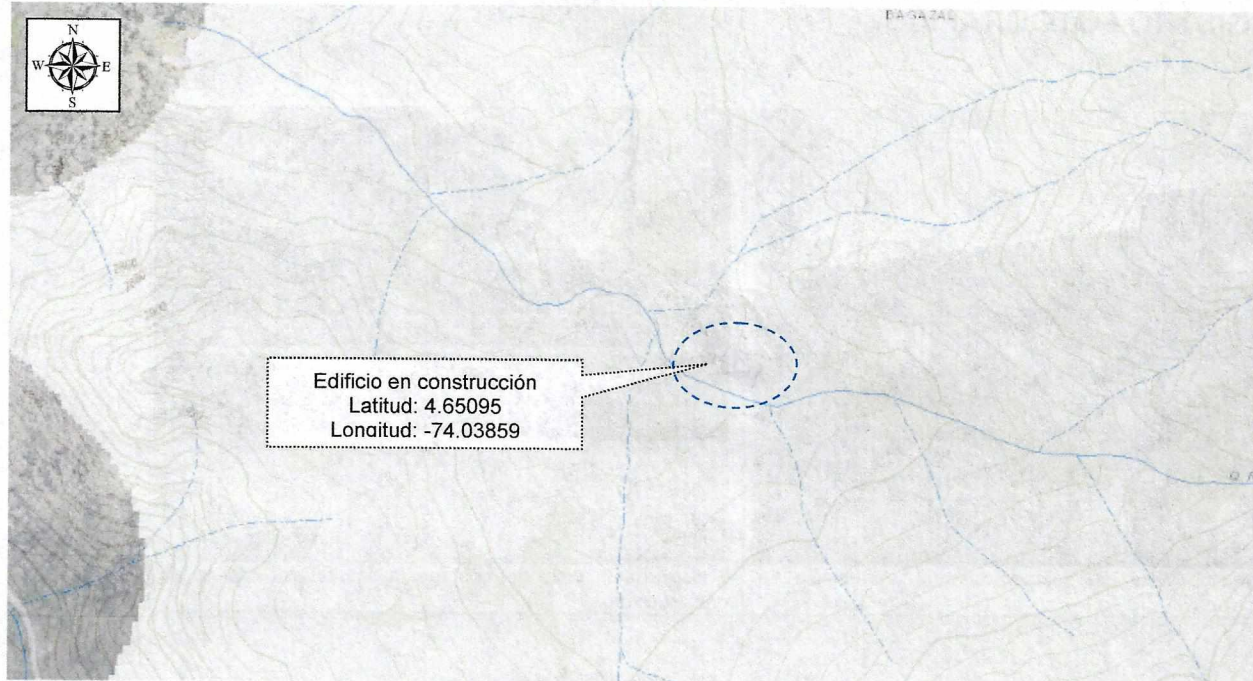


Figura 1. Localización del sector visitado (Imagen tomada del SIGPREDIAL y complementado).

8. DESCRIPCIÓN

En atención al radicado IDIGER No. 2018ER11101, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, realizó visita técnica el día 18 de Julio de 2018, al sector de referencia, en la Localidad de Chapinero.

Identificando que el predio se ubica en una zona de ladera de pendiente moderada (20° inclinación aproximadamente), y en él se ubica un edificio en construcción (Actualmente sin actividades de obra, con sellos de cerramiento por parte de la Alcaldía local de Chapinero), construido en sistema estructural de pórticos en concreto y elementos metálicos, placa de entrepiso aligerada en losa metálica. El edificio presente regularidad geométrica en planta y altura, no se observan daños apreciables a simple vista sobre elementos estructurales superficiales.

Se observa muro de contención en concreto que se ubica en el costado norte del predio, se aprecia una pantalla en concreto con pérdida de verticalidad, por causa de pérdida de material de soporte (ver fotografía 4).

9. POSIBLES CAUSAS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE <small>Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</small>	DIAGNÓSTICO TÉCNICO		Código:	GAR- FT - 03
			Versión:	04
			Fecha de Revisión:	20/04/2018

Con base en la inspección visual realizada no es posible establecer las causas de la pérdida de verticalidad de pantalla de contención ubicada en el costado noroccidental de la edificación, no es posible apreciar si obedeció a actividades de excavación de la obra o a movimiento en masa de carácter local.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO.




Fotografía 1. Vista del costado oriental del edificio en construcción.



Fotografía 2. Vista del costado occidental del edificio en construcción.



Fotografía 3. Vista de muro de contención, en costado nororiental.

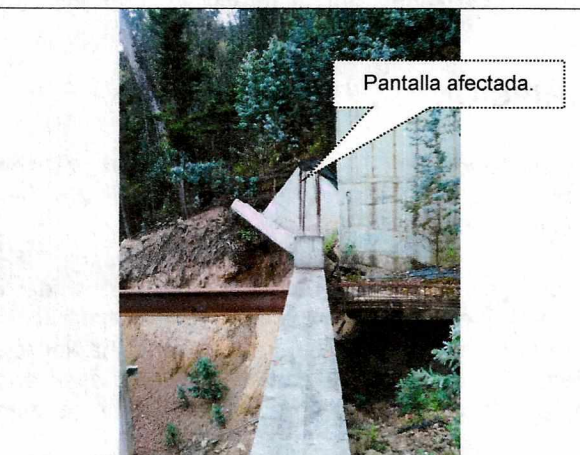

Fotografía 4. Vista de muro de contención, en costado noroccidental, se observa pantalla afectada.

11. DAÑOS:

Tabla 1. Daños observados sobre los predios evaluados en el presente informe.

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE (DATO TOMADO EN CAMPO)	TIPO DE CONSTRUCCIÓN	USO	Nº DE PISOS	Daños
1	Latitud: 4.65095 Longitud: -74.03859	Comercializadora Kaysser	Edificio	En obra.	3	Moderado/ pérdida de verticalidad en muro de contención del costado noroccidental del predio.

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI	NO	X	¿CUAL?
----	----	---	--------

12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Colapso de una fracción del muro de contención ubicado en el costado noroccidental del predio.

13. ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación cualitativa de la infraestructura ubicada en el predio de la referencia, Inspección realizada el día 18 de Julio de 2018.

14. CONCLUSIONES

- La estabilidad estructural global del edificio en construcción ubicado en el predio de la referencia con coordenadas Latitud: 4.65095, Longitud: -74.03859, no se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio.

 
15. RECOMENDACIONES

- A la Alcaldía Local de Chapinero, ejercer sus competencias relacionadas con el control urbanístico; además, verificar el cumplimiento de lo establecido en la Licencia de Construcción, en cuanto a los procedimientos constructivos, las especificaciones técnicas y recomendaciones allí consignadas, por parte de los responsables del proyecto en construcción que se desarrolla en el predio con coordenadas (Latitud: 4.65095, Longitud: -74.03859).
- Al responsable y/o responsables de la edificación emplazada en el sector evaluado, con coordenadas (Latitud: 4.65095, Longitud: -74.03859), hacer un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de la edificación y del terreno con el propósito de desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestación de situaciones que generen condiciones de riesgo en la infraestructura pública y privada del sector.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático</p>	DIAGNÓSTICO TÉCNICO		Código:	GAR- FT - 03
			Versión:	04
			Fecha de Revisión:	20/04/2018

- A la Alcaldía Local de Chapinero, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes al seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnóstico técnico con el objeto de proteger la integridad física de los habitantes, usuarios, vecinos y transeúntes del sector evaluado en el presente informe técnico.

16. APROBACIONES

16.1 Elaboró
<p>Firma: </p> <p>Nombre: Edwin Ricardo Álvarez Vega Profesión: Ingeniero Civil Magister en Geotecnia Especialista en Estructuras y Patología de la Construcción Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica</p>
16.2 Reviso
<p>Firma: </p> <p>JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA. Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático</p>