ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE EMERGENCIA No. DI-1987
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA
EQT: 7
MOVIL: 9
CLE:
COE:

REPORTA LA EMERGENCIA
INSTITUCIONAL: Bomberos
COMUNIDAD:

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Rafael Uribe Uribe (18)
BARRIO	Villas del Sol
DIRECCIÓN	Calle 48B Sur No. 10C - 25
FECHA	Abril 25 de 2004
HORA	9:00 PM
ÁREA DIRECTA	72 m^2
POBLACIÓN ATENDIDA	2 familias: 8 personas en total (5 adultos y 3 menores)

2 ANTECEDENTES

Mediante los oficios No. 2-07461 del 16 de diciembre de 2002 (RO-8867) y 2-01602 del 12 de abril de 2004 (RO-10754), se atendió la solicitud de visita de la señora Carmen Rosa Méndez, se le informó la precaria condición de la vivienda y del corte ubicado en el costado suroccidental del predio y se recomendó adelantar unas medidas tendientes a garantizar la estabilidad del corte y la vivienda y la habitabilidad de esta última.

3 DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Deslizamiento traslacional en el corte de aproximadamente 3.5 m de altura, ubicado en el extremo suroccidental del predio ubicado en la Calle 48B Sur No. 10C - 25 del barrio Villas del Sol en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Se considera que el mencionado fenómeno se presentó por ausencia de una estructura de contención y protección del corte y por la meteorización del material aflorante a causa de la lluvia y la escorrentía del sector.

4 PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

La vivienda afectada corresponde a una construcción de un piso con una alcoba, baño, cocina y hall en material de recuperación y dos (2) alcobas en mampostería no reforzada con cubierta en teja de zinc; toda la vivienda tiene piso en tierra.

El deslizamiento afectó la cubierta del baño, el patio posterior y parte de la de las alcobas en mampostería. Es de destacar que la parte en material de recuperación presenta mayor deformación a la observada en las visitas adelantadas en los meses de diciembre de 2002 y abril de 2004.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

En la vivienda habitan dos familias así:

Familia 1

NOMBRE	EDAD (años)	PARENTESCO
Carmen Rosa Méndez	49	Cabeza de Hogar
José Joaquín Guatibanza	47	Esposo
Javier Méndez	24	Hijo

Familia 2

NOMBRE	EDAD (años)	PARENTESCO
María Adela Castro	43	Cabeza de Hogar
William Martínez	32	Compañero
Jenny López Castro	10	Hija
Jonattan Castro	8	Hijo
Mónica Castro	7	Hija



Foto 1. Se observa la vivienda y el corte efectuado para la conformación de la explanación.

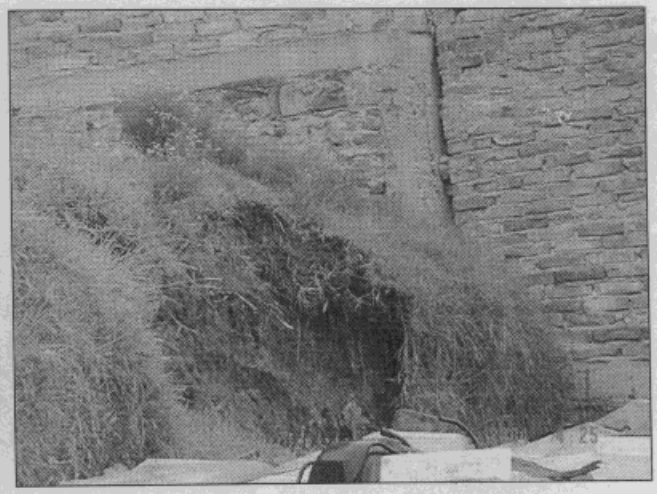

Foto 2. Detalle de la corona del deslizamiento.

5 RIESGOS ASOCIADOS

Dada la alta vulnerabilidad estructural de la vivienda y la precaria estabilidad del corte, se considera que la vivienda puede seguirse viendo afectada por deslizamientos como el ocurrido.

6 ACCIONES EJECUTADAS

Evacuación de la familia.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Foto 3. Vista de la parte posterior del talud; se observa la afectación de la cubierta.

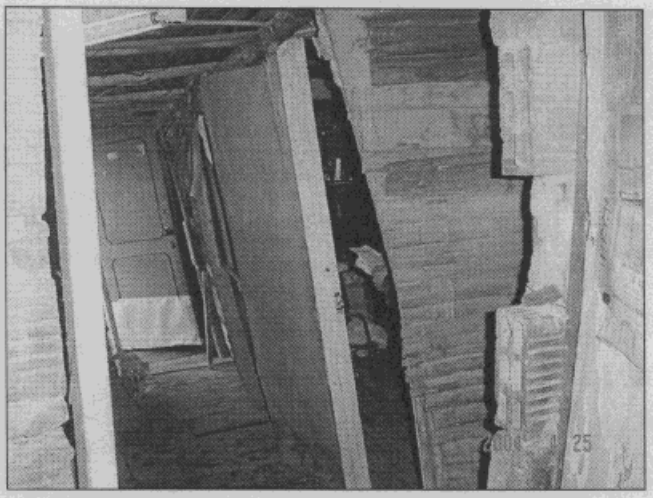

Foto 4. Se observa deformación de la parte de la vivienda en material de recuperación.

7 RECOMENDACIONES

Evacuar la vivienda definitivamente e incluir en el Proyecto de Reasentamientos con prioridad técnica uno (1).

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO