DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-12727
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO SIRE No.5251386

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Jeimmy Andrea Ballesteros Granados				**SOLICITANTE:** Comunidad.
CAT	9	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	Enero 24 de 2019	**HORA:**	05:12 pm	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Carrera 65 No 100 – 49 (Casa 24)	**COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**				X1:100870.83 Y1:110573.44 X2:100969.26 Y2:110531.64 X3:100926.93 Y3:110436.92 X4:100833.26 Y4:110478.19	
SECTOR CATASTRAL:	Andes Norte.	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**				80 M2	
UPZ:	25 – La Floresta.	**POBLACIÓN ATENDIDA:**				4	
LOCALIDAD:	11 – Suba.	**FAMILIAS**	1	**ADULTOS**	4	**MENORES**	0
CHIP:	AAA0126ORWF	**PREDIOS EVALUADOS**				1	
AREA INSPECCIONADA	80 M2	**DOCUMENTO REMISORIO**				CR-32725	

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

3. ACLARACIONES

El IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita efectuada para la asistencia técnica están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en esta inspección y que se escapan de su alcance.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance, así mismo la información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

No es competencia del IDIGER, adelantar estudios de detalle de carácter cuantitativo, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los daños que pudiesen ser identificados en infraestructura pública y/o privada, ni el comportamiento esperado de una edificación ante algún tipo de solicitación (como por ejemplo un sismo), ni aprobar, diseños, acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que hayan sido identificadas, además los informes técnicos que se hayan generado por parte del IDIGER, para los predios y/o sector involucrado, no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación al cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados.

4. ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervención en el predio se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeación – SPD, establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberán contar con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de garantizar el buen funcionamiento y desempeño de la edificación.

5. ESCENARIO DE RIESGO

Construcciones – Funcionamiento / Operación de edificaciones.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

6. ANTECEDENTES

El sector catastral Andes Norte de la localidad de Suba, donde se ubica el predio de la Carrera 65 No 100 - 49, no pertenece a un barrio incluido en el programa de legalización ni de regularización de Barrios de la Secretaria Distrital de Planeación – SDP.

En este sentido, para adelantar cualquier tipo de intervención, tanto en el predio de referencia como en el Sector, se deben considerar los condicionamientos al uso del suelo establecidos en la reglamentación vigente.

Tabla 1 Documentos emitidos para el sector referenciado

DOCUMENTOS EMITIDOS	
DI–9999	*(21/09/2016)*
DI–10152	*(31/01/2017)*
DI–11069	*(23/08/2017)*

El IDIGER emitió el DI-9999 relacionado con la visita efectuada el 21 de septiembre del 2016, al predio de la Carrera 65 No 100 - 49, donde se emplaza una vivienda de dos niveles con altillo, construida en un sistema estructural de mampostería de carga sin confinar, con placa de contrapiso en concreto y cubierta en tejas de arcilla cocida; en dicha visita se identificaron sobre los muros de fachada e internos fisuras y grietas de tendencia horizontal y diagonal de hasta 3 mm de abertura y longitudes de 0.5m a 2 m, además de las leves deformaciones sobre algunas de las vigas del contrapiso. Desde el exterior de la vivienda se evidenció la intervención realizada por la Administración del condominio al antejardín del costado sur de la edificación, la cual dejó algunos puntos de la cimentación de la vivienda sin soporte.

Posteriormente el IDIGER emitió el DI-10152 relacionado con la visita efectuada el 31 de enero del 2017, en dicha visita las condiciones evaluadas no cambiaron mucho en relación con la visita efectuada en septiembre del 2016, sin embargo desde el exterior de la edificación sobre la zona del antejardín del costado sur, se evidenciaron algunas ondulaciones del terreno las cuales presentaban una leve inclinación hacia el predio de la referencia, donde dicha condición posiblemente favorecía el flujo de la escorrentía superficial hacia el suelo de fundación de la vivienda.

Finalmente el IDIGER emitió el DI-11069 relacionado con la visita efectuada el día 23 de octubre del 2017, en dicha visita se identificó un antejardín cerrado mediante bordillos de concreto, el cual fue intervenido por la administración del Conjunto Residencial, para el cual se retiró un área de suelo aproximada a los 20 m de longitud por 1 m de ancho (aprox.), dicha acción dejó algunos puntos sin suelo de soporte de cimentación de la edificación. Al realizar inspección visual al interior de la vivienda se evidenció un avance en las longitudes y aberturas de las fisuras en relación con las anteriores visitas, sin embargo no se identificó ningún tipo de intervención en el terreno que conforma el antejardín como medida de mitigación.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

7. LOCALIZACIÓN

La Figura 1 presenta la ubicación de la Casa 24 de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba.

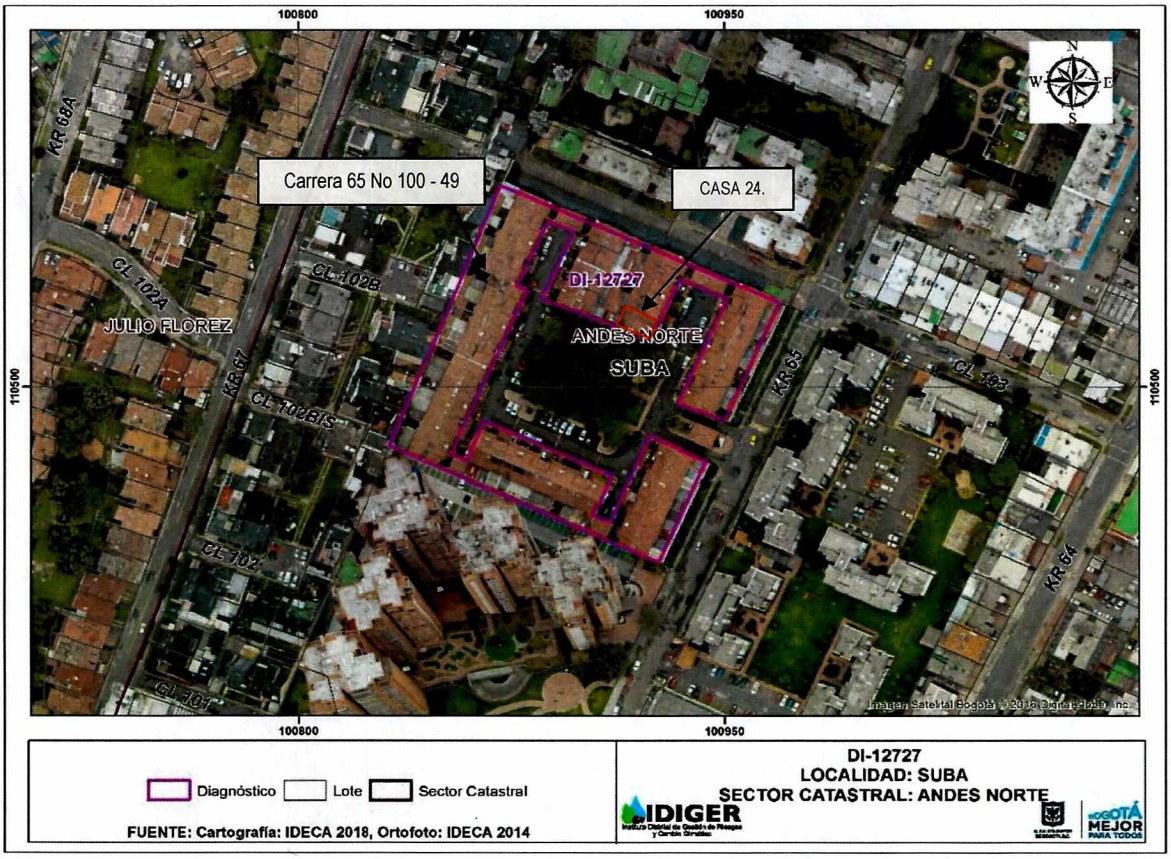


Figura 1. Localización de la Casa 24 de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba.

8. DESCRIPCIÓN

En atención al evento SIRE No 5251386, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, realizó visita técnica el día 24 de enero de 2019, a la Casa 24 emplazada en el predio de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba, en una zona consolidada, con pendiente baja (10° inclinación aproximadamente) y vías de acceso vehicular pavimentadas (ver Fotografías 1).

Se realizó inspección visual al interior de la Casa 24 del Conjunto Residencial La Cancioneta, en compañía del Señor Francisco Rodríguez quien es el propietario, donde se emplaza una vivienda de

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

dos niveles con altillo construida en muros de carga, con placa de entrepiso en concreto y cubierta en tejas de arcilla cocida.

Al interior de la vivienda sobre los muros internos se evidencian grietas y fisuras de aproximadamente 5.0mm de abertura y longitudes máximas de 50.0cm, además de las fisuras existentes alrededor de la columna de la escalera a lo largo de toda su extensión. Sobre la placa de contrapiso del costado sur se evidencia un leve hundimiento, además de una leve inclinación de la edificación hacia el mismo costado. Con base en la inspección visual realizada, se observa un aumento de los daños descritos y evidenciados en el DI-11069, (ver fotografías 2 y 12).

Según información de quien acompaña la visita, el antejardín del costado sur de su vivienda fue intervenido por la Administración del Conjunto Residencial, donde se retiró un área de suelo para su construcción, la cual posiblemente dejo varios puntos de la vivienda de dicho costado sin suelo de fundación, situación que mediante inspección visual no es posible de precisar. En la actualidad el antejardín se encuentra cerrado mediante bordillos de concreto, (ver fotografía 13).

Desde el exterior de la vivienda se evidencia en los muros de fachada la presencia de grietas de tendencia vertical y longitudinal de aproximadamente 1 cm de abertura, además de las diferentes ondulaciones que presenta el suelo junto al antejardín de la vivienda, donde se encuentran varios individuos arbóreos de altura entre 10 m y 15 m aproximadamente, (ver fotografías 14 y 16).

9. POSIBLES CAUSAS

- Actividad constructiva (Ejecución de obras).
- Asentamientos Diferenciales.
- Deficiencias constructivas.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Vista panorámica del Sector del Conjunto Residencial La Casona en la Carrera 65 No 100 – 49.



Fotografía 2. Vista de la Fachada de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático; gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta



Fotografía 3. Interior de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49, en el Sector Catastral Andes Norte.



Fotografía 4. Grietas al interior de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49, en el Sector Catastral Andes Norte.



Fotografía 5. Grietas al interior de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49, en el Sector Catastral Andes Norte.



Fotografía 6. Grietas al interior de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49, en el Sector Catastral Andes Norte.



Fotografía 7. Grietas al interior de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49, en el Sector Catastral Andes Norte.



Fotografía 8. Grietas al interior de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49, en el Sector Catastral Andes Norte.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



Fotografía 9. Fisuras en la columna al interior de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49.



Fotografía 10. Fisuras en la columna al interior de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49.



Fotografía 11. Grietas al interior de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49, en el Sector Catastral Andes Norte



Fotografía 12. Hundimiento de la vivienda de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49.



Fotografía 13. Deformaciones en el suelo del antejardín del costado sur de la vivienda.



Fotografía 14. Deformaciones en el suelo del antejardín del costado sur de la vivienda.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



Fotografía 15. Fisuras en la fachada de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49.



Fotografía 16. Fisuras en la fachada de la Casa 24 en la Carrera 65 No 100 – 49.

11. DAÑOS

Tabla 2. Daños observados sobre los predios evaluados en el presente informe.

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE (DATO TOMADO EN CAMPO)	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	N° DE PISOS	DAÑOS
1	Carrera 65 No 100 - 49.	Francisco Rodríguez.	Edificación	Residencial	2	Moderados.

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	¿CUAL?	

12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- De no implementarse acciones de mejoramiento y/o reparación sobre los elementos que presentan daño en la edificación emplazada en el predio de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba, es posible que se puedan generar colapsos parciales y/o totales de los mismos ante cargas normales de servicio.

13. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual de la vivienda ubicada en el predio de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

- Recomendación de evacuación de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba.

Tabla 3. Relación de formatos de recomendación emitidos en atención al Evento SIRE No. 5251386

No. FORMARTO	FECHA	NOMBRE A QUIEN SE NOTIFICA	TIPO DE FORMATO
1711	24/01/2019	Francisco Rodríguez Quiroga.	Evacuación

14. CONCLUSIONES

- La estabilidad estructural y habitabilidad de la vivienda ubicada en la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba, **se encuentran comprometidas** ante cargas normales de servicio debido a los daños identificados en la edificación.

15. RECOMENDACIONES

- Al responsable y/o responsables de la de la vivienda emplazada en el predio de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba, mantener la recomendación de evacuación, hasta que se garantice la estabilidad estructural de la edificación.

- Al responsable y/o responsables de la vivienda casa 24 emplazada en el predio de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba, implementar las acciones necesarias de reparación y reconstrucción que garanticen la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de los mismos; acciones que deben ser adelantadas con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

- A la Administración del Conjunto Residencial La Cancioneta del predio de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba, desarrollar las intervenciones necesarias sobre la zona de antejardín evaluada y ubicada al costado sur de la Casa 24 con el ánimo de impedir que se pierda suelo de soporte y por ende las afectaciones estructurales sobre dicha vivienda se incrementen; intervenciones que se deberán desarrollar con el acompañamiento de personal idóneo.

- A la Administración del Conjunto Residencial La Cancioneta en el predio de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba, en el caso de desarrollar intervenciones en zonas aledañas a las viviendas del mencionado condómino, tener en cuenta el Artículo 32 del Decreto 172 de 2014, concordante con el Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, donde se señala que todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

tipo en el Territorio Distrital, que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de riesgos naturales y sociales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñarán e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

- A la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, desarrollar un análisis detallado del comportamiento de los individuos arbóreos localizados hacia el costado sur de la edificación dentro del Conjunto Residencial La Cancioneta de la Carrera 65 No 100 - 49, en el Sector Catastral Andes Norte de la Localidad de Suba, a fin de determinar la posible relación y/o incidencia de estos sobre los daños que se están presentando en dicha zona y de ser el caso desarrollar los correctivos necesarios.

- A la Alcaldía Local de Suba, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnóstico técnico con el objeto de proteger la integridad física de los habitantes, usuarios, vecinos y transeúntes del sector evaluado en el presente informe técnico.

16. APROBACIONES

16.1 Elaboró
Firma:_____ Nombre: Jeimmy Andrea Ballesteros Granados Profesión: Ingeniera Civil – Magister en Geotecnia
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
16.2 Revisó
Firma:_____ Nombre: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE Profesión: INGENIERO CIVIL – ESP. EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS ESP. EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Profesional Especializado Código 222 Grado 23

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS