ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2371
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ

EQT: 10 y 27 MOVIL: 2
FECHA: 8 – Abr - 2005 HORA: 9:45 Am

REPORTÓ

Comunidad
EMERGENCIA No. ____

DIRECCIÓN: Cra 2B No. 41A – 28 Sur
BARRIO: Malvinas
UPZ: 50 – La Gloria
LOCALIDAD: 4 – San Cristóbal

ÁREA DIRECTA: 100 m² (1 Predios)
POBLACIÓN ATENDIDA:
FAMILIAS 1 ADULTOS 2 NIÑOS 3
PREDIOS EVALUADOS 1

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]


DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Deslizamiento en el talud de corte de la parte frontal (u oriental) del predio del señor Yon Jairo Páez, debido que los vecinos localizados ladera abajo, realizaron cortes verticales en la ladera para completar la explanación y adecuación del terreno, para la construcción de su vivienda; por lo cual se desconfino el talud donde se localiza la vivienda del señor Yon Jairo Páez, (Carrera 2B No. 41A – 28 Sur). El fenómeno a su vez, ha sido detonado por falta de manejo de las aguas de escorrentía, flujos subsuperficiales, la sobrecarga en el mismo y la ausencia de una estructura de contención o confinamiento. Se observa incremento en los desprendimientos de material, los cuales generan perdida del piso de cimentación de la vivienda. (Véase Fotografías 1 y 2)

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Fotografía 1. Vista del material deslizado y predio objeto de la visita técnica de emergencia.

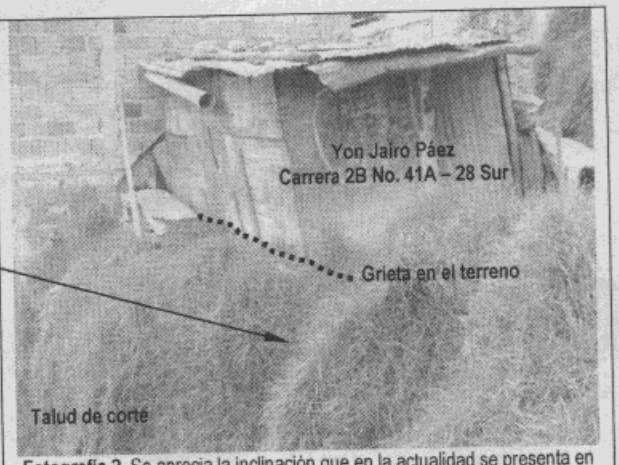

Fotografía 2. Se aprecia la inclinación que en la actualidad se presenta en la vivienda, debido a las grietas y asentamientos que se presentan en el talud de corte.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Yon Jairo Páez	Cra 2B No. 41A – 28 Sur		5	2	3	Perdida de verticalidad en la vivienda, debido a la disminución del piso de cimentación, generado por los desprendimientos del material de talud de corte.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

4 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Colapso total de la vivienda en mención, por posibles fallas del terreno o talud de corte y por el avance del fenómeno de remoción en masa.

5 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL (Enunciar)
1	X		X			Evacuación preventiva de la vivienda

6 ACCIONES ADELANTADAS

Al momento de la valoración técnica de la situación se gestionó la evacuación de la familia residente en el predio objeto de la emergencia.

7 RECOMENDACIONES

Mantener evacuada la vivienda del señor Yon Jairo Páez, ubicada en la Carrera 2B No. 41A – 28 Sur, e incluir en el programa de reasentamiento de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable, en prioridad 1:

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-73973 CND

Elaboró

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA T.
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL – MSc. INGENIERIA - GEOTECNIA
MATRÍCULA 25202-73855 CND

Revisó

Vo. Bo. **DIANA PATRICIA AREVALO SÁNCHEZ**
Coordinadora Técnica (E)

Vo. Bo. **FERNANDO RAMÍREZ CORTÉS**
Director