DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1041
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 10
BOMBEROS

Reporta La emergencia:
Comunidad
Base DPAE

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	13 de Diciembre de 2000.
Hora:	1: 38 p.m
Dirección:	Calle 2 A Bis No. 3 – 26 (A3 – 26).
Barrio:	**LAS CRUCES.**
Localidad:	Santa Fe.

- **Descripción del Evento:**

El día de la visita se pudo observar lo siguiente:

Hacia la parte posterior de las viviendas identificadas con nomenclatura No. Calle 2 A Bis No. 3 – 14 y 3 - 22 (àrea de patios) se presenta la filtraciòn constante de aguas servidas provenientes de las construcciones de la parte alta (ver fotos 1 y 2).

El muro posterior de la vivienda donde habita el señor Benjamin Moreno (Calle 2 B No. 3 – 33), presenta grietas y deformaciones (abombamiento) y afecto la vivienda de propiedad de la señora Beatriz Segura (Calle 2 A Bis No. 3 – 22) localizada topográficamente en un nivel inferior (ver foto 3).

En el muro posterior de la vivienda (primer nivel) de propiedad del señor Daniel Murcia e identificada con nomenclatura No. Calle 3ª Bis No. 3 – 14 se presenta filtraciòn constante de aguas, situaciòn que ha venido afectando el predio en menciòn (deterioro de las paredes construidas en adobe, (ver foto 4).

El muro de cimentación posterior del predio de propiedad de la señora Socorro Viteri, presenta deficiencias constructivas, grietas, deformaciones y pérdida del material de soporte. (ver foto 5)

- **Agentes Detonantes:**

- Filtraciones de agua, proveniente de las redes de alcantarillado debido a su mal estado.

- **Agentes Contribuyentes:**

- Estado estructural de las viviendas (construidas en gran porcentaje en material de adobe).

Personas e infraestructura afectadas:

- Vivienda localizada en la Calle 2 A Bis No. 3 - 22 de propiedad de la señora Beatriz Segura.
- Vivienda localizada en la Calle 2 A Bis No. 3 – 14 de propiedad del señor Daniel Murcia.
- Vivienda localizada en la Calle 2 B No. 3 – 23 de propiedad de la señora Nidya Espinosa.
- Vivienda localizada en la Calle 2 B No. 3 – 33 - Benjamin Moreno (inquilino).
- Vivienda localizada en la Calle 2 B No. 3 – 35 de propiedad de la señora Socorro Viteri.

Acciones Adelantadas:

BOMBEROS/ Realiza visita al sector.

DPAE/ Realiza la visita e inspecciona el sector
Emisión del Diagnóstico de emergencia No. 1041

RECOMENDACIONES:

- Reconstrucciòn del muro posterior (nivel patio) de la vivienda donde habita el señor Benjamin Moreno (Calle 2 B No. 3 – 33), el cual amenaza con colapsar (presenta grietas y abombamiento).
- Reforzar el muro de cimentación parte posterior de la vivienda, de propiedad de la señora Socorro Viteri (Calle 2 B No. 3 - 35).
- Revisar las redes de acueducto y alcantarillado del sector, con el fin de determinar posibles fugas de aguas (potable y servida).

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en las observaciones de las características externas del sector analizado, por lo tanto pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LUZ MARY SALCEDO MARTINEZ.
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA.
MATRICULA: 1522358878 BYC Luz Mary Salcedo M.

Vo.Bo. _____
JAVIER PAVA SANCHEZ
CORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS O.K.



Foto 1. Panoramica de las viviendas afectadas - localizadas sobre la Calle 2 A Bis con 3. Presentan hùmedad y filtraciòn de aguas en las paredes.



Foto 2. Muro posterior (nivel patio) de las viviendas ubicadas sobre la calle 2 A Bis con 3, en los cuales se observa filtraciòn constante de aguas.

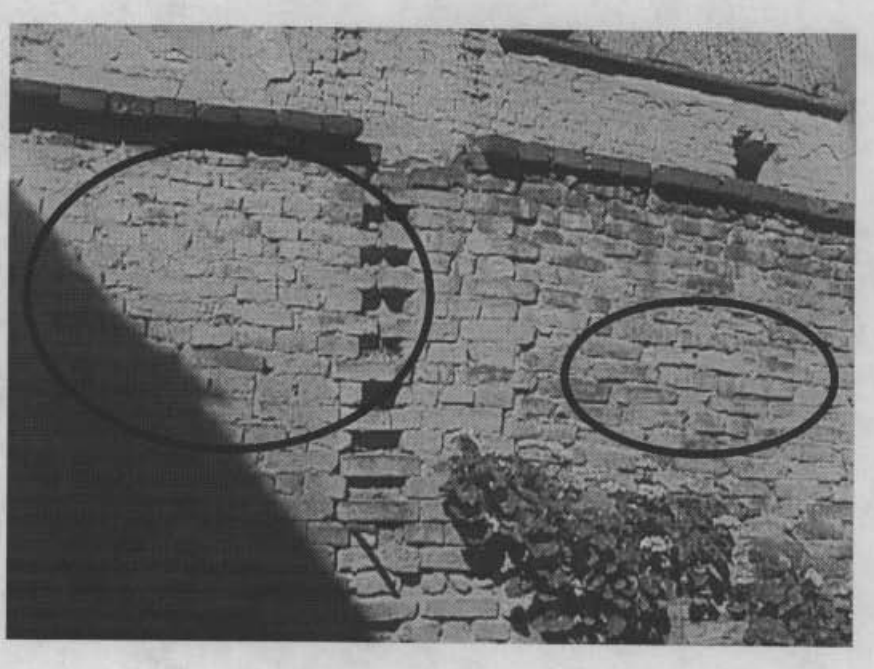

Foto 3. Deformaciones (abombamiento) muro posterior – nivel patio de la vivienda donde habita el señor Benjamien Moreno.