DOCUMENTO ILEGIBLE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1882


Atienden La Emergencia:
DPAE: CLE18, EQT 6, Móvil 21

Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 273 de 2003

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha de reporte y visita:	Diciembre 1 de 2003
Direcciones:	Carrera 25 # 71 – 12 Sur
Barrio:	SAN **JOSE DE LOS SAUCES**
UPZ:	67, Lucero
Localidad:	Ciudad Bolívar

Descripción de los Eventos:
Deslizamiento traslacional de material orgánico y suelo residual en la vivienda de la carrera 25 No. 71 – 12 Sur, propiedad del señor José Alonso Lanceros, generando el colapso de un muro en zinc y parte de la cubierta, afectando los enseres de la cocina.

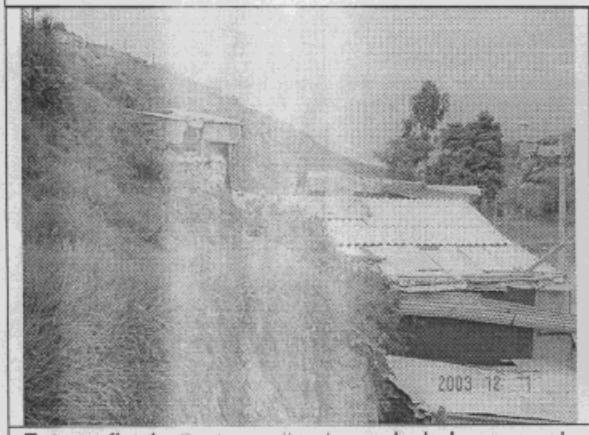

Fotografía 1. Corte realizado en la ladera para la adecuación del predio.



Fotografía 2. En la corono del talud se localiza un muro en piedra pegada.

El material de lleno en el sector del patio se encontraba expuesto a la lluvia y el muro en piedra no contaba con confinamiento mediante columnas y vigas, lo cual lo hizo susceptible al empuje del material saturado con la lluvia.

En el predio se encuentra una prefabricada con cubierta en asbesto – cemento ocupando cerca del 80% del área, combinada con algunas adecuaciones en material de recuperación (Tejas de zinc en muros y cubierta).

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

DOCUMENTO ILEGIBLE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Personas o infraestructura afectada
Muro en zinc de la parte posterior de la vivienda, afectando los enseres de cocina.

Acciones adelantadas
Recomendar el retiro del material deslizado del predio del señor Balceros.
Orientar al señor Balceros en el manejo del agua lluvia que afecta su predio.
Solicitud de ayudas humanitarias.

Acciones pendientes
Monitoreo del talud de corte, mientras se adelanta alguna obra de contención.

RECOMENDACIONES:

- Retirar el material deslizado que cayó dentro del predio del señor José Alfonso Balceros.
- Diseño y construcción de obras de contención en el predio del señor Balceros.
- Desviar el agua lluvia y de escorrentía que se apoza en la espalda del muro en piedra ubicado en la corona del talud de corte, así como reforzar este muro.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las caracteristicas externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : JUAN PABLO **GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co