ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2813
COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ:				**REPORTÓ**	
GTR:	27	**MOVIL:**	23	Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	
FECHA:	Mayo 7 de 2006	**HORA:**	3:25 pm		
DIRECCIÓN:	Calle 75 D Bis 73C – 74 sur	**ÁREA DIRECTA:**	72 m²		
BARRIO:	Unión Divino Niño	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			
UPZ:	69 – Ismael Perdomo	FAMILIAS -	ADULTOS -	NIÑOS -	
LOCALIDAD:	19 – Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS**	1		

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

ANTECEDENTES

Para el barrio Unión Divino Niño, de la Localidad de Ciudad Bolívar, la Dirección de Prevención y Atención de Emergencia de Bogotá (DPAE) elaboró el concepto técnico de riesgo CT- 3227 de septiembre de 1999, que tuvo como base los planos remitidos por el DAPD. Según este concepto técnico el predio ubicado en la Calle 70D Bis No. 73C-74 Sur, que corresponde al predio 2 de la Manzana 5, se encuentra en amenaza y riesgo medio por fenómenos de remoción en masa.

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

La vivienda con dirección Calle 70D Bis No. 73C-74 Sur, del barrio La Unión Divino Niño (Ciudad Bolívar) está construida en la parte superior de un talud de corte de unos 5 m de altura, en un terreno conformado por coluvión matriz-soportado con matriz limo arcillosa, el cual tiene en la parte superior un muro en piedra pegada (1m aprox.) que presenta grieta diagonal.

La casa es en material prefabricado, de un nivel y se encuentra deshabitada en el momento, aunque en ella se encuentra almacenado un numero considerable de tubos de gres que le imprimen peso extra al terreno; el piso de dicha vivienda es en cemento y hacia el costado sur oriental, en la zona de la sala que está adyacente al escarpe, se observan grietas de 2 cm. de separación y hundimiento de 1 cm.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3 ESQUEMA

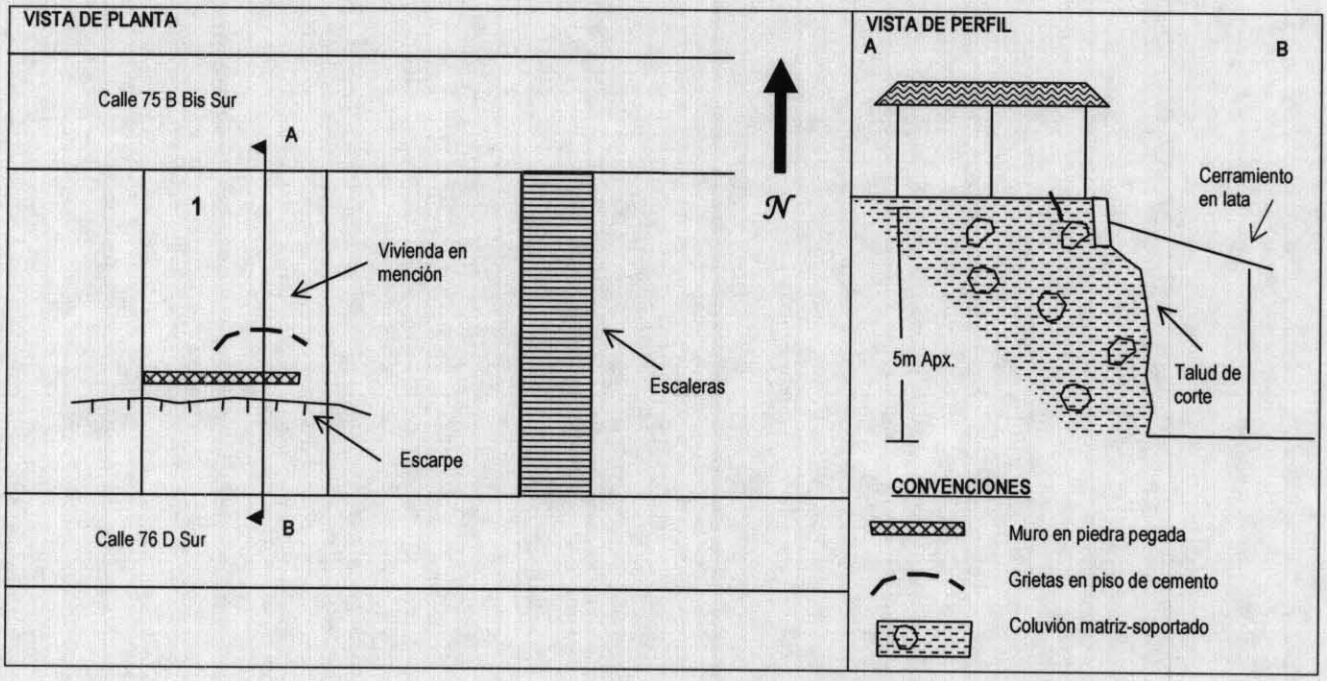

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Ana Bety Burgos y Carlos Pedraza	Calle 75 D Bis 73C.74 Sur	-	-	-	-	Grietas en piso

P: Total Personas A: Adultos N: Niños
INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

5 ACCIONES ADELANTADAS

Al momento de la valoración cualitativa de la situación se adelantaron las siguientes acciones:

- Reconocimiento general del área e identificación del tipo de amenaza.
- Identificación y evaluación cualitativa de viviendas afectadas y daños en las mismas, para determinar su condición de estabilidad y habitabilidad.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6 RECOMENDACIONES

Construir muro de contención en el talud de corte, acción que debe ser adelantada por los propietarios por encontrarse dentro de predio privado. También se recomienda sacar los tubos de gres apilados en una de las habitaciones para disminuir el peso en la parte superior.

7 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	PILAR DEL ROCIO GARCIA
PROFESIÓN	GEÓLOGA, Esp. En Evaluación de Riesgos
MATRÍCULA	1539 C.P.G.
NOMBRE	DARWIN JAVIER ORTIZ G.
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73973 CND

Elaboró

Revisó

Vo. Bo **GUILLERMO ESCOBAR**
COORDINADOR AREA DE EMERGENCIAS