ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ___

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2064

COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ			REPORTÓ
EQT: 7	MOVIL: 5		Bomberos
FECHA: Junio 23 de 2004	HORA: 2:20 PM		

DIRECCIÓN:	Cra 9 Este No. 86 – 31 Sur	ÁREA DIRECTA:	72 m²				
BARRIO:	Sierra Morena	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	57 – Gran Yomasa	FAMILIAS	1	ADULTOS	2	NIÑOS	1
LOCALIDAD:	5 – Usme						


2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Flujo de tierras en el corte hecho para la explanación de la vivienda por ausencia de una estructura de contención y meteorización del material expuesto.

3 ESQUEMA

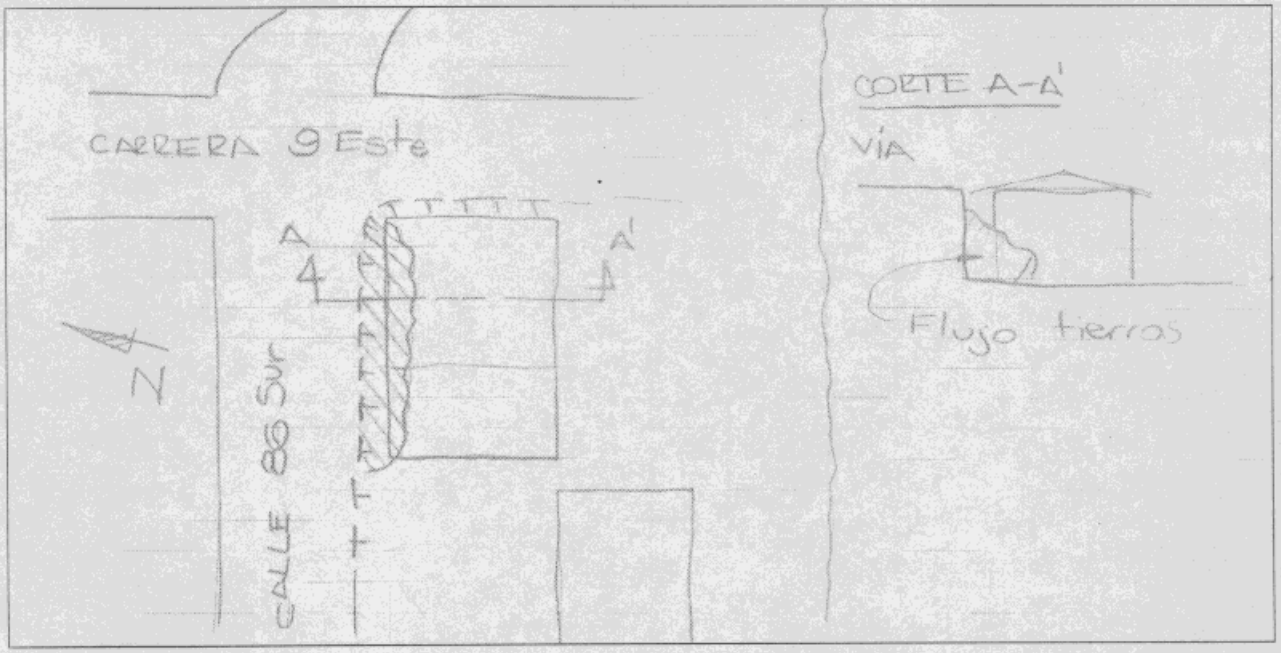

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	María Yolanda Ramírez	Cra 9 Este # 86 – 31 Sur	7621849	3	2	1	Colapso del muro del costado occidental, aparentemente en bloque.
2							
3							
4							

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Ligeramente el borde oriental de la vía de la calle 86 Sur.

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Nueva afectación de la vivienda por la generación de un nuevo flujo o deslizamiento; lo cual pude afectar parte de la banca de la vía.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X				X	NO	15.0 m de plástico para proteger el corte.
2								
3								
4								

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Se entregó 15.0 m de plástico para que la propietaria del predio adelantara el cubrimiento del corte afectado por el flujo y el de la parte posterior del predio.
- Se indicó a la propietaria la necesidad de construir una cuneta en la pata del corte a fin de evacuar las aguas lluvias y de escorrentia que fluyan por el corte cubierto con plástico. Para tal fin, se impartieron las recomendaciones del caso.

8 RECOMENDACIONES


- Construir un muro de contención en los cortes realizados para la adecuación de la vivienda, para asi proteger la integridad tanto de la vivienda como de la vía de la calle 86 Sur a lo largo del predio mencionado.

9 ADVERTENCIA


El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-73855 CND

Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÈCNICO

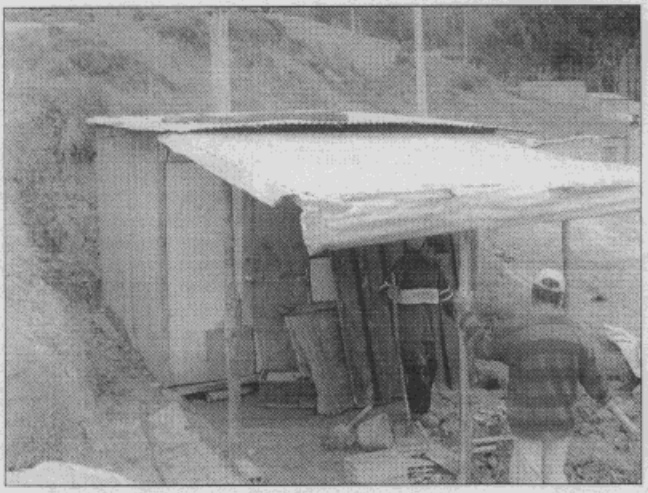

Fotografía 1. Se observa la vivienda afectada; la cual se encontró en proceso de reparación por parte de la propietaria.

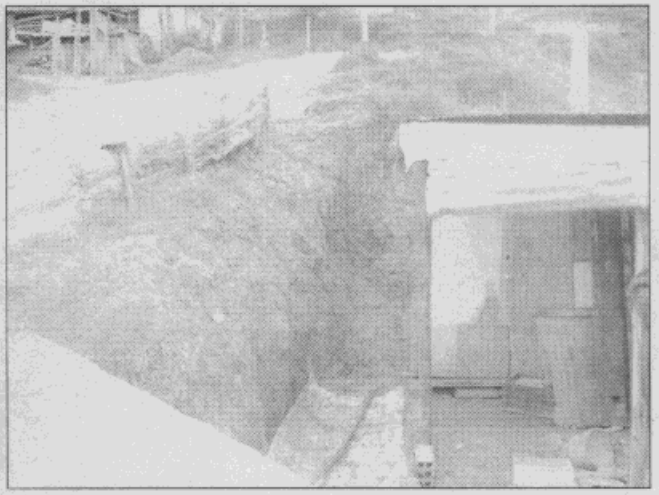

Fotografía 2. Corte que se vio afectado por el flujo de tierras. La imagen fue tomada después de retirar el material deslizado..



Fotografía 3. Talud de la parte posterior de la vivienda.



Fotografía 4. Se observa la vía en cuyo costado oriental se presentó el flujo de tierras.