ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2525
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ	
EQT:	24	MOVIL:	2		
FECHA:	11/11/2005	HORA:			

DIRECCIÓN:	Carrera 6 # 5 - 99	ÁREA DIRECTA:	75 m²				
BARRIO:	Santa Bárbara	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	94 – La Candelaria	FAMILIAS	1	ADULTOS	2	NIÑOS	0
LOCALIDAD:	17 – La Candelaria	PREDIOS EVALUADOS	1				

2 EVENTO

TIPO:	REMOCIÓN EN MASA		INUNDACIÓN		ESTRUCTURAL	X

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Colapso del Muro de Fachada del costado norte de la vivienda, este muro es en adobe de barro con una altura de 5 metros, se ven afectados 9.0 metros aproximadamente, a la vez se presenta colapso parcial de la estructura de cubierta en el mismo sector. Se afectó una alcoba y se presenta obstrucción total de la Calle 6.

3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Colapso del muro de fachada del costado norte del inmueble sobre la calle 6, obstrucción de la vía

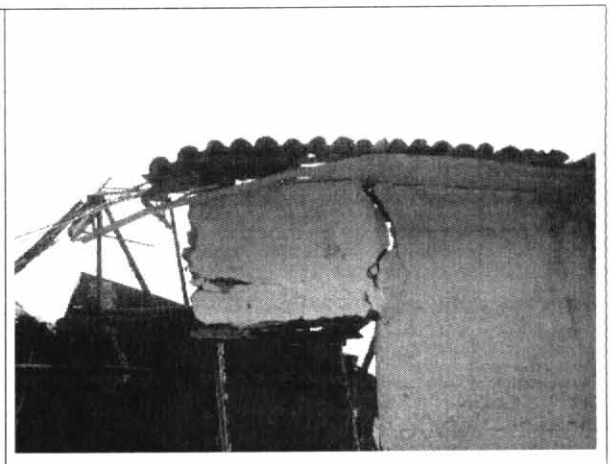

Foto 2. Fragmentos con posibilidades de caída a corto plazo y afectación a transeúntes

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Ester Horta	Carrera 6 # 5 - 99		2	2	0	Colapso del Muro del costado norte y parcial de la cubierta del mismo sector.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL?
Obstrucción total de la Calle 6 con escombros del muro, impidiendo el paso de vehículos y causando el represamiento de aguas lluvias que escurren por dicha calle.

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Caída de fragmentos y bloques sueltos del muro que pueden afectar a transeúntes. Represamiento de aguas lluvias de escorrentía de la calle 6.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X	No	Restricción de uso del sector norte. Apuntalar cubierta restante.

7 ACCIONES ADELANTADAS

Evaluación general del área afectada

8 RECOMENDACIONES

Retirar todos los escombros del muro y de la cubierta colapsados.
Apuntalar la estructura de cubierta restante.
Retirar los fragmentos y otros elementos inestables de muros y cubierta con posibilidad de afectación a habitantes y transeúntes.
Restringir el uso del sector norte de la vivienda y del hall de alcobas y cocina hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad para los habitantes.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS CHAVARRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL – ESP. ESTRUCTURAS
MATRÍCULA 25202 - 50970 CND

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL – MASTER EN GEOTECNIA
MATRÍCULA 25202 - 73855 CND

Elaboró

Revisó

Vo. Bo. **ING. FERNANDO RAMIREZ CORTES**
DIRECTOR