Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA D.C.

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS – UPES

INFORME EMERGENCIA - BARRIO VILLAS DEL RECUERDO LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE

DIAGNOSTICO NO. 548

Entidades Participantes:	**Reporta La Emergencia:**
UPES: EQT 6, CLE 18.	Bomberos
OTRAS ENTIDADES: Bomberos	Base UPES

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Diciembre 21 de 1998
Hora:	1:00 pm. – 4:30 pm.
Dirección:	Diagonal 48 Sur No. 9 A - 10
Barrio:	Villas del Recuerdo
Localidad:	Rafael Uribe Uribe

Descripción del Evento:

1. El área afectada corresponde a un talud de aproximadamente 6 m de altura , constituido de tope a base por material de relleno inconsolidado en contacto discordante con areniscas de color amarillo fuertemente Alteradas (ver **Fotografía 1**).
2. Hacia la parte superior del talud se localiza la vía de acceso al sector sin pavimentar y una capilla o gruta en mampostería, la cual presenta deficiente cimentación (ver **Fotografía 2**). Hacia la parte baja del talud se localizan dos viviendas de un (1) piso, de tipo semiconsolidado (ver **Fotografía 3**).
3. Hacia la parte alta del escarpe se presentan grietas y hundimiento del terreno como consecuencia del mal manejo de aguas superficiales.

CONCLUSIONES:

Las causas que generaron el deslizamiento del material de relleno y que afectaron las dos viviendas localizadas hacia la pata el talud, fue el flujo constante de aguas superficiales desde la parte alta del escarpe, como consecuencia del taponamiento de una cuneta que conducía las aguas lluvias del sector, la cual fue habilitada nuevamente por los habitantes del sector (ver **Fotografía 4**).

Secretaría
GOBIERNO
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA D.C.

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS – UPES

RECOMENDACIONES:

INMEDIATAS

1. Realizar el retiro de material de relleno que se deslizo hacia la parte alta y media del talud.
2. Construir una zanja que permita manejar las aguas lluvias provenientes desde la parte alta del talud.
3. Demoler la capilla localizada en la parte alta del talud, debido a que la corona del deslizamiento está afectando la cimentación de está construcción (ver **Fotografía 5**).
4. No habitar el costado izquierdo de la vivienda con nomenclatura Lote 1 Manzana C propiedad del señor Hernando Santamaría León y que se encuentra localizada hacia la base del talud.

A CORTO PLAZO

1. Incluir en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo la vivienda propiedad del señor Hernando Santamaría León identificada con la nomenclatura Lote1 Manzana C y José Abelardo Rodríguez identificada con la nomenclatura Lote 2 de la Manzana C.

ACCIONES PENDIENTES:

UPES

Realizar una nueva evaluación del área afectada por el deslizamiento. Se programa visita para el día 2 de Enero de 1999 en las horas de la mañana.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este estudio.

UNIDAD DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS – UPES

GUSTAVO MORENO MONTAÑA
Geólogo e Ingeniero Catastral y Geodesta
M.P. No. 1526 C.P.G y 2522259355 CND.

FIRMA----------


Vo. Bo.----------



FOTOGRAFIA 1



FOTOGRAFIA 2

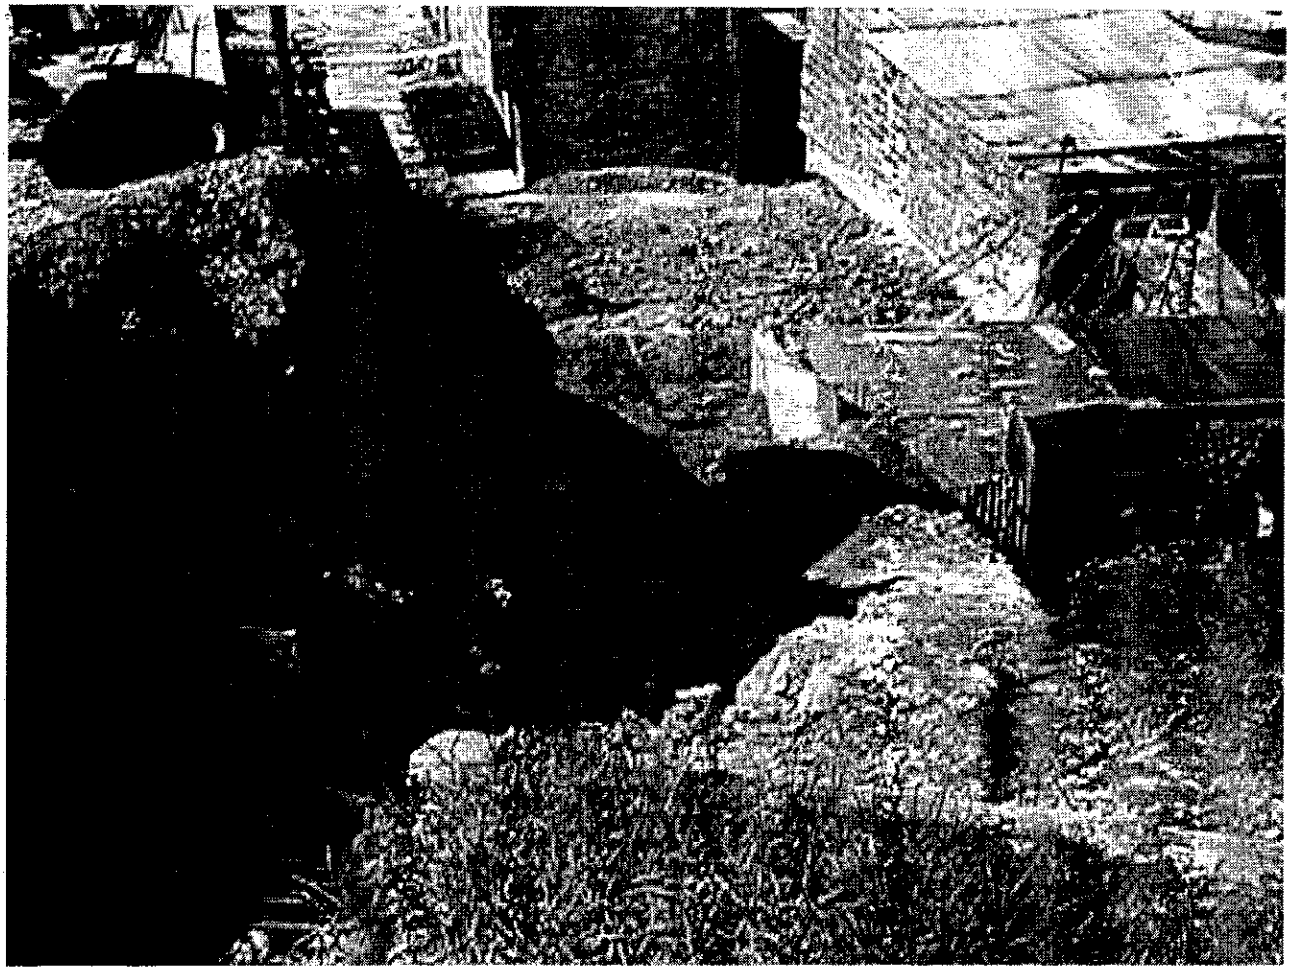

FOTOGRAFIA 3



FOTOGRAFIA 4



FOTOGRAFIA 5