Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1783

Atienden La Emergencia:
DPAE: CLE4, MOVIL 9, EQT 6


Reporta La Emergencia: Bomberos
Emergencia No. 161 de 2003

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha de Visita:	Julio 22 de 2003
Dirección:	Carrera 1 G # 42 A – 40 Sur
Barrio:	**MALVINAS**
Localidad:	**San Cristóbal**
UPZ:	**50, La Gloria**

Descripción del Evento:
En la calle peatonal de la Carrera 1 G frente al número 42 A – 40 Sur se presentó un deslizamiento rotacional que involucró aproximadamente 4 metros cúbicos, sin que se presentara la caída total del material; se observa un escarpe principal de 20 centímetros que deja una huella a manera de escalón.


1

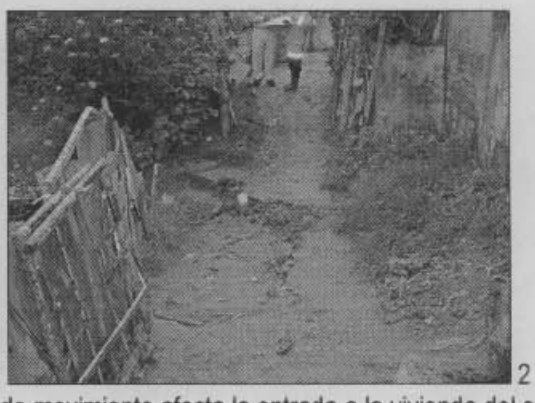
2

Fotografía 1. Deslizamiento rotacional cuya dirección de movimiento afecta la entrada a la vivienda del señor Jesús María Girón. **Fotografía 2**. Se observa la huella sobre el peatonal dejada por el deslizamiento.

La vivienda del señor Jesús María Girón se encuentra por debajo del nivel del peatonal lo cual facilita la ocurrencia de problemas de humedad hacia el interior de la vivienda. Esto último contribuye a la pérdida de resistencia del material que sirve de cimiento a la vivienda, lo cual ha generado grietas en el piso y pequeños desplazamientos (Ver la Fotografía No. 3)


La DPAE emitió el Concepto Técnico No. 3799 de 2002 mediante el cual se incluyó la vivienda del señor Jesús María Girón en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo No Mitigable que adelanta el FOPAE con Prioridad 1.

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

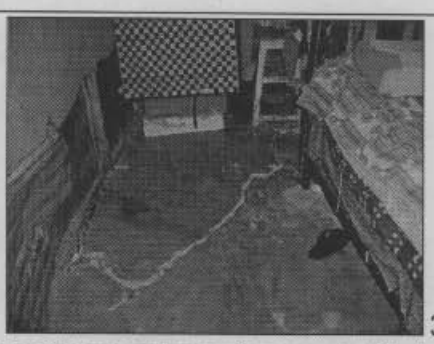

3

Fotografía 3. Interior de la vivienda en la esquina sur este. Obsérvese la grieta en el piso.

Personas e infraestructura afectadas:
Se afectó directamente el paso peatonal restringiendo la circulación de las personas en este sector.

Acciones Adelantadas:
Señalización de la zona afectada por el deslizamiento.

Acciones pendientes
Reconformación del talud para garantizar el funcionamiento del paso peatonal.

RECOMENDACIONES:
El deslizamiento está asociado a la carencia de obras de drenaje superficial, por lo tanto se recomienda implementar obras de contención complementadas con obras de drenaje para el control del agua lluvia y de escorrentia.

Continuar con el proceso del señor Jesús María Girón dentro del Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo No Mitigable que adelanta el FOPAE con Prioridad 1.

Nota:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las caracteristicas externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.