ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2217
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS
DARWIN JAVIER ORTIS ROSALES

REPORTÓ BASE DPAE

EQT: 12 y 10 MOVIL: 3
FECHA: 30/OCT/04 HORA: 10:00

DIRECCIÓN: Carrera 5 con calle 32
BARRIO: Parque Nacional
UPZ: 91. Sagrado Corazón
LOCALIDAD: 13. Santa Fe

ÁREA DIRECTA: 100 m² aprox
POBLACIÓN ATENDIDA:
FAMILIAS ____ ADULTOS ____ NIÑOS ____
PREDIOS EVALUADOS 1

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Colapso muro de contención vial límite del predio correspondiente al Colegio San Bartolomé La Merced. Deslizamiento de talud aprox 6 m de altura; el material deslizado (aprox. 20m3) está obstruyendo la vía y se observa pérdida parcial de la banca de una vía interna al predio del Colegio, sin comprometer las edificaciones del colegio

3 ESQUEMA







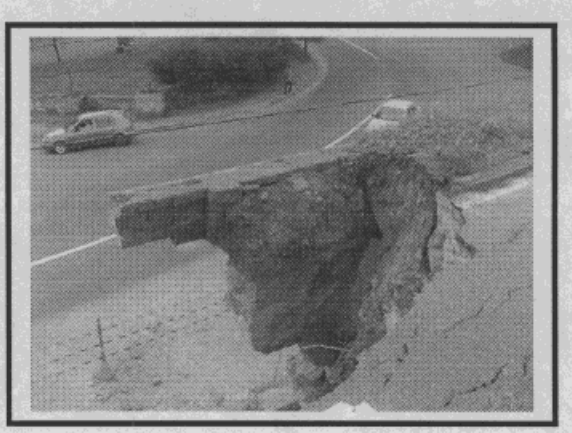





4 AFECTACIÓN:

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL?

Taponamiento de la carrera 5ta y pérdida de un carril de la vía superior, la cual pertenece al Colegio.

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

En la actualidad no se presenta un riesgo inminente, pero de continuar el talud expuesto sin la intervención adecuada se puede, presentar un fenómeno retrogresivo que afecte la estabilidad de la infraestructura del colegio, así como la funcionalidad de la carrera quinta.

6 ACCIONES ADELANTADAS

Se evaluó la situación, se coordinó el retiro del material que tapona la carrera 5ta con el ingeniero Orlando Ávila de la Secretaria de Obras, con quién se acordó el procedimiento para realizar el retiro de material en condiciones seguras y se recomendó demoler una sección del muro que se encuentra inestable.

7 RECOMENDACIONES

Revisar la estabilidad del muro y definir las acciones de rehabilitación y/o reconstrucción necesarias para garantizar la estabilidad del sector.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	2520266672CND
NOMBRE	DIANA ARÉVALO
PROFESIÓN	INGENIERA CIVIL- ESP. GEOTECNIA
MATRÍCULA	25202-54965CND

Elaboró

Revisó

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO