
## 1. INFORMACIÓN DE REFERENCIA

| | |
|---|---|
| **1.1 CONCEPTO DE AMENAZA RUINA Nº CAR:** | 2753 |
| **1.2 ÁREA:** | Análisis de Riesgos y Efectos Cambio Climático |
| **1.3 AREA FUNCIONAL:** | Conceptos Técnicos |
| **1.4 REFERENCIA CRUZADA RADICADO IDIGER:** | 2016ER10295 |
| **1.5 RESPUESTA OFICIAL No.** | RO-88384 |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **2.1 SOLICITANTE:** | ALCALDÍA LOCAL DE SANTA FE |
| **2.2 LOCALIDAD:** | (3) SANTA FE |
| **2.3 UPZ:** | (95) LAS CRUCES |
| **2.4 BARRIO O SECTOR CATASTRAL:** | SAN BERNARDINO |
| **2.5 DIRECCIÓN:** | CL 5A # 11A – 03 |
| **2.6 CHIP:** | AAA0032SNHY |
| **2.7 FECHA DE VISITA:** | JUNIO 22 DE 2016 |
| **2.8 POBLACIÓN BENEFICIADA:** | 8 Personas – 3 Familias |
| **2.9 ÁREA (m2):** | 30 m² (Aproximadamente) |

## 3. LOCALIZACIÓN

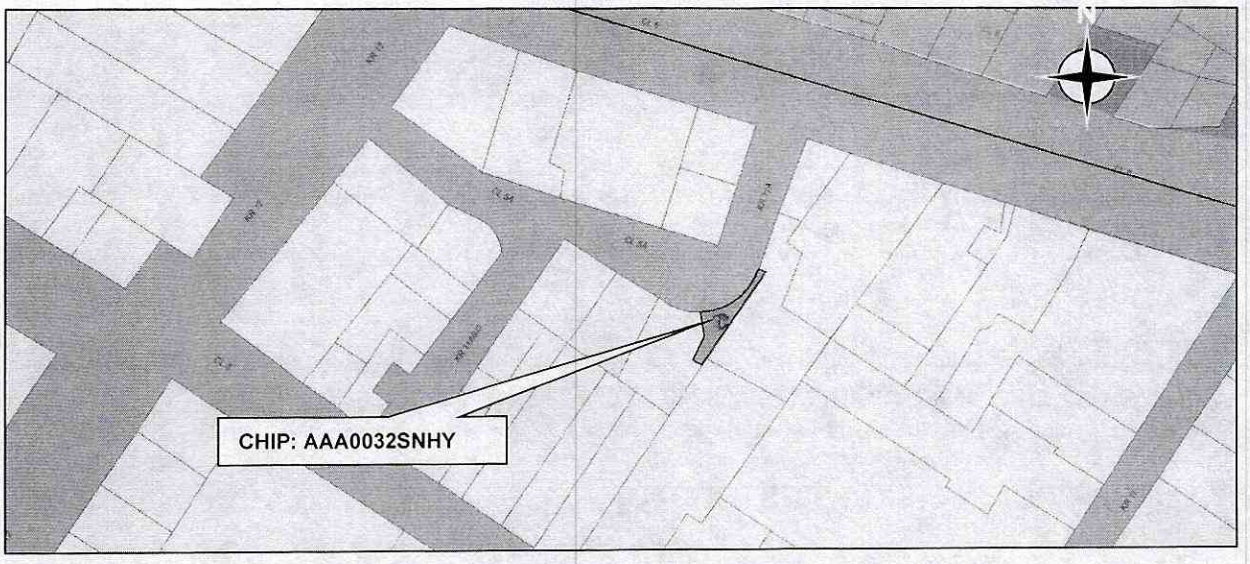





Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

## 4. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características y daños observados durante la inspección visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenómenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la edificación.

De acuerdo con el Artículo 8 del Decreto 1469 de 2010 expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el estado de ruina de una edificación se define como: "*El estado de ruina se declarará cuando la edificación presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, previo peritaje técnico sobre la vulnerabilidad estructural de la construcción*". En el dictamen solamente se consideran las cargas habituales de servicio a las que se ve sometida la edificación y su vulnerabilidad estructural ante estas cargas. Asimismo se considera el riesgo público por posibles colapsos parciales o totales de los elementos no estructurales. El riesgo sísmico no se tiene en cuenta, ya que para establecer la capacidad de una edificación para soportar esta amenaza, se requieren evaluaciones con un mayor nivel de detalle y estudios más rigurosos siguiendo los criterios planteados en el Capítulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, el concepto de amenaza ruina no tiene tal alcance. Por lo anterior, los Conceptos Técnicos de Amenaza Ruina no son soporte técnico para realizar actualizaciones de la estructura a las normas sismorresistentes o respaldar cambios de uso de la edificación. Este concepto tampoco sirve como prueba en procesos judiciales donde se pretenda establecer las responsabilidades o la causa de los daños, en él solo se considera la situación estructural de la edificación en el momento en que se realiza la visita de inspección técnica y se estima la posibilidad de colapso estructural, las implicaciones de riesgo público sobre habitantes, vecinos y transeúntes, con el objeto de hacer recomendaciones para la solución del problema.

## 5. ANTECEDENTES

**5.1. IDIGER:** El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, no posee en su base de datos de antecedentes para el predio objeto del presente concepto.

**4.2. PROCESOS POLICIVOS O ADMINISTRATIVOS:** La inspección técnica y el respectivo concepto obedecen a la solicitud hecha por la Alcaldía Local de Santa fe

## 6. NOVEDADES DE LA INSPECCIÓN

El inmueble objeto de la visita de inspección técnica se encuentra habitado, las personas que habitan el inmueble permitieron el ingreso al interior, la visita se realizó en compañía de delegados de la alcaldía local, por tanto la inspección técnica se pudo realizar satisfactoriamente.

## 7. DESCRIPCIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL

El predio es una edificación de dos pisos, con un primer piso a doble altura donde se desarrolla un altillo en el costado sur del inmueble. La estructura principal es de muros de mampostería simple sin reforzar ni confinar en ladrillo de arcilla cocida. El entrepiso es un entramado de elementos de madera que se apoyan en los muros. La escalera está compuesta por elementos de madera. La cubierta es en teja ondulada apoyada sobre un entramado de madera. El acabado externo del muro de fachada del primer piso se encuentra pañetado y pintado, mientras que



Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

el muro de fachada del segundo nivel esta sin acabados de pañete y pintura. Las características de la edificación se pueden apreciar en el registro fotográfico.

## 8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

La evaluación de los daños se realiza para los elementos que conforman la estructura de soporte de la edificación que inciden en la estabilidad global. Adicionalmente, se evalúan daños en otros elementos (no estructurales y/o arquitectónicos) que puedan representar riesgo para la vida y seguridad de los ocupantes y/o transeúntes. En la Tabla 1 se registran los resultados de la evaluación de los daños con que se fundamenta la clasificación global del daño del inmueble y en la Tabla 2 se indica los preceptos bajo los cuales se establece sobre la condición de amenaza ruina. El estado y condiciones de la edificación se pueden apreciar en el registro fotográfico.

**Tabla 1**. Registro y evaluación de daños del inmueble

| **Elementos estructura soporte** | | **Indicar % del elemento para cada nivel de Daño** | | | | | **Comentarios** *Se asigna para cada nivel de daño un porcentaje equivalente a la cantidad o extensión del elemento. Si la edificación es de más de un piso, se escoge el piso en el que se concentren los mayores niveles de daños. Elementos que no hacen parte de la estructura no significa problemas en la estabilidad global. Esto corresponde a una característica particular del sistema estructural de la edificación* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ninguno | Leve | Moderado | Fuerte | Severo | |
| | | **N** | **L** | **M** | **F** | **S** | |
| Elementos esenciales | Muros | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | Un nivel de daño clasificado como ninguno (N) corresponde a fisuras casi imperceptibles sobre la superficie del muro. Un nivel de daño clasificado como leve (L) corresponde a agrietamiento perceptible a simple vista sobre la superficie del muro y/o pérdida de revoque (pañete). |
| | Columnas | | | | | | No se evalúan estos elementos puesto que la edificación no cuenta con estos elementos |
| | Nudos/ Conexiones | | | | | | |
| Otros elementos | Vigas | | | | | | |
| | Entrepisos | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | Un nivel de daño clasificado como fuerte (F) corresponde a agrietamiento en el elemento y deslizamiento o desplazamiento en uniones o apoyos y deformación excesiva. Un nivel de daño clasificado como severo (S) corresponde a disminución de la sección transversal del elemento, o rompimiento del elemento. Separación o desprendimiento del elemento. |
| | Escaleras | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | Un daño clasificado como leve (L) en este material y elemento corresponde a fisuración casi imperceptible del elemento. El daño clasificado como moderado (M) corresponde a agrietamiento en la superficie del concreto y pérdida del parcial del acabado |

| **Elementos no estructurales – Arquitectónicos** | **Indicar Daño** **P**= Predominante **C**= Crítico | | | | | **Comentarios** *Se listan los elementos más representativos a juicio del ingeniero evaluador.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **N** | **L** | **M** | **F** | **S** | |
| Muros divisorios o particiones (en madera) | | P | | | | Un nivel de daño clasificado como leve (L) corresponde a Agrietamiento perceptible a simple vista sobre la superficie del muro y/o pérdida de revoque (pañete). |
| Cielo raso | P | | | | | Un nivel de daño clasificado como ninguno (N) expresa que no hay daño aparente |
| Cubiertas | P | | | | | Un nivel de daño clasificado como ninguno (N) expresa que no hay daño aparente |



Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

**Tabla 2**. Clasificación global del daño y de la condición de amenaza ruina de la edificación

| Clasificación del daño | Rango de daño % | Amenaza ruina | Descripción | Posibles recomendaciones |
|---|---|---|---|---|
| Ninguno | 0 | NO | Sin daño o daño insignificante | Ninguna |
| Leve | (0-10) | NO | Daño localizado en algunos elementos y que no ofrecen peligro para la integridad de sus ocupantes y/o transeúntes | Reparar elementos. Realizar mantenimiento para contrarrestar deterioro |
| Moderado | (10-30) | SI | Daño menor localizado en muchos elementos no estructurales, y/o daño menor localizado en algunos elementos estructurales y/o daño puntual en elemento que ofrece peligro para la integridad de las personas | Restringir zonas (esta recomendación es imprescindible en situaciones de peligro inminente). Reparar elementos de la estructura de soporte. Reparar y/o retirar los elementos que ofrezcan peligro de caerse. Realizar mantenimiento para contrarrestar deterioro |
| Fuerte | (30-60) | SI | Daño extensivo en elementos estructurales, con la consecuente disminución en su capacidad para resistir cargas y/o daño en elemento estructural que representa un compromiso en la estabilidad global de la edificación | Evacuar edificación. Proteger calles, edificaciones vecinas. Reparar elementos. Retirar elementos que puedan caer. Apuntalar. Realizar estudio para establecer medidas de intervención e implementarlas. De no acometer esta recomendación se debe demoler la edificación o parte de esta (Nota: los bienes de interés cultural poseen régimen especial) |
| Severo | (60-100) | SI | Daño grave generalizado en su estructura, presentan peligro de colapso o derrumbe inminente | Evacuar edificación. Proteger calles, edificaciones vecinas. Demoler edificación o parte de esta (Nota: los bienes de interés cultural poseen régimen especial) |

En general, los muros de la edificación, incluyendo el de fachada, no presentan un compromiso en su estabilidad ante las cargas habituales de servicio y no representa un peligro inminente sobre la integridad de los ocupantes ni de los transeúntes. El entrepiso de madera del segundo nivel presenta daño predominantemente fuerte con posibilidad de colapso con afectación a los ocupantes y vibraciones excesivas. El cielo raso y los elementos de cubierta no presentan deterioro. La clasificación del daño para esta edificación es moderada y por lo tanto amenaza ruina.



Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

## 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

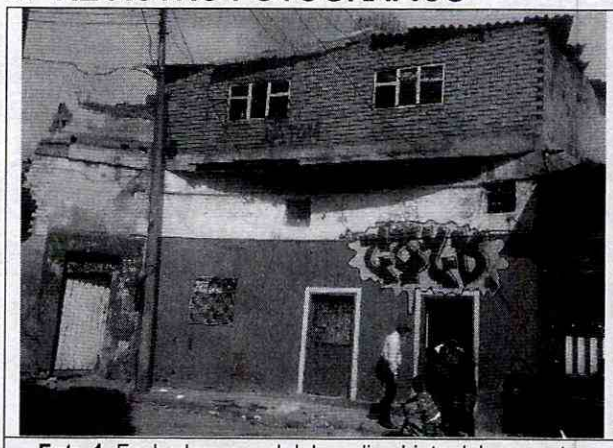


**Foto 1.** Fachada general del predio objeto del concepto.



**Foto 2.** Muros internos sin grietas y ni fisuras

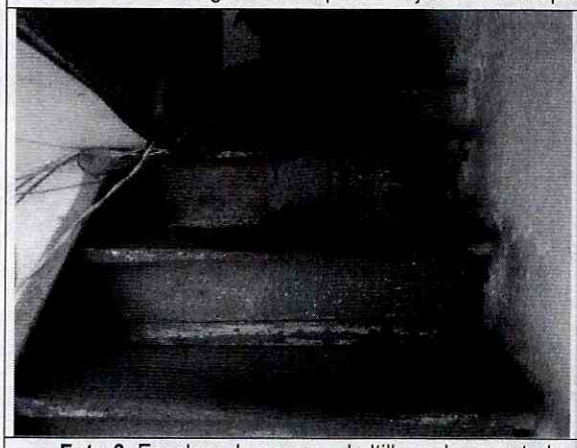


**Foto 3**. Escalera de acceso al altillo en buen estado

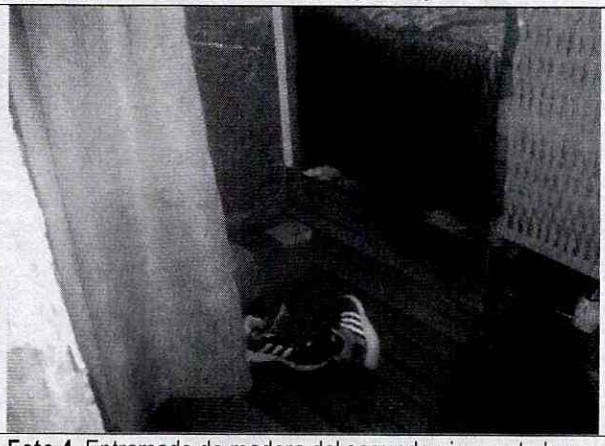


**Foto 4**. Entramado de madera del segundo piso costado sur del inmueble en buenas condiciones



**Foto 5.** Grieta con tendencia horizontal en muro del costado sur del inmueble



**Foto 6.** Cielo raso en buenas condiciones




Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co



**Foto 7**. Escalera de acceso al segundo piso costado norte del inmueble con daños en su acabado



**Foto 8**. Muros de fachada interna del segundo piso sin grietas ni fisuras

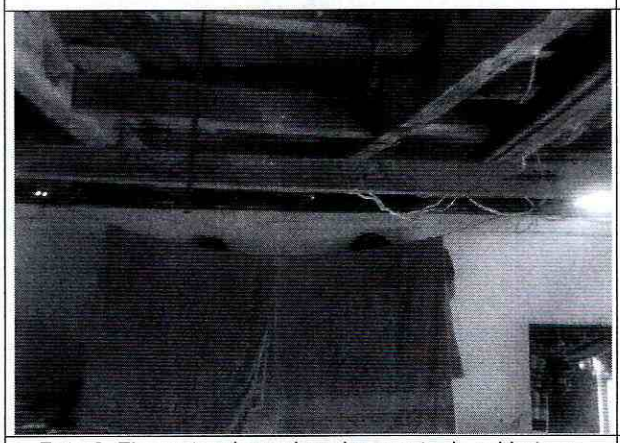


**Foto 9**. Elementos de madera de soporte de cubierta en buen estado

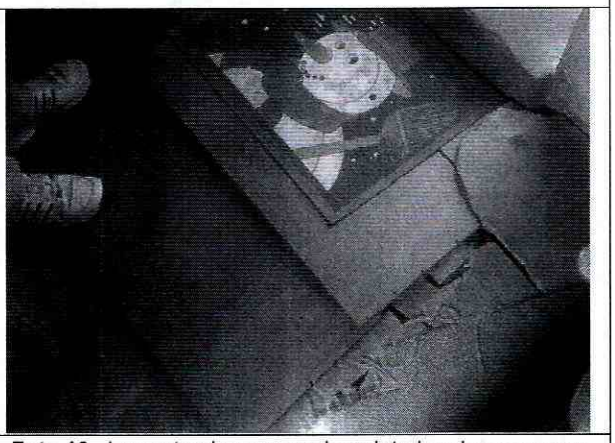


**Foto 10.** Los entrepisos en madera deteriorados provocan vibraciones en el segundo piso de la edificación




Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

## 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con el estado actual y la evaluación de daños, se concluye que la edificación ubicada en la calle 5A # 11A – 03, **AMENAZA RUINA**. La clasificación global del daño es moderado lo cual significa que hay daño en el entrepiso de madera del segundo nivel, condición que representa peligro sobre la integridad de los ocupantes del edificio.

## 11. APROBACIONES

| 11.1 Elaboró | 11.2 Revisó y avaló |
|---|---|
| Enrique Linero<br>**ENRIQUE LINERO SOTO.**<br>Ingeniero Civil – Especialista en Estructuras<br>M.P. No. 08202-81547 ATL | **Vo. Bo. JESÚS ENRIQUE ROJAS OCHOA**<br>Profesional Especializado 222 grado 29<br>Conceptos y Certificación de Riesgos |



Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co