ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2276
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO


ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	20	MOVIL:	8	BOMBEROS
FECHA:	21 Nov- 2004	HORA:	15:30 a.m.	

DIRECCIÓN:	Calle 18 Q # 66 B– 36 Sur	ÁREA DIRECTA:	0.06 Ha
BARRIO:	Juan Pablo II Sector	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	67 Lucero	FAMILIAS 2	ADULTOS 5 NIÑOS 10
LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	PREDIOS EVALUADOS 2	

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Deslizamiento de 3 m³ sobre suelo utilizado para relleno en la conformación del lote de la parte superior de la vivienda de la señora Dioselina Quitian (Cra 18 Q # 66 B – 36 Sur), el cual destruyó un muro de contención en piedra pegada, construido soportar el relleno, afectando 2 viviendas en la parte baja del mismo. Sobre la vivienda 1 del esquema de propiedad de la señora Quitian, se acumuló el material deslizado y sobre la vivienda 2 de propiedad del señor Juan Carlos Cobos se produjo el agrietamiento del muro de cerramiento de la parte posterior de su vivienda. El movimiento se originó por la saturación de la masa de suelo debido al manejo deficiente de las aguas lluvias en el lote vacío de la parte superior.

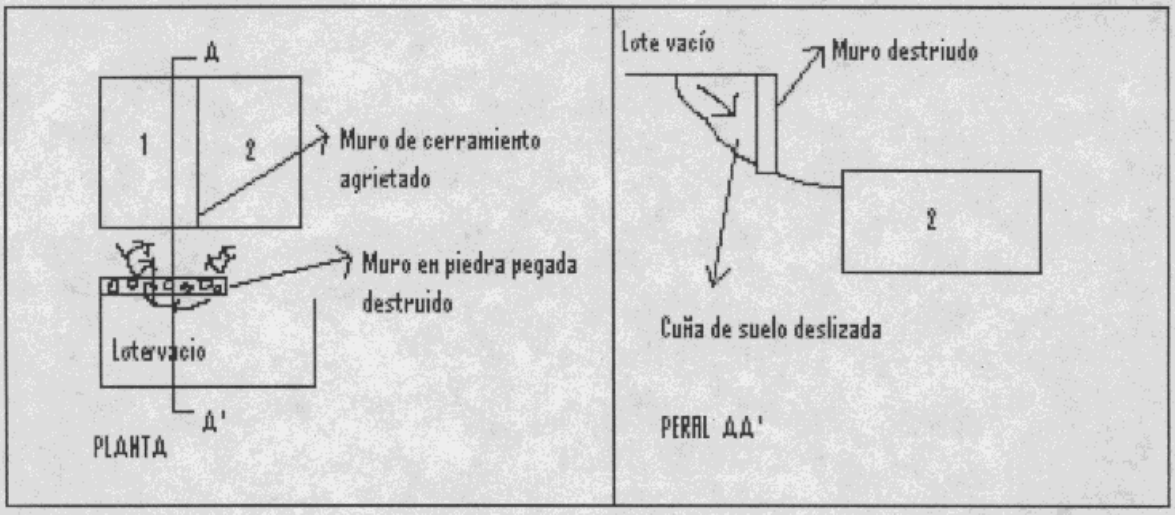

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Dioselina Quitian	Carrera 18 Q # 66 B – 04 Sur	7910707	7	2	5	Acumulación del material deslizado en la parte posterior de la vivienda
2	Juan Carlos Cobos	Carrera 18 Q # 66 B – 36 Sur	7618968	7	2	5	Agrietamiento del muro de cerramiento de la parte posterior

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

4 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De no reconstruir el muro de contención destruido podrían presentarse nuevos deslizamientos de suelo sobre las viviendas en la parte inferior

5 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X			No	No

6 ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación técnica al sector.
- Indicación a los señores Juan Carlos Cobos y Dioselina Quitian para realizar la demolición de los bloques grandes del muro fallado que podrían caer sobre las viviendas.

7 RECOMENDACIONES

- Restricción parcial del uso en la parte posterior de las viviendas 1 y 2 hasta tanto no se realice la reconstrucción del muro de contención destruido.
- Reconstrucción del muro de contención por parte de los propietarios de los predios, incluyendo las obras de drenaje correspondientes.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE ELKIN FABIAN ULLOA CASTELLANOS
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-107509 O.K.

Vo. Bo.

ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÈCNICO