ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EVENTO No. 29650

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE EMERGENCIA No. DI- 2246
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ	
EQT:	8	MOVIL:			
FECHA VISITA :	17-11-2004	HORA:	1:00 PM	FECHA EVENTO: 16-11-2004	HORA:
DIRECCIÓN:	Avenida Circunvalar # 82-30			ÁREA DIRECTA:	400 m²
BARRIO:	Toscana (Los Rosales)			POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	88 El Refugio			FAMILIAS	ADULTOS NIÑOS
LOCALIDAD:	2 Chapinero			PREDIOS EVALUADOS	1

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Desprendimiento de bloques de arenisca del costado nor-occidental de un talud de corte subvertical de aproximadamente 30m de altura, el talud se realizó para el emplazamiento del edificio localizado en la Avenida Circunvalar # 82 – 30. Las causas del desprendimiento fueron la meterorización del macizo rocoso, asi como las insuficientes medidas protección y estabilización del macizo. (Ver Fotografia 1 y 2). Los bloques se depositaron en la parte media y baja del talud, ocasionando daños en un ascensor, en los medidores de gas natural y en el costado norte de la administración.

3 FOTOGRAFIAS

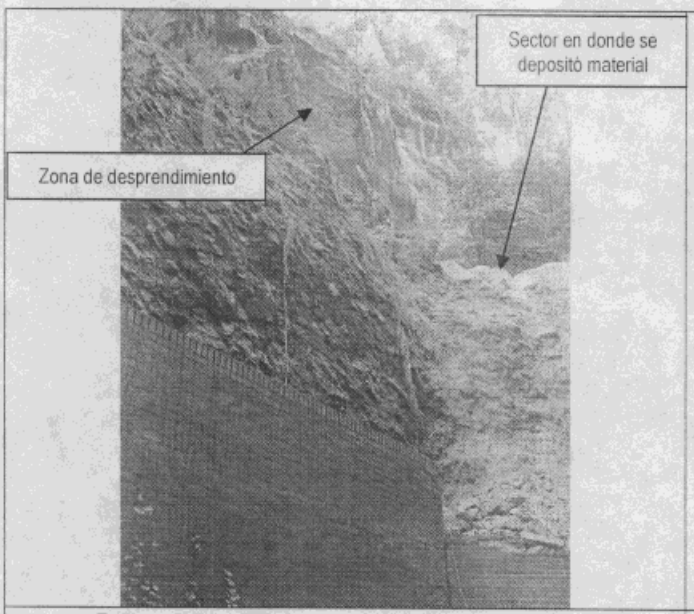

Fotografía 1. Vista de la parte alta y media del talud.

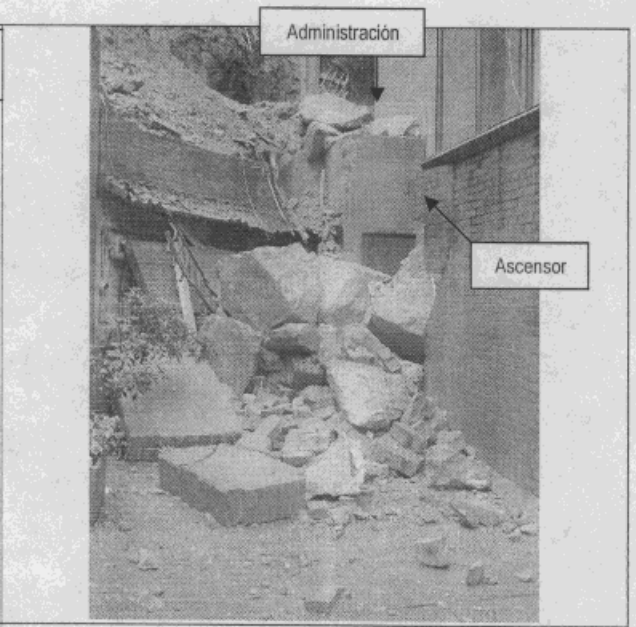

Fotografía 2. Parte baja del talud.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACION:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Martha Rendón / Gloria Rendón (Administradora)	Avenida Circunvalar # 82-30	6106545				Ascensor y Administración

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Medidores de Gas Natural

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Se pueden presentar desprendimientos de bloques en otros sectores del talud.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X				

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Evaluación técnica del sector
- Informar a la empresa de Gas Natural para que efectuara una valoración de los medidores de gas natural e implementara las acciones correspondientes.
- Restricción del uso de las áreas afectadas
- Instrucciones a las personas de la Secretaria de Obras Públicas para el retiro del material caído.

8 RECOMENDACIONES

Diseñar y construir un sistema de protección y estabilización del talud aledaño al edificio por parte de los propietarios y/o responsables.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razon, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

Dulfay P. Ortiz
ELABORO

NOMBRE: DIANA PATRICIA AREVALO SÁNCHEZ
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – ESP. GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-54965 CND

Diana Arevalo
REVISO

Vo. Bo.: ING. JAVIER PAVA SANCHEZ
COORDINADOR TECNICO