ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2096
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	8	MOVIL:	2	Bomberos
FECHA:	11 –Agosto- 2004	HORA:	3:30 PM	

DIRECCIÓN:	Carrera 1B # 36C-33 Sur	ÁREA DIRECTA:	150 m²
BARRIO:	El Ángulo	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	34 20 de Julio	FAMILIAS 3	ADULTOS 14 NIÑOS 9
LOCALIDAD:	4 San Cristóbal		

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

3 DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Deslizamiento en material orgánico y de relleno, de un talud de corte de aproximadamente 4.5 m de altura por 5 m de ancho, realizado para la adecuación del terreno del lote propiedad del Señor Leonardo Duque; el deslizamiento se produjo en el talud del costado occidental de la vía sin pavimentar carrera 1B a la altura de la calle 36C Sur. Las causas del deslizamiento fueron la excavación realizada por el señor Leonardo Duque, en la cual no se implementaron estructuras de contención y protección en el talud expuesto.

4 FOTOGRAFIA

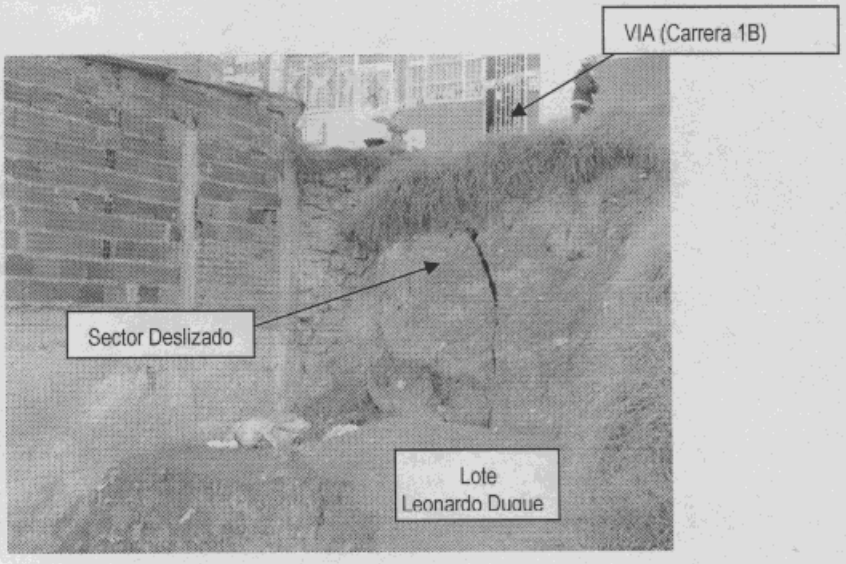

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

5 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Leonardo Duque	Carrera 1B con Calle 36C Sur	3102192286, 4087740				Lote Vacio

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Vía Carrera 1B a la altura de la calle 36C sur

6 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

El deslizamiento es de carácter retrogresivo, si no se realizan las obras de protección y estabilización del talud a corto plazo puede afectar la vivienda ubicada en el costado norte (Transversal 1B # 36C – 43 Sur), así como aumentar la zona de afectación de la vía con lo cual, en un mediano a largo plazo afectaría las viviendas ubicadas en la parte alta (Carrera 1B #36C-42 Sur y Carrera 1B # 36C-44 Sur).

7 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X				X		40 metros de cinta de señalización

8 ACCIONES EJECUTADAS

- Evaluación Técnica del Sector
- Recomendar a los habitantes de las viviendas Carrera 1B #36C-42 Sur y Carrera 1B # 36C-44 Sur ubicadas en la parte alta del talud, recolectar las aguas lluvias que provienen de las viviendas e ingresarlas al sistema de alcantarillado, con el fin de disminuir el aporte de aguas lluvias al talud.
- Señalizar con cinta la zona afectada.

9 RECOMENDACIONES

- Diseñar y construir en el corto plazo, una estructura de contención y protección junto con sus sistemas de drenaje, que garanticen la estabilización del talud

10 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN INGENIERA CIVIL - MSC GEOTECNIA
MATRÍCULA 2520282450 CND O.K.

Dulfay Patricia Ortiz

Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÈCNICO