DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-13200
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER 2019ER8832

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: NELSON DAVID MILLÁN DELVALLE				**SOLICITANTE:** PERSONERIA DE BOGOTA
CAT	07	**MÓVIL:**	CON	
FECHA:	30 de mayo de 2019	**HORA:**	09:50	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Calle 1 C Bis No. 19 – 79 (Real) Diagonal 1 No. 19 – 79 (Radicado)	**COORDENADAS ÁREA INSPECCIONADA**			X1: 98364.16 Y1: 99743.12			
BARRIO/SECTOR CATASTRAL:	Eduardo Santos	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			200 m^2			
UPZ:	37 – Santa Isabel	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			800			
LOCALIDAD:	14 – Los Mártires	**FAMILIAS**		**ADULTOS**	100	**MENORES**	800	
CHIP:	AAA0034TEOE	**PREDIOS EVALUADOS**			1			
AREA INSPECCIONADA	4000 m^2	**DOCUMENTO REMISORIO**			CR-33860			

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

3. ACLARACIONES

Según verificación realizada a la base cartográfica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, se pudo establecer que la dirección suministrada en el radicado de la referencia (Diagonal 1 No. 19 - 79 no corresponde a una dirección catastral, logrando

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

establecer que el predio cuenta con nomenclatura oficial Calle 1 C Bis No. 19 – 79, Sector Catastral Eduardo Santos de Usme de la Localidad de Los Mártires, dirección que será usada en el presente documento.

El IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realiza para la asistencia técnica están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en esta inspección y que se escapan de su alcance.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

4. ADVERTENCIAS

No es competencia del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, realizar la supervisión ni revisión de estudios y obras realizados en predios privados, debido a que esta Entidad, no participó en la ejecución ni en la supervisión de los estudios y obras realizadas. El IDIGER entiende que el pronunciamiento generado por la empresa ejecutora del diseño de las obras realizadas, está respaldado por el conocimiento y la idoneidad de los profesionales firmantes, quienes realizan el pronunciamiento en el marco de su responsabilidad profesional; por lo anterior la entidad reconoce la autonomía del responsable de la ejecución de la medida, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios del mismo.

Para adelantar cualquier intervención en el predio, incluidas las recomendaciones del IDIGER, se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones y mantenimientos a realizar deberán llevarse a cabo o contar con el apoyo de personal idóneo, para lo cual se deben tramitar los permisos o licencias respectivos de acuerdo con la normatividad vigente.

El actual Reglamento NSR-10, estableció que las edificaciones escolares y educativas, que antes se encontraban clasificados dentro del Grupo II (Edificaciones de Ocupación Especial), ahora se encuentran clasificados dentro del Grupo III (Edificaciones de Atención a la

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Comunidad, "indispensables después de un temblor"), para las cuales el reglamento establece que se debe realizar obligatoriamente su reforzamiento.

5. ESCENARIO DE RIESGO : Construcciones – Funcionamiento / Operación de edificaciones

6. ANTECEDENTES:

Una vez consultadas las bases de datos y sistemas de información geográficos disponibles en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, se obtuvieron los siguientes resultados para el predio de la referencia:

Tabla No. 1. Documentos emitidos para el predio de la referencia

DOCUMENTOS EMITIDOS
DI-4241 (Agosto de 2009), DI-7942 (Febrero de 2015)

En Diagnóstico Técnico DI-7942 se concluyó que la estabilidad y funcionalidad general de la IED San Francisco de Asís, ubicada en el predio de la Calle 1C Bis No. 19-79, en el sector catastral Eduardo Santos de la localidad de los Mártires, no se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio, por los daños descritos en el presente informe técnico, ni por afectaciones en el terreno donde se emplaza dicha institución, ya que no se evidenciaron; sin embargo es posible que ante la presencia de cargas dinámicas como por ejemplo un sismo, la estructura de pueden presentar afectaciones de consideración.

La funcionalidad de la oficina de secretaría de la rectoría, se encuentra comprometida en la actualidad por los desprendimientos de la capa de mortero de recubrimiento del cielo raso ubicado en dicha zona, situación que de presentar avance podría atentar contra la integridad física de los usuarios de dicho espacio.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

7. LOCALIZACIÓN

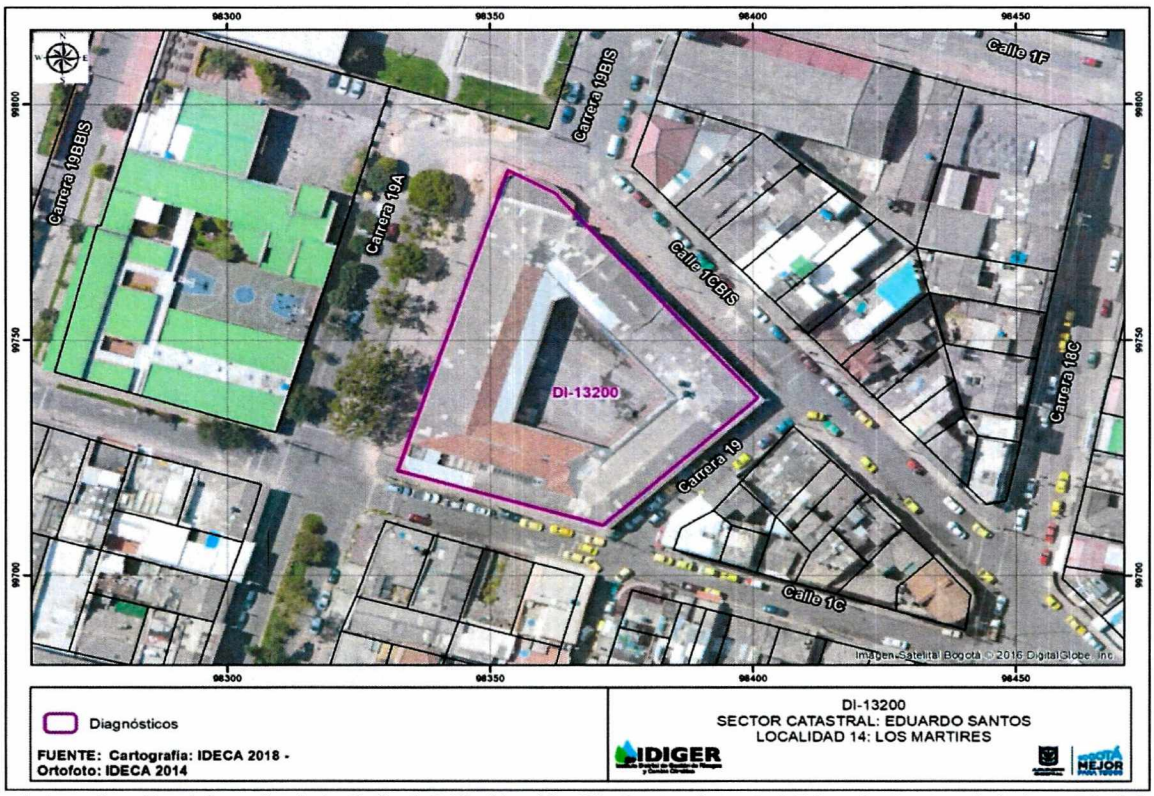


Figura 1. Localización del predio de la Calle 1 C Bis No. 19 - 79, Sector Catastral Eduardo Santos de la Localidad de Los Mártires.

8. DESCRIPCIÓN

En atención al radicado 2019ER8832, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático - IDIGER, realizó visita técnica el día treinta (30) de mayo de 2019 a la Institución Educativa Distrital San Francisco de Asís, emplazada en el predio de la Calle 1 C Bis No. 79 – 19, Sector Catastral Eduardo Santos de la Localidad de Los Mártires, encontrando que el sector pertenece a una zona plana consolidada urbanísticamente, con vías de acceso en buen estado y con la presencia de todos los servicios públicos.

La IED San Francisco de Asís, corresponde a una edificación de dos (2) niveles, construida bajo un sistema estructural combinado, en mampostería al parecer confinada y mampostería de carga, pisos en concreto en los espacios de recreación y mortero recubierto de losetas en las áreas cubiertas, placa de entrepiso en concreto reforzado y entarimado de madera, cubierta en teja de fibrocemento y en teja de arcilla cocida, soportadas por cerchas y correas de madera; edificación que presenta deficiencias constructivas relacionadas con la carencia de elementos de confinamiento tipo vigas y columnas en algunos.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Se realiza inspección visual al Laboratorio de Física y Química, identificando que se instalaron parales metálicos en el sector de la entrada a dicho espacio posiblemente por las fisuras y grietas que se evidencian en la losa de entrepiso. Las grietas que se presentan tienen una abertura de aproximadamente 2.0 milímetros y longitudes de hasta 2.5 metros; en los muros divisorios y perimetrales de este espacio también se identifican machas de humedad al igual que el desprendimiento de pintura. De igual manera, en la verificación realizada al Aula 204, ubicada encima del Laboratorio de Física y Química, se identifica una grieta de tendencia diagonal en el muro perimetral de aproximadamente 4.0 milímetros y de hasta 2.5 metros de longitud. Es importante resaltar que en la actualidad los espacios en mención se encuentran restringidos desde hace aproximadamente un año, decisión que fue tomada por los responsables de la IED, según lo manifiestan las personas que atienden la visita técnica.

El área adyacente al Aula 212 se encuentra restringida por los responsables del IED, en la inspección realizada, se identifican algunas fisuras de tendencia horizontal sobre los muros perimetrales de aproximadamente 1.0 milímetros de aberturas y de hasta 3.5 metros de longitud, al igual que manchas de humedad y desprendimientos de la pintura. Las personas que acompañan la visita técnica manifiestan que el espacio fue restringido por recomendación de ingenieros que visitaron el colegio y recomendaron esta acción por la gran cantidad de estudiantes que permanecían en este; situación que con base en la inspección visual realizada no se puede precisar.

Según los daños descritos en los documentos relacionados en los antecedentes y en la última visita realizada en febrero de 2015 se pudo verificar que se han realizado labores de mantenimiento periódico, pero aún persisten, en algunos sectores de la IED las manchas de humedad en muros y cielo raso en Dry Wall.

Además de los espacios mencionados, se realiza inspección visual al resto de las instalaciones de la IED, sin identificar daños en los elementos estructurales y no estructurales que la conforman.

9. POSIBLES CAUSAS:

Vetustez
Ausencia de mantenimiento

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

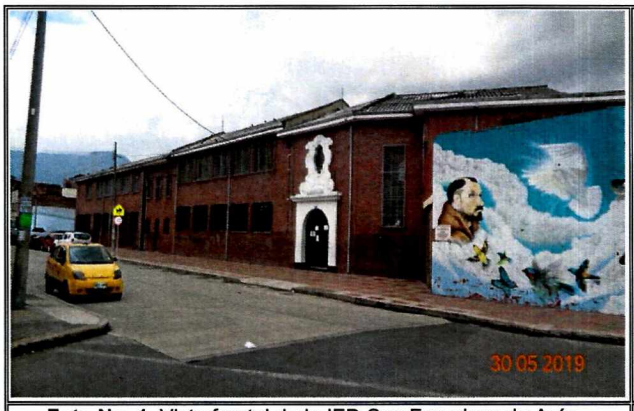


Foto No. 1. Vista frontal de la IED San Francisco de Asís – Fotografía del 30/05/2019

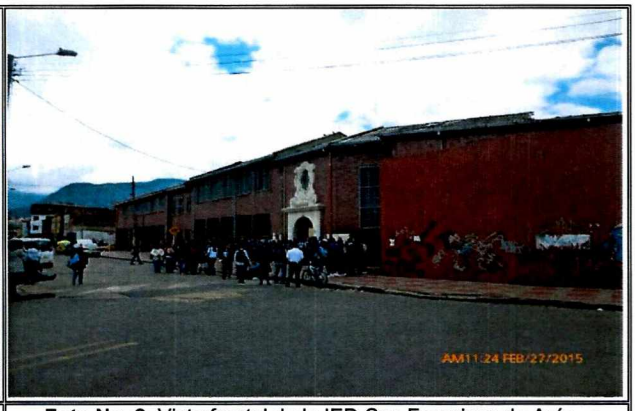


Foto No. 2. Vista frontal de la IED San Francisco de Asís – Fotografía tomada de DI-7942 – 24/02/2015



Foto No. 3. Condición actual de la IED San Francisco de Asís – Fotografía del 30/05/2019



Foto No. 4. Condición de la IED San Francisco de Asís – Fotografía tomada de DI-7942 – 24/02/2015



Foto No. 5. Condición actual de la IED San Francisco de Asís – Fotografía del 30/05/2019



Foto No. 6. Condición de la IED San Francisco de Asís – Fotografía tomada de DI-7942 – 24/02/2015

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

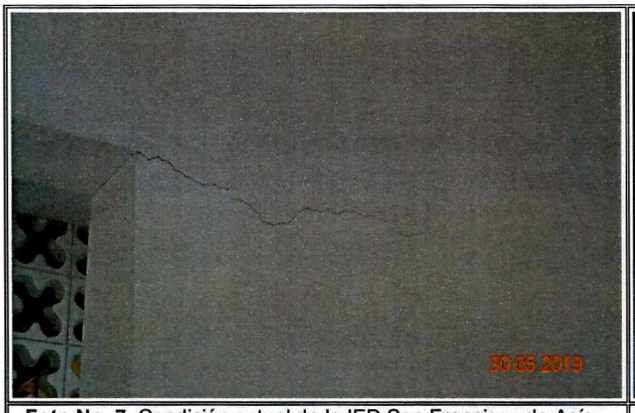


Foto No. 7. Condición actual de la IED San Francisco de Asís – Fotografía del 30/05/2019

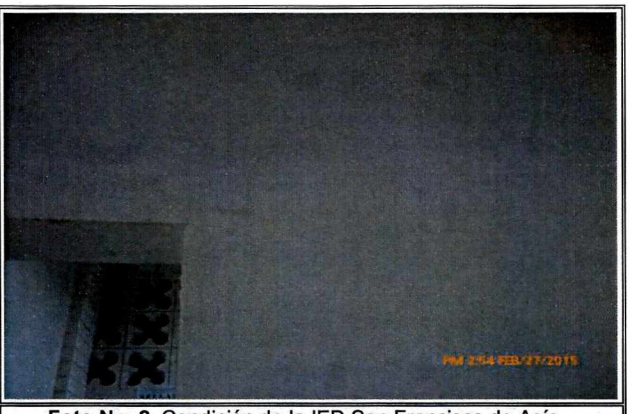


Foto No. 8. Condición de la IED San Francisco de Asís – Fotografía tomada de DI-7942 – 24/02/2015



Foto No. 9. Condición actual de la IED San Francisco de Asís – Fotografía del 30/05/2019

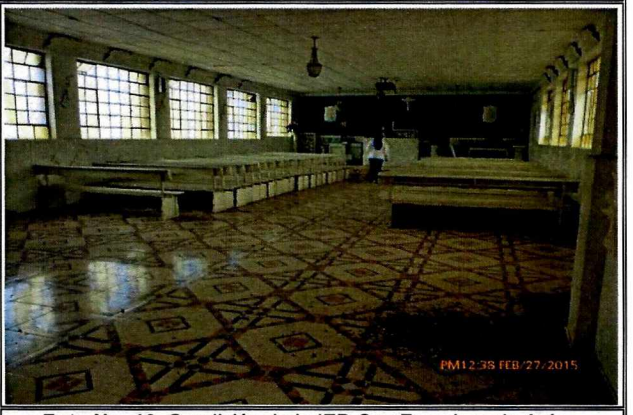


Foto No. 10. Condición de la IED San Francisco de Asís – Fotografía tomada de DI-7942 – 24/02/2015



Foto No. 11. Condición actual de la IED San Francisco de Asís – Fotografía del 30/05/2019



Foto No. 12. Condición de la IED San Francisco de Asís – Fotografía tomada de DI-7942 – 24/02/2015

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



Foto No. 13. Condición actual laboratorio de Física y Química

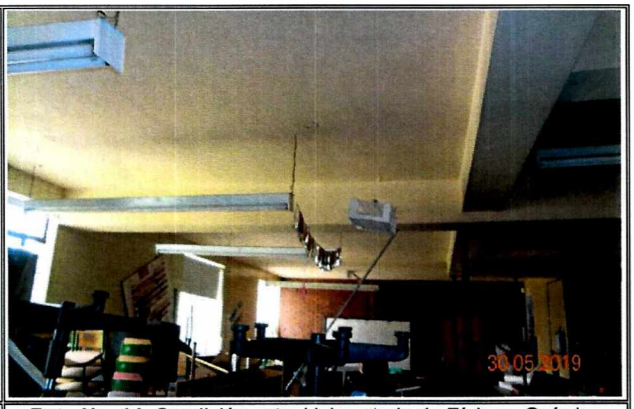


Foto No. 14. Condición actual laboratorio de Física y Química



Foto No. 15. Condición actual laboratorio de Física y Química



Foto No. 16. Condición actual laboratorio de Física y Química



Foto No. 17. Condición actual Aula 204

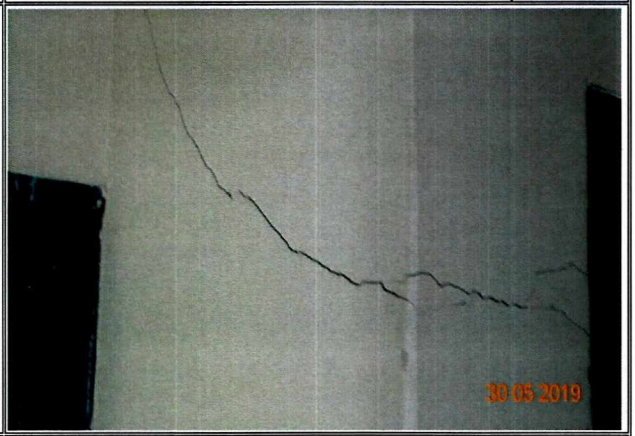


Foto No. 18. Condición actual Aula 204

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

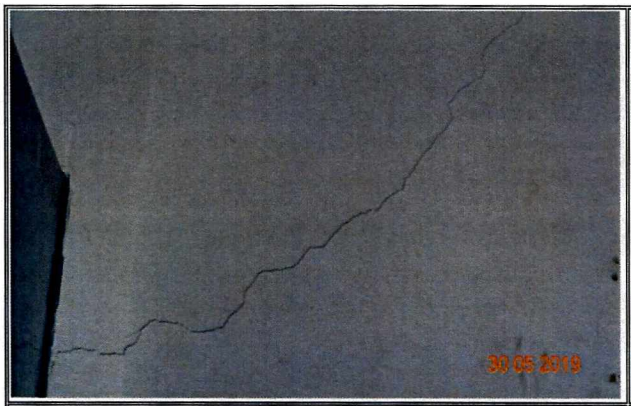


Foto No. 19. Condición actual Aula 204



Foto No. 20. Condición actual Aula 204

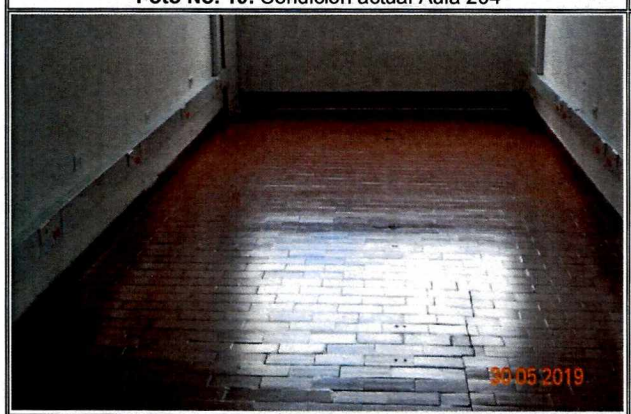


Foto No. 21. Condición zona adyacente Aula 212



Foto No. 22. Condición zona adyacente Aula 212





Foto No. 23 y 24. Humedades en cielo raso en varias partes de la IED

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

11. DAÑOS:

Tabla 1. Daños observados en el predio evaluado en el presente informe.

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE (DATO TOMADO EN CAMPO)	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	N° DE PISOS	DAÑO
1	Calle 1 No. 19 - 79		Edificación	Educativo	2	Leve

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI	X	NO		¿CUAL?	

12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Aumento progresivo de los daños identificados en la Institución Educativa Distrital San Francisco de Asís, emplazada en el predio de la Calle 1 C Bis No. 19 – 79, Sector Catastral Eduardo Santos de la Localidad de Los Mártires.

13. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual y evaluación cualitativa de las condiciones de estabilidad estructural y funcionalidad de la Institución Educativa Distrital San Francisco de Asís, emplazada en el predio de la Calle 1 C Bis No. 19 – 79, Sector Catastral Eduardo Santos de la Localidad de Los Mártires.

14. CONCLUSIONES.

- Pese a los daños identificados en la Institución Educativa Distrital San Francisco de Asís, emplazada en el predio de la Calle 1 C Bis No. 19 – 79, Sector Catastral Eduardo Santos de la Localidad de Los Mártires, la estabilidad estructural y funcionalidad del mismo no se encuentra comprometida en la actualidad ante cargas normales de servicio.

15. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que no se presentan cambios significativos en las condiciones de estabilidad estructural y funcionalidad de las instalaciones de la Institución Educativa Distrital San Francisco de Asís emplazada en el predio de la Calle 1 C Bis No. 19 – 79, Sector Catastral Eduardo Santos de la Localidad de Los Mártires, se mantienen vigentes las recomendaciones emitidas en el Diagnostico Técnico DI-7942, en lo relacionado con:

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

- A la Secretaria de Educación Distrital y a la Alcaldía local de los Mártires, identificar el responsable de implementar acciones de mantenimiento, mejoramiento y/o reforzamiento, sobre las instalaciones de la IED San Francisco de Asís, ubicada en el predio de la Calle 1C Bis No. 19-79, en el sector catastral Eduardo Santos de la localidad de los Mártires. Acciones que se recomienda realizar con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Decreto No. 926 del 19 de Marzo de 2010 y su Decreto Modificatorio No. 340 del 13 de Febrero de 2012, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente para el sector, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Esto con el propósito de garantizar durante la vida útil del inmueble, las condiciones adecuadas para su uso.

- A la Secretaria de Educación Distrital y a la Alcaldía local de los Mártires, identificar el responsable de determinar la capacidad y desempeño de las estructuras y de la cimentación que conforman las instalaciones de la IED San Francisco de Asís, ubicada en el predio de la Calle 1C Bis No. 19-79, en el sector catastral Eduardo Santos de la localidad de los Mártires, para lo cual es necesario adelantar estudios detallados que determinen la causa de las afectaciones que dichas edificaciones presentan; dichos estudios deben determinar el tipo de intervenciones a implementarse con el fin de reparar y llevar la edificación a los niveles de seguridad requeridos, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la Ley 400 de 1997 en el Decreto No. 926 del 19 de marzo de 2010, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Estos estudios deben ser adelantados por los responsables del edificio en comento, con el propósito de garantizar durante la vida útil del mismo, las condiciones adecuadas para su uso.

- A las directivas de la IED San Francisco de Asís, ubicada en el predio de la Calle 1C Bis No. 19-79, en el sector catastral Eduardo Santos de la localidad de los Mártires, realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad y funcionalidad de las instalaciones ubicadas en la mencionada institución educativa y del terreno en general, e informar a esta entidad si se presentan cambios significativos que alteren o modifiquen la estabilidad del sector.

- A la Alcaldía local de los Mártires, desde su competencia, adelantar las acciones administrativas tendientes a verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnóstico técnico con el objeto de proteger la integridad física de los, alumnos, docentes, administrativos y usuarios en general de la IED San Francisco de Asís, ubicada en el predio de la Calle 1C Bis No. 19-79, en el sector catastral Eduardo Santos de la localidad de los Mártires.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Adicionalmente se recomienda:

A las directivas de la IED San Francisco de Asís, ubicada en el predio de la Calle 1C Bis No. 19 - 79, en el sector catastral Eduardo Santos de la localidad de los Mártires, mantener la restricción de los espacios que actualmente no se les da uso, hasta tanto se implementen las acciones respectivas que devuelvan las condiciones ideales de estabilidad y funcionalidad.

16. APROBACIONES

11.1 Elaboró
Firma:_____ Nombre: NELSON DAVID MILLAN DELVALLE Profesión: INGENIERO CIVIL – ESP. EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS ESP. EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Profesional Especializado Código 222 Grado 23
11.2 Reviso
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

CO-SC-CER463496 CO-SC-CER463496 CO-SA-CER366134

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS