ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. ____

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2050

COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	7	MOVIL:	5	Bomberos
FECHA:	Junio 18 de 2004	HORA:	2:30PM	


DIRECCIÓN:	Cra 4A Bis Este # 480 – 06 Sur	ÁREA DIRECTA:	72 m²
BARRIO:	Nueva Esperanza Parte Baja	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	55 – Diana Turbay	FAMILIAS 1	ADULTOS 2 NIÑOS 2
LOCALIDAD:	18 – Rafael Uribe Uribe		

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Caida de un bloque de roca (arenisca) de aproximadamente 9.0 m³ sobre el costado Este de la vivienda de un (1) piso en material de recuperación (latas y tejas de zinc con piso en tierra), produciendo el colapso de la mitad oriental de la misma. Se considera que el fenómeno se presentó por el desconfinamiento lateral del estrato rocoso a raíz de las excavaciones realizadas para la nivelación del terreno para la construcción de la vivienda.

3 ESQUEMA

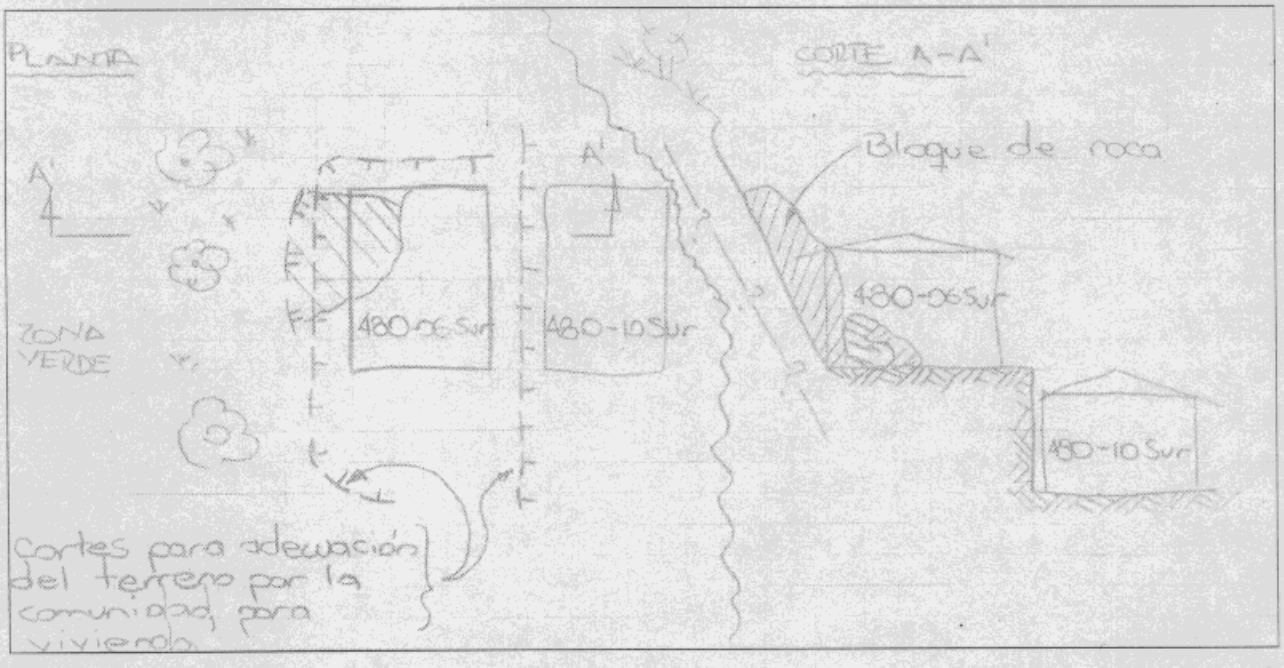

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Robinson Alexander Melo Reyes	Cra 4A Bis Este No. 48O – 06 Sur	5674994	4	2	2	Colapso de la mitad este de la vivienda.
2							
3							
4							

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL? _____

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Colapso del resto de la vivienda, ya sea por deficiencias constructivas o porque el bloque deslizado se vuelque sobre la construcción.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			X		X	SI	9 cercos de madera, 15 tejas de zinc, 30 m de plástico y kit de herramientas.
2								
3								
4								

7 ACCIONES ADELANTADAS

- Se consiguió que la señora María Patricia Rodríguez (vecina), residente en la Cra 4A Bis Este No. 48O – 10 Sur los recibiera temporalmente, mientras se adelanta la desintegración del bloque y la recuperación de la vivienda por parte del propietario.

- Se gestionó con personal del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) la asistencia humanitaria de la familia y se solicitó al Centro de Reserva de la DPAE la entrega de ayudas para la rehabilitación de la vivienda (antes enunciadas).

8 RECOMENDACIONES

- Mantener evacuada la vivienda hasta cuando se retire el bloque y se rehabilite nuevamente la construcción.
- Demoler o triturar el bloque deslizado.
- Cubrir con plástico el talud del este de la vivienda.
- Rehabilitar la vivienda para que la familia retorne a ella.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-73855 CND


Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÉCNICO



Fotografía 1. Vista del bloque deslizado desde el costado sur del sitio.




Fotografía 2. Vista del bloque deslizado desde la parte superior del corte.

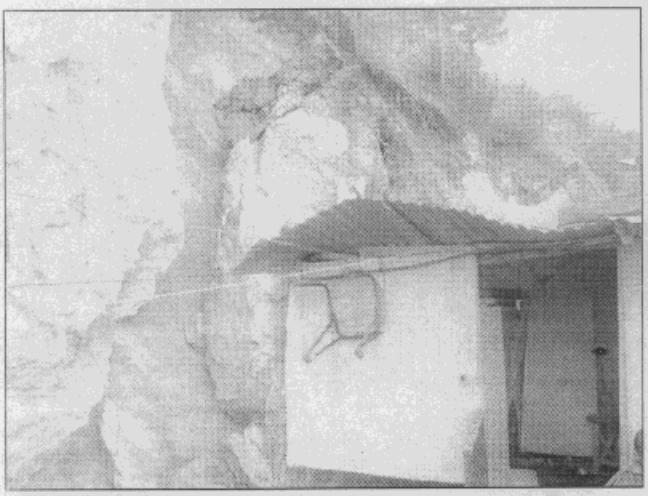

Fotografía 3. Vista del bloque deslizado desde el norte del predio.



Fotografía 4. Ídem anterior.

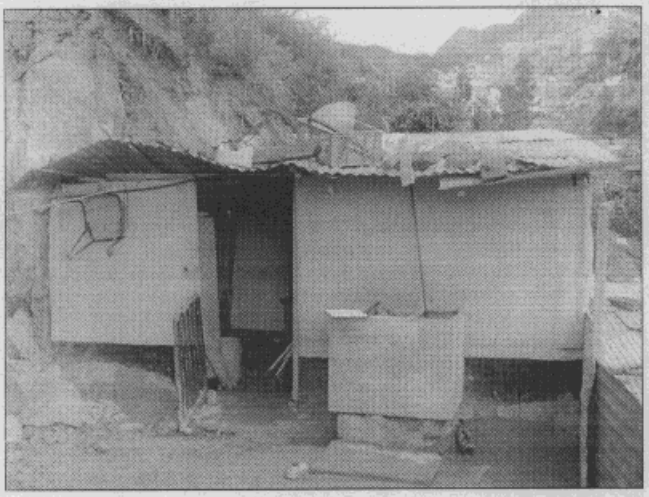

Fotografía 5. Se observa el tipo de vivienda.



Fotografía 6.Se observa los daños ocasionados en la parte interna de la vivienda por el fenómeno.