ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE EMERGENCIA No. DI-2007
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	8	MOVIL:	2	Bomberos
FECHA:	20 de Mayo de 2004	HORA:	3:00 am	

DIRECCIÓN:	Carrera 8C Este # 85-04 Sur	ÁREA DIRECTA:	12 m²
BARRIO:	Altos del Pino	POBLACIÓN ATENDIDA:	
UPZ:	57 Gran Yomasa	FAMILIAS 1	ADULTOS 2 NIÑOS 1
LOCALIDAD:	Usme		

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Deslizamiento en material residual arcilloso, de un talud de corte realizado para la construcción de la vivienda, ubicado en la parte posterior de la vivienda con nomenclatura Carrera 8C Este # 22 – 84 Sur. Las causas fueron las intensas lluvias que saturaron el terreno y la ausencia de protección del talud de corte.

3 ESQUEMA

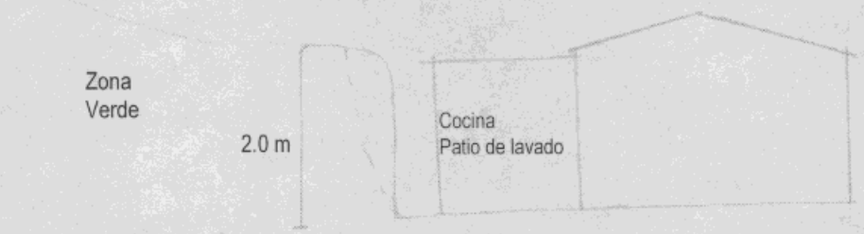

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Luis Alberto Giraldo Cárdenas	Carrera 8C Este # 22-84 Sur	7642543	3	2	1	La masa deslizada cayó sobre los muros posteriores de la vivienda, constituidos en teja de zinc; esto afectó el techo, la cocina y el patio de lavado (ver fotografía 2)

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [x] CUAL? _____

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

De no construir una estructura de contención, la zona del deslizamiento podría aumentar y afectar la parte posterior de la vivienda propiedad del señor Fernando Segura, ubicada en el costado izquierdo del deslizamiento (ver fotografías 1 y 2).

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
#	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		x				X		8 Tejas, 7 m de plástico y 7 m de cinta de balisaje.

7 ACCIONES EJECUTADAS

- Entrega de Plástico para cubrir el talud con el fin de reducir el ingreso de aguas al talud.
- Inspección estructural a la vivienda para establecer el grado de habitabilidad.

8 RECOMENDACIONES

- Diseñar y construir una estructura de contención y protección junto con sus sistemas de drenaje, que garanticen la estabilización del talud.
- Reconstruir la zona afectada (Muro posterior y techo).

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN INGENIERA CIVIL - MSC GEOTECNIA
MATRÍCULA 2520282450 CND O.K.

Dulfay P. Ortiz

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO