ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-3086
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 18J No. 69 H - 3 Sur	**ÁREA:**	60 m²
BARRIO:	Nueva Colombia	**POBLACIÓN BENEFICIADA:**	
UPZ:	67 Lucero	FAMILIAS 1	PERSONAS 4
LOCALIDAD:	19 Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS:**	1
NOMBRE:	Inés Manuela Chacón	**PRIORIDAD:**	2
FECHA DE VISITA:	18 -01- 2007	**IDENTIFICADO SIRE**	2005-19-6627

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
DI-2441	2005-08-02	El Diagnóstico Técnico menciona que la vivienda con nomenclatura Carrera 18J No. 69 H - 3 Sur se encuentra en la margen derecha del Zanjón de la Quebrada Limas, la cual se encuentra afectada por fenómenos de remoción en masa tipo reptación y deslizamientos traslacionales, por lo que recomienda incluirla en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.	2


3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que los procesos de remoción en masa presentes en la ladera sobre la que se ubica la vivienda han incrementado sus tasas de movimiento, asociadas principalmente al aporte de aguas de superficiales y subsuperficiales. Dichos movimientos se ven manifestados en el aumento de grietas en muros y pisos en la vivienda, los cuales comprometen al momento su habitabilidad (Ver fotografías 1 y 2); es de mencionar que la vivienda corresponde a una estructura de un piso en mampostería confinada, cubierta en concreto reforzado y piso en cemento.


4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que los procesos de inestabilidad presentes en el sector han aumentado su actividad y han generado mayores daños en la vivienda con nomenclatura Carrera 18J No. 69H - 30 Sur, habitada por la familia de la señora Inés Manuela Chacón, se recomienda evacuar y cambiar la prioridad a 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.	1

25-01-07

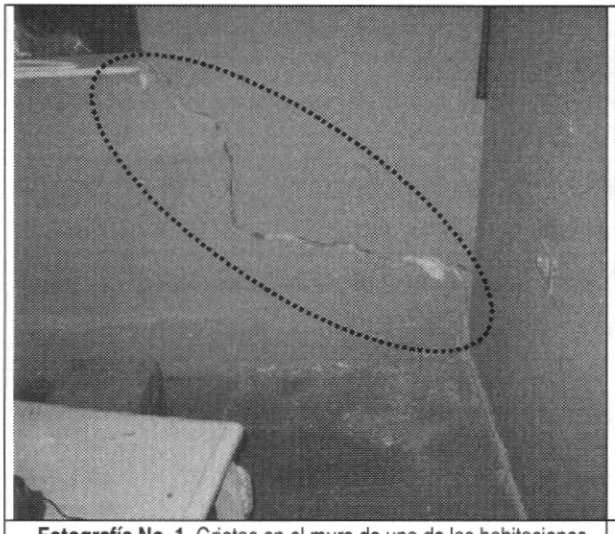

Fotografía No. 1. Grietas en el muro de una de las habitaciones de la vivienda con nomenclatura Carrera 18J No. 69H - 30 Sur.

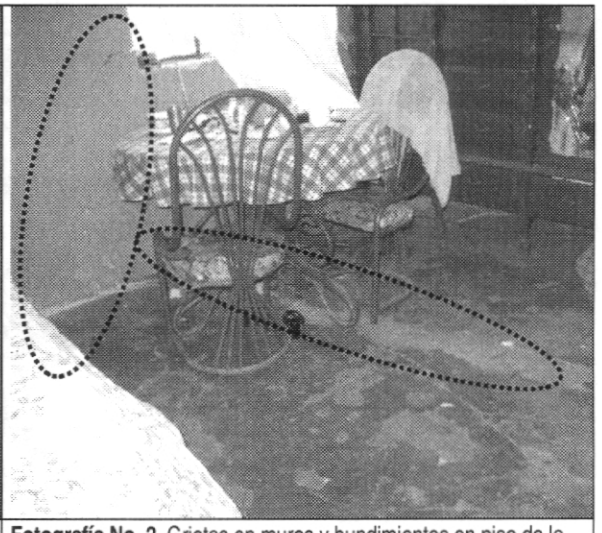

Fotografía No. 2. Grietas en muros y hundimientos en piso de la vivienda.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre familias habitantes en los predios corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

ELABORO

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS
DIRECTORA