ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2395
COORDINACIÓN TÉCNICA

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Libardo Tinjacá Cárdenas
REPORTÓ: Comunidad

EQT:	9	**MOVIL:**	8
FECHA:	Abril 25 de 2005	**HORA:**	13:00

DIRECCIÓN:	Calle 69 B Sur # 75H-90	**ÁREA DIRECTA:**	200 metros cuadrados				
BARRIOS:	Santo Domingo	**POBLACIÓN ATENDIDA:**					
UPZ:	69 – Ismael Perdomo	FAMILIAS	3	ADULTOS	6	NIÑOS	8
LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	PREDIOS EVALUADOS	3				

2. EVENTO


TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:


El dia 24 de abril de 2005 se presentaron lluvias intensas en el sector, afectando la estabilidad de algunas viviendas localizadas en la manzana 49, las cuales evidenciaban pérdida de verticalidad y pérdida de material de base de los inmuebles (ver esquema); situación que sumado a las condiciones identificadas en el sector (ver CT-3904 agosto de 2003) incrementan el nivel de riesgo.

Los inmuebles inspeccionados se encuentran en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, fase II con las siguientes prioridades: lote 33 prioridad 2, lote 32 prioridad 1, lote 32 A prioridad 2.

3. ESQUEMA

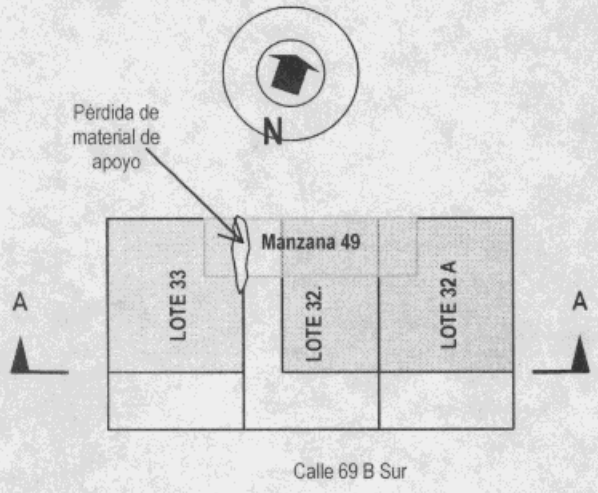

PLANTA

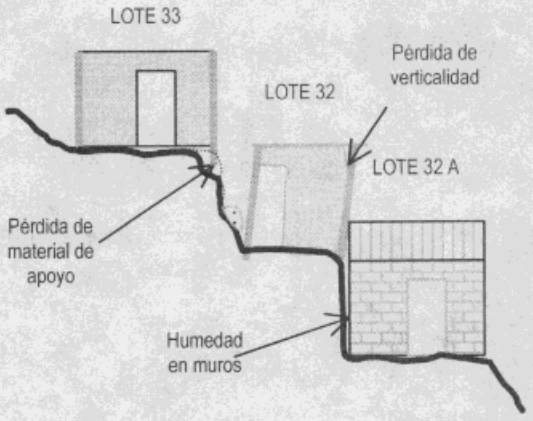

CORTE A-A

4. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELEFONO	PERSONAS	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Blanca Cecilia Poveda Pedro Ruiz	Calle 69 B Sur # 75H-98 MZ 49 lote 33	719 1871	4 (2 adultos) (2 niños)	Construida con material de recuperación (madera y láminas metálicas) - Pérdida de suelo de fundación de un sector de la vivienda y la consecuente pérdida de anclaje de los postes que conforman la pared lateral que colinda con el lote 32.
2	Aracelly Bello Vaquero	Calle 69 B Sur # 75H-90 MZ 49 lote 32	597 5055 719 1871	4 (2 adultos) (2 niños)	Construida con material de recuperación (madera y láminas metálicas) - Pérdida de verticalidad.
3	Matilde Poveda	Calle 69 B Sur # 75H-86 MZ 49 lote 32 A	579 9910	6 (2 adultos) (4 niños)	Construcción en mamposteria simple. - Humedad en muros que están en contacto con el talud de corte.

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL?

5. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Posible colapso de las viviendas localizadas en los lotes 33 y 32.

6. ACCIONES ADELANTADAS

- Verificación de las condiciones del sector e inspección de las viviendas.
- Se le informó a las familias ocupantes de los predios inspeccionados sobre las acciones a adelantar.
- Personal del DABS que acompañó la visita realizó las actas de evacuación a las familias de la señora Blanca Cecilia Poveda y Aracelly Bello Vaquero, ocupantes de localizados en la manzana 49 lotes 33 y 32.

7. RECOMENDACIONES

- Evacuar los inmuebles de nomenclaturas # 75H98 (lote 33) y # 75H-90 (lote 32).
- Demoler y/o desmontar las viviendas evacuadas, principalmente la de nomenclatura # 75H-90 para evitar posibles afectaciones sobre el inmueble de la # 75 H-86 (lote 32 A).
- Cambiar a prioridad 1 a la familia de la señora Blanca Cecilia Poveda, ocupante del inmueble ubicado en la calle 69 B Sur # 75H-98 (Manzana 49 Lote 33), incluida en el programa de reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.

8. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE LIBARDO TINJACA CARDENAS
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA 25202-61399 CND

V°B° Diana Arévalo

Vo. Bo. FERNANDO RAMIREZ CORTES
DIRECTOR