ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA NO 1890

Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia: Wilman Valencia**
DPAE: EQT10, EQT18	**Emergencia No. de 2003**


Datos Generales sobre el Evento:

Fecha de Visita:	Diciembre 10 de 2003
Dirección:	Cra 77 B No. 68ª-02 Sur
Barrio:	ESPINO I SECTOR
Localidad:	CIUDAD BOLIVAR
UPZ:	69


Descripción del Evento:

Se presentaron agrietamientos en el muro de cerramiento de la vivienda ubicada en la manzana 1 lote No. 13. originadas por los asentamientos derivados de la mala conformación del relleno que le sirve de suelo de cimentación a la vivienda y a las filtraciones de aguas Adicionalmente se presentan grietas en el suelo de fundación con aberturas de más o menos 2 cm.

De igual manera y como resultado de los empujes laterales del relleno se registran fisuras en el muro en piedra pegada que le sirve de soporte a la vivienda. (ver Fotografía Nº 3)

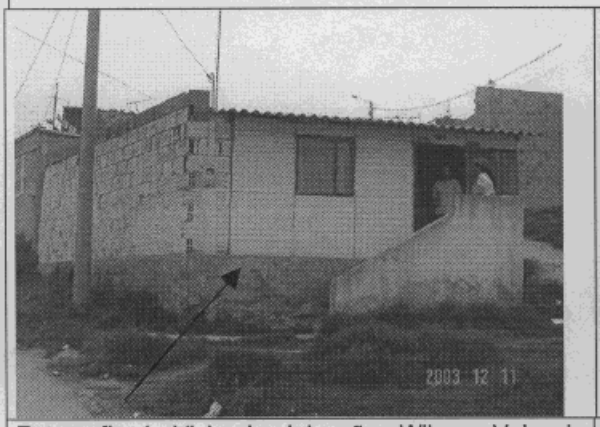

Fotografía 1. Vivienda del señor Wilman Valencia afectada por deficiencias constructivas Vista general de la vivienda donde se aprecia la Separación del muro exterior de la vivienda.

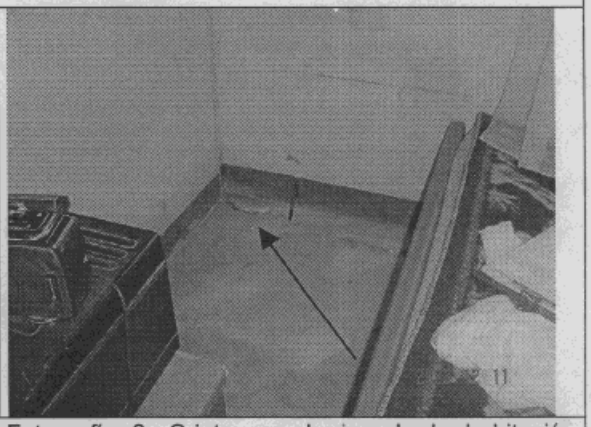

Fotografía 2. Grieta en el piso de la habitación principal de la vivienda, grieta que cruza toda la habitación.


BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

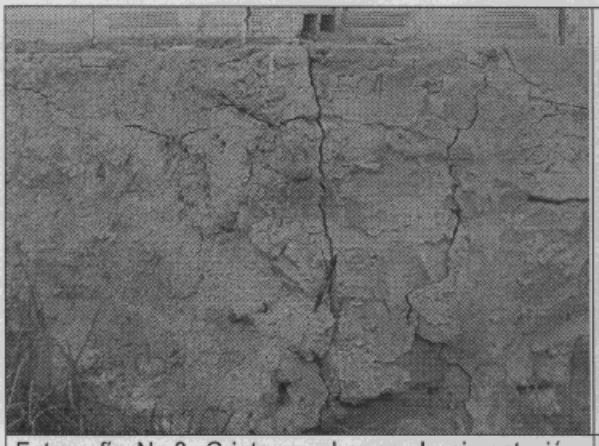

Fotografía No.3. Grieta en el muro de cimentación. Muro de 1.20 metros de altura en piedra pegada sin ningún tipo de refuerzo.

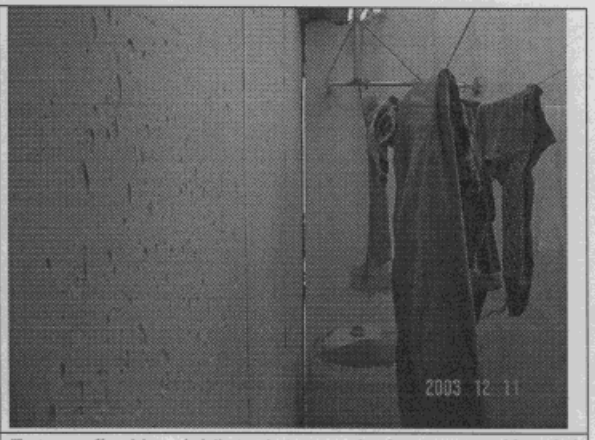

Fotografía No. 4 Vista interna de la separación del muro y la vivienda.

Personas e infraestructura afectadas:

Acciones Adelantadas:
Ayuda humanitaria por el DABS.
.

RECOMENDACIONES:
Manejo de aguas negras, aguas lluvias y mantenimiento de las redes de agua potable.
Reconstrucción del muro de cimentación y de la pared exterior construida en bloque.
Mejorar las condiciones constructivas del muro de piedra pegada que le sirve de apoyo a la vivienda.

Nota:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE : LUCY BOHORQUEZ RIOS.
PROFESIÓN : INGENIERA DE MINAS
MATRICULA : 25218-101904

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co