ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2149
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ Carlos Eduardo Mendoza Serrano — REPORTÓ

EQT: 25 — MOVIL: 3

FECHA: 20/10/2004 — HORA: 3:00 p.m.

DIRECCIÓN: Carrera 18D N° 74A-48 Sur — ÁREA DIRECTA: 6 m²

BARRIO: Estrella del Sur — POBLACIÓN ATENDIDA:

UPZ: 67 Lucero — FAMILIAS: 2 — ADULTOS 7 — NIÑOS 3

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar — PREDIOS EVALUADOS: 2


2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Caída de un árbol en el cauce de la quebrada la Estrella, que estaba ubicado sobre su margen derecha. La zona donde estaba el árbol originalmente quedó bastante remoldeada, restringiendo el acceso a la vivienda del señor Efrain Roa (1), y comprometiendo la integridad de parte de la vivienda de la señora Gloria Dimated (2).

3 ESQUEMA

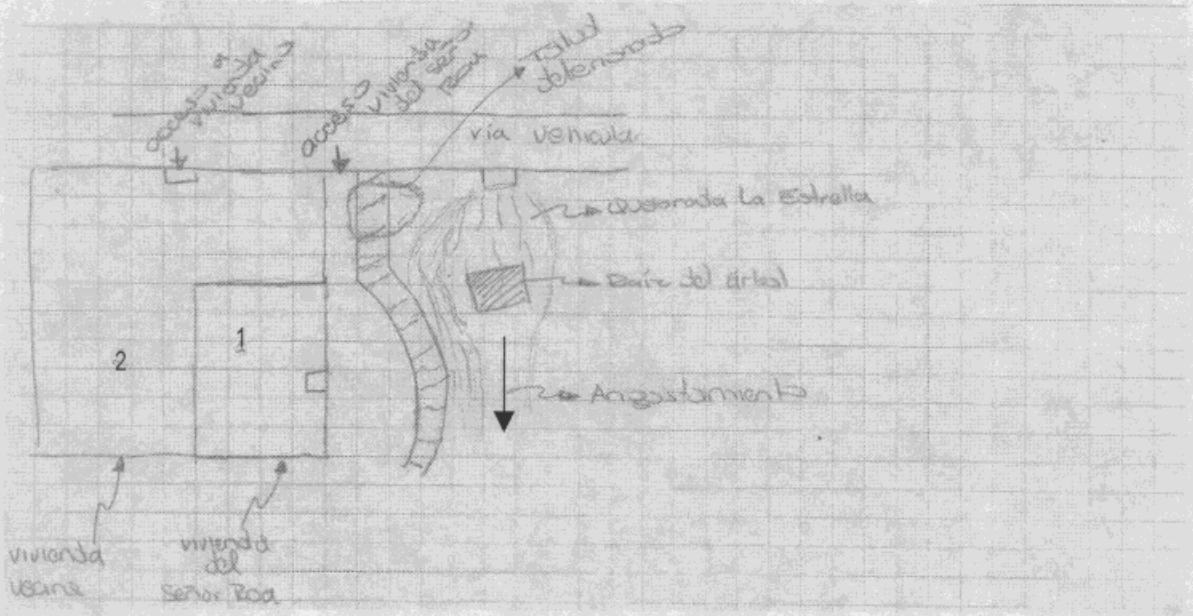

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Efrain Roa	Kra 18D N° 74A-48 Sur	7913370	4	4	0	NO presenta daños
2	Gloria Dimated	Kra 18D N° 74A-52 Sur	7900527	6	3	3	Se presentaron algunas grietas en la habitación aledaña al acceso peatonal de la vivienda del señor Roa

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL?

5 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarian de no implementar las recomendaciones)

Debido a las dimensiones de la raíz del árbol que obstruye parcialmente la quebrada la Estrella, y al angostamiento del cauce de ésta a 2.0 m aguas abajo de la raíz, existe la posibilidad de represamiento de la quebrada la Estrella y comprometer la estabilidad de las viviendas aledañas a la quebrada.

6 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1	X			X		

7 ACCIONES EJECUTADAS

- Evaluación técnica del sector
- El personal del Cuerpo Oficial de Bomberos retiró parcialmente el árbol, dejando dentro del cauce su raíz.
- Solicitud de presencia de personal del DABS para apoyo de evacuación

8 RECOMENDACIONES

- Evacuar temporalmente la familia del señor Roa hasta que se despeje el cauce que quedó parcialmente obstruido por la raíz.
- Restricción parcial de uso de una habitación de la vivienda de la señora Dimated.
- Proteger el talud deteriorado por la caída del árbol para garantizar la estabilidad de la vivienda de la señora Dimated.
- Restituir el acceso a la vivienda del señor Roa
- Mantener en observación el sector e informar sobre cualquier variación importante para realizar una nueva visita.

9 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE Carlos Eduardo Mendoza Serrano
PROFESIÓN Ingeniero Civil – Msc Geotecnia
MATRÍCULA 25202084539 CND O.K

Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÈCNICO