ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2311
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	7	MOVIL:	3	Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (COBB)
FECHA:	Ene. 10 de 2005	HORA:	12:30 PM	


DIRECCIÓN:	Calle 32 No. 5 - 09	ÁREA DIRECTA:	20 m²				
BARRIO:	La Perseverancia	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	92 – La Macarena	FAMILIAS	1	ADULTOS	3	NIÑOS	0
LOCALIDAD:	3 – Santa Fe	PREDIOS EVALUADOS:	1				

2 EVENTO


TIPO: REMOCIÓN EN MASA [ ] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [X]

DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Corrimiento de la mitad oriental del muro norte de la vivienda, desprendimiento del pañete y baldosas en algunos sectores del mismo y caída de algunos elementos de cielo raso en este costado de la vivienda, por el impacto generado por una buseta que aparentemente sufrió desperfectos mecánicos.

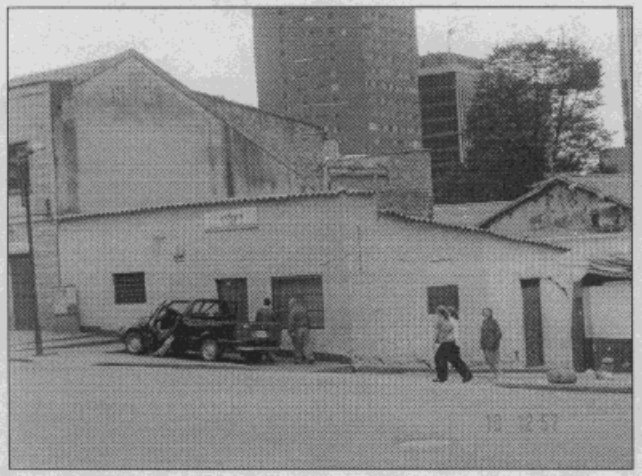

Fotografía 1. Vivienda afectada por el impacto de la buseta.

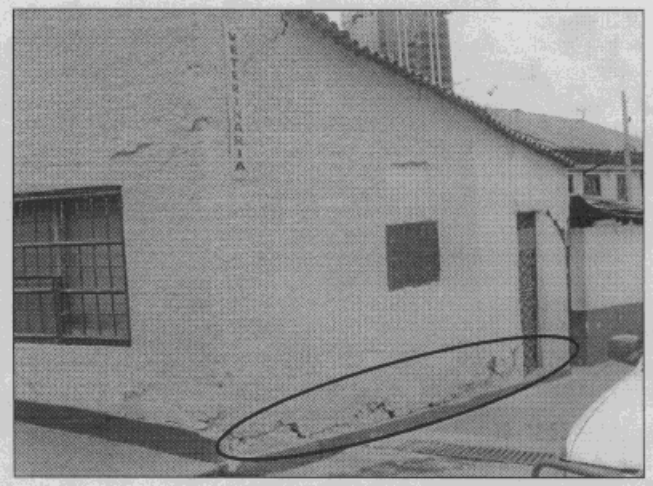


Fotografía 2. Se observa el corrimiento del muro norte.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co


Bogotá sin indiferencia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

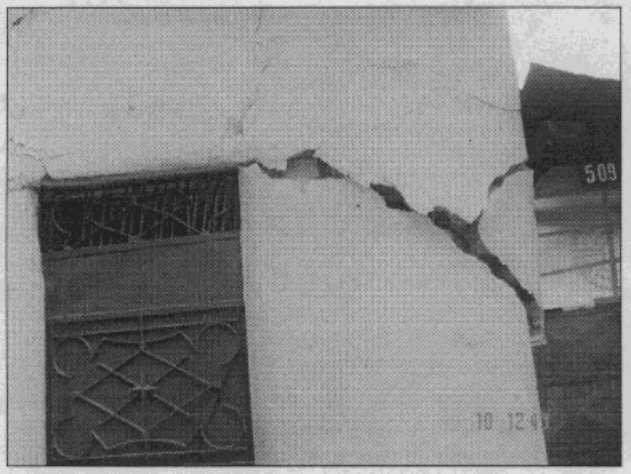

Fotografía 3. Agrietamiento en el extremo occidental del muro afectado.

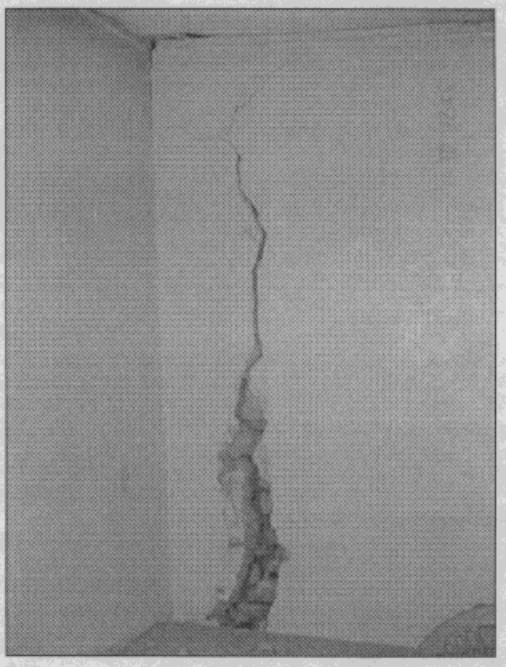

Fotografía 4. Grieta en la parte interna del muro afectado.



Fotografía 5. Desprendimiento y caída de baldosas..



Fotografía 6. Caída del pañete del cielo raso y afectación de la parte superior de la esquina nororiental de la vivienda.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co

Bogotá sin indiferencia

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

3 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Luis Eduardo Avella Rocha	Calle 32 No. 5 - 09	2885985	3	3	0	Corrimiento del muro norte, agrietamiento, desprendimiento de pañete y baldosa en el mismo y caída de parte del cielo raso en mismo extremo de la vivienda.

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [X] CUAL?

4 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Progresivo deterioro del costado norte de la vivienda y posible colapso del muro y/o algunos elementos arquitectónicos del mismo extremo de la construcción.

5 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X			NO	NO

6 ACCIONES EJECUTADAS

- Inspección técnica del sitio

7 RECOMENDACIONES

- Adelantar la reconstrucción del costado norte de la vivienda por parte del responsable de la situación de emergencia.
- Mantener aislado y restringido el uso de los dos locales de la vivienda (costado norte de la vivienda) hasta cuando se adelanten las reparaciones pertinentes.
- Habilitar el ingreso a la vivienda por la puerta ubicada en el extremo occidental del costado norte de la misma.

8 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PREFESIÓN INGENIERO CIVIL (UN) – MSc. INGENIERÍA –GEOTECNIA (UN)
MATRÍCULA 25202-73855 CND

ELABORÓ

NOMBRE DIANA PATRICIA ARÉVALO SÁNCHEZ
PREFESIÓN INGENIERA CIVIL (UN) – ESP. GEOTECNIA (UN)
MATRÍCULA 25202-54965 CND

REVISÓ

Vo. Bo.

ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÈCNICO

Bogotá sin indiferencia

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co
fopae@fopae.gov.co