ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1852

Atienden La Emergencia: **Reporta La Emergencia: Bomberos**
DPAE: EQT 6, Móvil 3

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha de reporte y visita:	Noviembre 25 de 2003
Dirección:	Carrera 24B # 74C – 12 Sur
Barrio:	**LOS ALPES**
UPZ:	67, Lucero
Localidad:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:
Deslizamiento local en el talud de corte y relleno realizado para la adecuación de los predios localizados en la Carrera 24 B # 74 C – 18 Sur y 74 C – 12 Sur, propiedad de los señores María Villamil y Alfredo Marín, respectivamente. El deslizamiento involucró aproximadamente 3 metros cúbicos de material constituido por suelo orgánico y arena arcillosa, encontrándose saturado debido a las lluvias de los últimos días.



Fotografía 1. Localización de la vivienda del señor Alfredo Marín (Carrera 24B # 68 A – 11 Sur).



Fotografía 2. Deslizamiento en el talud de corte-relleno entre las viviendas de los señores María Villamil y Alfredo Marín.

La vivienda del señor Marín está constituida por una construcción mixta en mampostería y madera. La mitad de la vivienda, hacia la ladera, está construida en mampostería con columnas en concreto cimentadas sobre zapatas aisladas, mientras la otra mitad está construida en madera con una cimentación en piedra pegada sin confinamiento y una estructura "palafítica" en madera. La vivienda de la señora Villamil está construida en mampostería sin confinamiento y teja de zinc.


De acuerdo con el testimonio del señor Marín, se encuentran adelantando un proceso de reasentamiento a través de la Empresa de Acueducto de Bogotá, por encontrarse en la zona de ronda de la Quebrada la Estrella.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

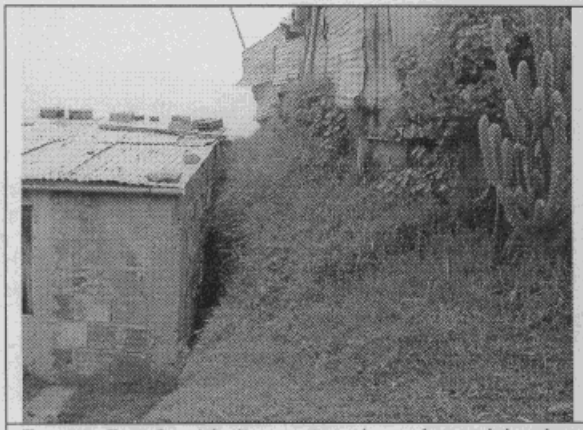

Fotografía 3. Límite entre las dos viviendas descriptas en este informe.



Fotografía 4. Escarpe principal del deslizamiento.

Personas o infraestructura afectada
Muro de cerramiento en zinc en el predio del señor Marín.
Patio en el predio de la señora Villamil.

Acciones adelantadas
Recomendar el retiro del material conformando un talud y manejar la aguas lluvias
Solicitud de 6 metros de plástico para recubrir el talud.

Acciones pendientes
Adelantar por parte de la Empresa de Acueducto el reasentamiento de las familias en esta zona de ronda.

RECOMENDACIONES:

Reconformar el talud protegiéndolo de la lluvia y realizar el manejo de estas aguas. Asimismo, se recomienda verificar el trámite de reasentamiento que se adelanta para estas familias, en el sector por parte de la Empresa de Acueducto de Bogotá.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co