000001

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1895

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 2, EQT 6

Reporta La Emergencia: Comunidad

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha de Visita:	Noviembre 26 de 2003
Dirección:	Carrera 17 G Este # 30 – 59 Sur
Barrio:	**CORINTO**
Localidad:	**San Cristóbal**
UPZ:	**32, San Blas**

Descripción del Evento:

Deslizamiento local ocurrido a las 10:00 pm del día 25 de noviembre de 2003, que involucró aproximadamente 3 metros cúbicos de suelo orgánico y de lleno, empujando los postes de madera que servían de confinamiento para el material de lleno en el predio del señor Jorge Arturo Varela.

El deslizamiento empujó una columna en concreto hacia la vivienda de la carrera 17 G Este # 30 – 59 Sur, propiedad de la señora María Libia Betancourt, sin generar daño estructural.



Fotografía 1. Escarpe del deslizamiento.

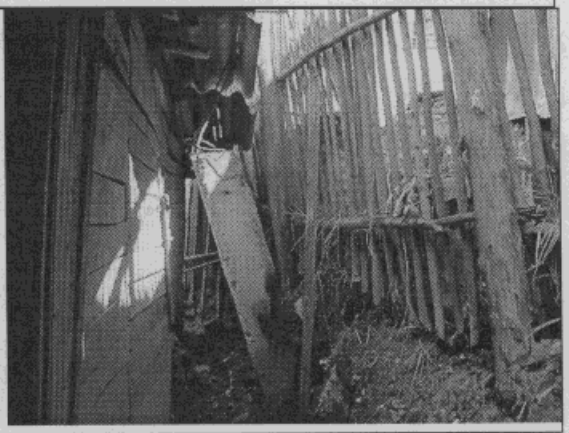

Fotografía 2. Vivienda de la familia de la señora María Libia Betancourt.

La vivienda de la señora Betancourt corresponde a una estructura prefabricada con cubierta en asbesto – cemento, próxima al corte de 1.5 metros que sufrió el deslizamiento.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Personas e infraestructura afectadas:
Corte realizado para la adecuación entre los predios de los señores María Libia Betancourt y Jorge Augusto Varela.

Acciones Adelantadas:
Inspección estructural de la vivienda para verificar su habitabilidad.
Recomendar a la comunidad colaborar con el retiro del material en la vivienda de la señora Betancourt.

RECOMENDACIONES:
Mejorar el sistema de contención entre los predios involucrados.
Retirar y reconformar el material deslizado en el corte, confinándolo adecuadamente.
Diseñar y construir un sistema de drenaje superficial en la vía sin pavimentar, correspondiente a la carrera 17G Este, que por su carencia aporta agua de escorrentía hacia las viviendas y sus cortes.

Nota:
Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE : JUAN PABLO GAONA GÓMEZ
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Juan Pablo Gaona

Vo. Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Técnico

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado
Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co