DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-12967
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER No. 2019ER3359

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Jeimmy Andrea Ballesteros Granados				**SOLICITANTE:** Miguel Bautista.
CAT	9	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	Abril 03 de 2019	**HORA:**	10:00 am	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Diagonal 32A Bis B Sur No 12 - 71.	**COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**					X1:96356.13 Y1:96954.36 X2:96355.73 Y2:96947.22 X3:96339.20 Y3:96945.76 X4:96339.86 Y4:96937.56 X5:96317.50 Y5:96936.50 X6:96318.03 Y6:96947.35 X7:96336.95 Y7:96948.54	
SECTOR CATASTRAL:	La Resurrección.	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**					20 M2	
UPZ:	53- Marco Fidel Suarez.	**POBLACIÓN ATENDIDA:**					6	
LOCALIDAD:	18 – Rafael Uribe Uribe.	**FAMILIAS**	1	**ADULTOS**		5	**MENORES**	1
CHIP:	AAA0008UXEP.	**PREDIOS EVALUADOS**					3	
AREA INSPECCIONADA	200 M2	**DOCUMENTO REMISORIO**					CR-33383	

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

3. ACLARACIONES

El IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados. Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita efectuada para la asistencia técnica están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en esta inspección y que se escapan de su alcance.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance, así mismo la información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

4. ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervención en el predio se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeación – SPD, establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberán contar con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de garantizar el buen funcionamiento y desempeño de la edificación.

5. ESCENARIO DE RIESGO

Movimientos en masa – Sin Actividad.

6. ANTECEDENTES

El Barrio La Resurrección de la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se ubica el predio de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 - 71, fue legalizado mediante el Acto Administrativo 22 el 07 de febrero de 1963, emitido por la Secretaria Distrital de Planeación – SPD.

De acuerdo con la actualización del Plano Normativo de Amenaza por Remoción en Masa (Resolución 0751 de 2018) que hace parte integral del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497
Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

(Decreto 190 de 2004), el sector donde se localiza el predio de la referencia presenta categorización de amenaza media por movimientos en masa, lo cual no genera restricción o condicionamiento para ocupación o desarrollo urbano.

Para el sector de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 - 71, en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER, ha emitido los siguientes documentos.

Tabla 1 Documentos emitidos para el sector referenciado

DOCUMENTOS EMITIDOS	
RO-13879	*(15/03/2005)*
DI-5443	*(25/05/2011)*

En atención al radicado IDIGER 1-2005-01693 del día 15 de marzo del 2005, se elaboró la respuesta oficial RO-13879 para el predio de la Diagonal 32B Sur No 12A – 12 (P2), en donde se ubicaba una vivienda sobre un lote de pendiente alta en el cual se habían realizado adecuaciones para su emplazamiento mediante la realización de cortes sobre la ladera. La vivienda era de 1 nivel construida en material de recuperación en la que se observó pérdida de verticalidad a causa de las deficiencias constructivas, dado que no se evidenciaron condiciones de inestabilidad sobre la ladera en la que se emplaza la edificación, (Ver Figura 1).

En atención al evento SIRE 114323 del día 25 de mayo del 2011, se realizó visita a las viviendas emplazadas en los predios de la Diagonal 32B Sur No 12A – 12 (P2) y la Diagonal 32B Sur No 12A – 10 (P3), donde ocurrió un deslizamiento sobre el talud de corte existente entre los dos predios privados, el cual tenía una altura de 3 a 4 m con pendiente de tendencia vertical y sin medidas de protección y/o contención. El material deslizado se depositó sobre los muros perimetrales de la vivienda del predio P3, la cual corresponde a una edificación de 2 niveles, construida en mampostería simple con teja en asbesto cemento y zinc; al interior de la vivienda se observaron humedades, pero no se evidenciaron afectaciones estructurales. En la vivienda del predio P2 se evidenciaron las mismas condiciones de inestabilidad relacionadas con la pérdida de la verticalidad de la vivienda hacia el costado de la vivienda del predio P3, por los daños evidenciados se recomendó la evacuación de las dos viviendas ante la posible ocurrencia de un nuevo deslizamiento sobre el mencionado talud.

7. LOCALIZACIÓN

La Figura 1 presenta la ubicación del predio de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 - 71, en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

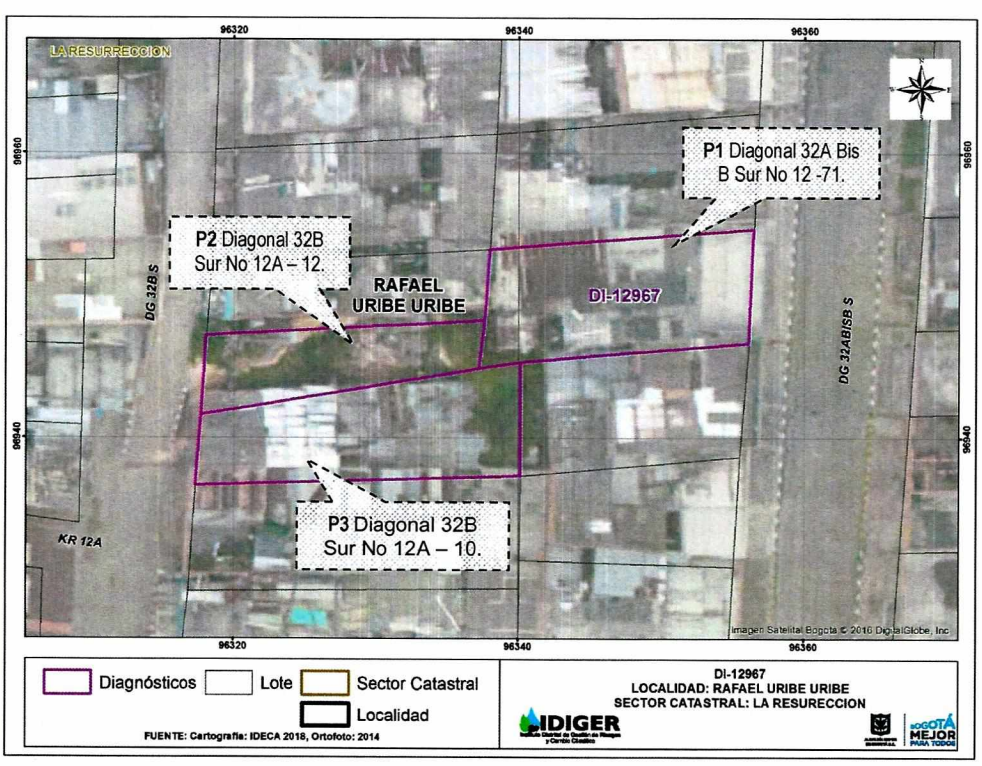


Figura 1. Localización del predio de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 - 71, en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

Los predios evaluados en el presente diagnósticos son:

Tabla 1. Predios Evaluados.

PREDIO	DIRECCIÓN	CHIP
P1	Diagonal 32A Bis B Sur No 12 -71.	AAA0008UXEP
P2	Diagonal 32B Sur No 12A – 12.	AAA0008UWRU
P3	Diagonal 32B Sur No 12A – 10.	AAAA0008UWPP

8. DESCRIPCIÓN

En atención al radicado IDIGER No. 2019ER3359, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, realizó visita técnica el día 03 de abril de 2019 a la vivienda ubicada en la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 - 71, del Barrio La Resurrección en la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en un sector que cuenta con servicios públicos. El relieve del terreno corresponde a una ladera de pendiente alta (35° inclinación aproximadamente), sobre la cual se realizaron taludes de cortes y rellenos de origen antrópico para el emplazamiento de las edificaciones, dibujando una geometría de terrazas escalonadas, (Ver Fotografía 1).

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497
Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Se realizó inspección visual al interior del predio de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 – 71 (P1), en compañía del Señor Miguel Antonio Bautista quien es el propietario de la edificación. En el predio se emplaza una vivienda de un nivel construida en mampostería simple con teja en asbesto cemento. Al interior de la vivienda no se evidencian daños estructurales importantes, tales como pérdida de verticalidad, asentamientos diferenciales, y/o deformación de elementos estructurales, presentando de forma general un buen estado de conservación. Desde el exterior de la vivienda, se evidencian sobre los muros perimetrales del costado occidental unas fisuras de aproximadamente 5 mm de abertura con longitudes máximas de 40 cm, es importante mencionar que el Señor Miguel Antonio manifiesta, que dichas afectaciones se están presentando a causa de la ladera que se localiza al interior del predio P2, para lo cual se realizó inspección visual, con el fin de verificar las condiciones de estabilidad, (Ver Fotografías 2 - 5).

De acuerdo con los antecedentes, se evidencia que en la actualidad no existe ninguna edificación al interior del predio P2, mientras que para el talud mencionado y descrito en el DI-5443 se evidenciaron condiciones de estabilidad, de igual manera se evidencia la ausencia de medidas de protección y/o contención. En el momento de la visita si bien se observa saturación del terreno no se identifican evidencias de movimiento del terreno como grietas, hundimientos u otros, que puedan indicar movimientos en masa que afecten la estabilidad del talud y/o habitabilidad de la vivienda del predio P1, (Ver Fotografías 6 - 8).

Se realizó inspección al interior del predio P3, en compañía del Señor Pedro Joaquín Vargas quién es el propietario. En el predio se emplaza una vivienda de dos niveles construida en mampostería simple con placa de entrepiso y cubierta en concreto reforzado, al interior de la vivienda se identificaron humedades sobre los muros del costado oriental del primer nivel al interior de las habitaciones mientras que en el segundo nivel se evidenciaron algunas fisuras en el mismo costado, (Ver Fotografías 9 - 10).

9. POSIBLES CAUSAS

- Deficiencias Constructivas.
- Ausencia de mantenimiento de viviendas/edificaciones.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co


Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497


Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

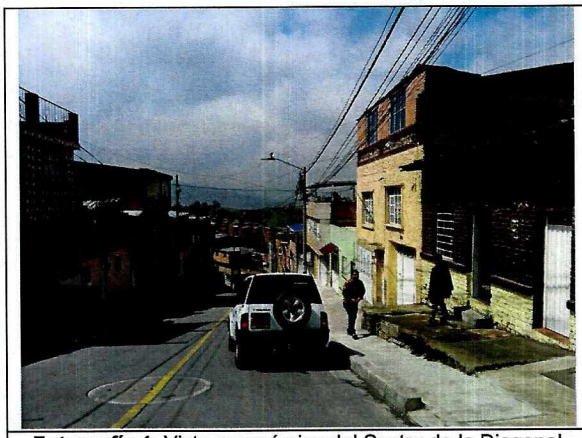

Fotografía 1. Vista panorámica del Sector de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 – 71, en el barrio la resurrección.

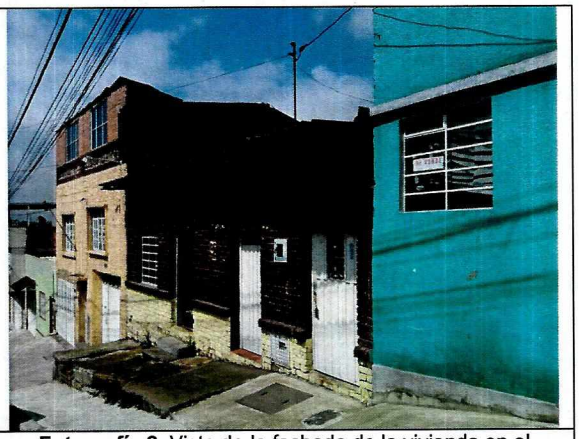

Fotografía 2. Vista de la fachada de la vivienda en el predio P1 de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 – 71.



Fotografía 3. Interior de la vivienda en el predio P1 de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 – 71.



Fotografía 4. Interior de la vivienda en el predio P1 de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 – 71.



Fotografía 5. Interior de la vivienda en el predio P1 de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 – 71.



Fotografía 6. Vista del costado exterior de la vivienda en el predio P1 de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 – 71.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS



Fotografía 7. Vista del predio P2 de la Diagonal 32 B Sur No 12A – 12, en el barrio la resurrección.



Fotografía 8. Interior del predio P2 de la Diagonal 32 B Sur No 12A – 12, en el barrio la resurrección.

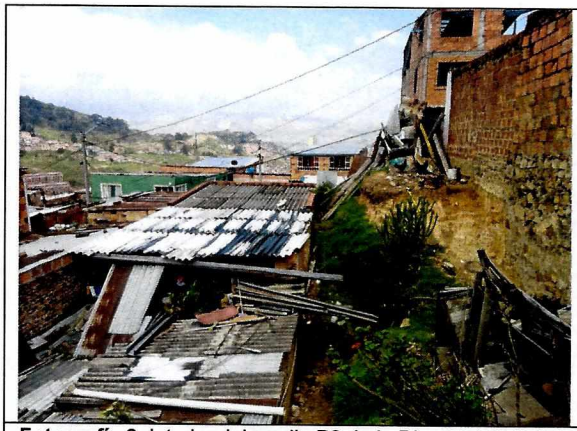


Fotografía 9. Interior del predio P2 de la Diagonal 32 B Sur No 12A – 12, en el barrio la resurrección.



Fotografía 10. Vista de la vivienda en el predio P3 de la Diagonal 32 B Sur No 12A – 10.



Fotografía 11. Humedades al interior de la vivienda en el predio P3 de la Diagonal 32 B Sur No 12A – 10.

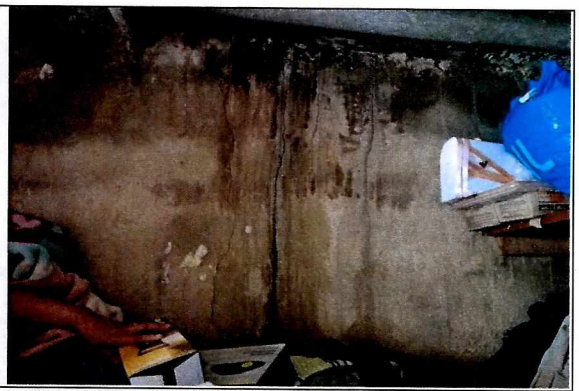

Fotografía 12. Fisuras al interior de la vivienda en el predio P3 de la Diagonal 32 B Sur No 12A – 10.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

11. DAÑOS

Tabla 1. Daños observados sobre los predios evaluados en el presente informe.

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE (DATO TOMADO EN CAMPO)	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	N° DE PISOS	DAÑOS
1	**P1:** Diagonal 32A Bis B Sur No 12 -71.	Miguel Antonio Bautista.	Vivienda	Residencial	1	Leves.
2	**P2:** Diagonal 32B Sur No 12A-12.	Sin Información.	Lote	Sin Uso	1	Leves.
3	**P3:** Diagonal 32B Sur No 12A-10.	Pedro Joaquín Vargas.	Vivienda	Residencial	2	Leves.

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	¿CUAL?	

12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- De no implementarse acciones de mejoramiento y/o mantenimiento sobre los elementos que presentan deterioro en las viviendas, ubicadas en los predios de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 -71 (P1) y de la Diagonal 32 B Sur No 12A -10 (P3), en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, es posible que con el paso del tiempo las condiciones físicas observadas se deterioren en mayor medida.

- De no desarrollarse acciones que corrijan las condiciones del talud de corte realizado en el predio Diagonal 32 B Sur No 12A -12 (P2), en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, es posible que en el futuro se presente movimientos en masa que eventualmente podrían comprometer la habitabilidad de las mismas, dado que se presentaría dificultad para el acceso de las edificaciones.

13. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual y evaluación cualitativa de las condiciones de los predios ubicados en la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 -71 (P1), Diagonal 32 B Sur No 12A -12 (P2) y de la Diagonal 32 B Sur No 12A -10 (P3), en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe.

14. CONCLUSIONES

- La estabilidad estructural y habitabilidad de las viviendas emplazadas en los predios de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 -71 (P1) y de la Diagonal 32 B Sur No 12A -10 (P3), en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, actualmente NO se encuentra comprometida ante cargas normales de servicio por las condiciones evidenciadas. Se desconoce su comportamiento ante cargas dinámicas.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

- La estabilidad del talud de corte que se encuentra en el predio de la Diagonal 32 B Sur No 12A - 12 (P2), en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, no se encuentra comprometida en la actualidad. Sin embargo, de NO generarse intervenciones en el mismo y ante la ausencia de medidas de protección, ésta condición puede variar significativamente.

15. RECOMENDACIONES

- Al responsable y/o responsables de los predios de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 -71 (P1) y de la Diagonal 32 B Sur No 12A -10 (P3), en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, se recomienda implementar acciones de mantenimiento, y mejoramiento de la edificación, con el fin de garantizar su funcionalidad durante la vida útil del inmueble.

- Al responsable y/o responsables de los predios de la Diagonal 32A Bis B Sur No 12 -71 (P1), de la Diagonal 32 B Sur No 12A -12 (P2) y de la Diagonal 32 B Sur No 12A -10 (P3), en el Barrio La Resurrección de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, implementar medidas encaminadas a garantizar la estabilidad de los taludes de corte y relleno generados para el emplazamiento de las viviendas, mediante obras de protección geotécnica, las cuales deberán contar con sistemas de drenaje para la evacuación de las aguas superficiales y sub-superficiales, con el fin de garantizar la estabilidad de los mismos; acciones que deberán desarrollarse con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la normatividad vigente y para lo cual deberán tramitarse los permisos y licencias respectivas.

- A la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe desde su competencia adelantar las acciones administrativas tendientes al seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnóstico técnico con el objeto de proteger la integridad física de los vecinos y transeúntes del sector.

16. APROBACIONES

16.1 Elaboró
Firma:_____ Nombre: Jeimmy Andrea Ballesteros Granados Profesión: Ingeniera Civil – Magister en Geotecnia *Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica*
16.2 Revisó
Firma:_____ Nombre. JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA. Responsable del Grupo de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497
Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y analisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestion para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promocion, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, direccion, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS