ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2068
COORDINACIÓN TÉCNICA

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ				REPORTÓ
EQT:	8	MOVIL:	9	Aida Moreras
FECHA:	29 de Junio de 2004	HORA:	10:00 AM	

DIRECCIÓN:	Calle 48X Bis Sur # 8A - 07	ÁREA DIRECTA:	20 m²				
BARRIO:	Nueva Esperanza	POBLACIÓN ATENDIDA:					
UPZ:	55 Diana Turbay	FAMILIAS	1	ADULTOS	4	NIÑOS	2
LOCALIDAD:	18 Rafael Uribe Uribe						

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]

3 ANTECEDENTES

En la actualidad se está desarrollando el proyecto "Estudios y diseños de intervención física para recuperar y evitar la ocupación de la zona de alta amenaza en el desarrollo Nueva Esperanza, de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá", mediante el Contrato No. ACCI 078/2003 celebrado entre la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, el Departamento Nacional de Planeación, DNP y la firma consultora GEOCING LTDA, dentro del programa "Reducción de la vulnerabilidad del estado ante desastres naturales", el cual hace parte integral del Plan Interinstitucional de Acción para el Sector de Nueva Esperanza, en el que participa la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, DPAE.

El 28 de mayo de 2004, se reportó una situación de emergencia por lo cual se realizó una visita al predio con nomenclatura Calle 48X Bis Sur # 8A – 07 propiedad de la Señora Aida Rebeca Moreras, en la visita se observo que la vivienda se ubica en una ladera de pendiente media, en la cual se han realizado cortes para el emplazamiento de las viviendas. La vivienda corresponde a una estructura de 1 piso en material de recuperación y mampostería, la cual posee grietas en el piso y en el muro lateral - posterior de la vivienda, asociadas a la ausencia de sistemas de contención en los taludes de corte, así como a deficiencias constructivas.


4 DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Deslizamiento en material orgánico y de relleno, de un talud de corte de aproximadamente 1.8 m de altura, realizado para el emplazamiento de la vivienda; el deslizamiento se produjo en el talud del costado sur de la vivienda con nomenclatura Calle 48X Bis B Sur # 8A – 07 donde se ubica el Jardín Infantil Los Hijos del Rey de propiedad de la Señora Aida Rebeca Moreras. Las causas del deslizamiento fueron el aporte de aguas subsuperficiales que afloran en el sector, las cuales saturaron el terreno y generaron un sobre peso en el tablestacado que protegía el talud.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014 www.sire.gov.co fopae@fopae.gov.co

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

5 ESQUEMA

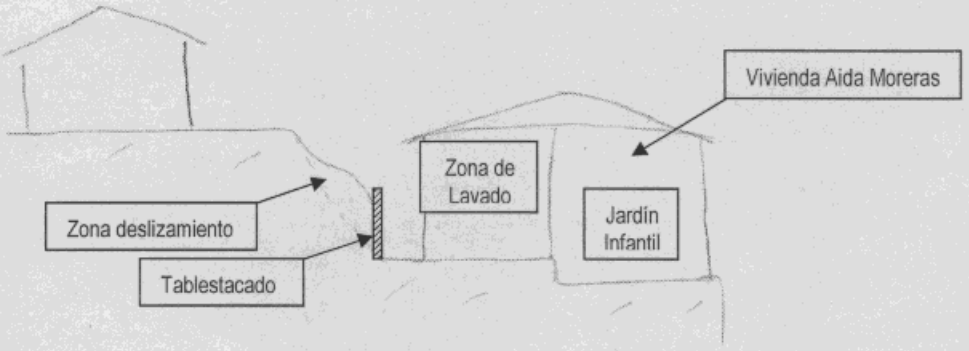

6 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Aida Rebeca Moreras	Calle 48X Bis Sur # 8A - 07	3158217209	6	4	2	El material deslizado se deposito en la zona de lavado.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI [ ] NO [x] CUAL? _____

7 RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

El deslizamiento es de carácter retrogresivo, si no se realizan las obras de protección y estabilización del talud puede afectar la vivienda ubicada en la parte alta.

8 REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				REUBICACIÓN		AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	SI	NO	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X				X		

9 RECOMENDACIONES

- Se recomendó a los habitantes de la vivienda retirar el material deslizado y realizar las obras de estabilización y protección de los taludes.
- Adelantar obras de drenaje en el sector.
- La solución definitiva para la familia de la señora Aida Rebeca Moreras, depende de los resultados del estudio en ejecución.

10 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN INGENIERA CIVIL - MSC GEOTECNIA
MATRÍCULA 2520282450 CND OK.

Dulfay P. Ortiz

Vo. Bo. ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÈCNICO