OK

DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2814
COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
Evento No. 56917

1 DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: **REPORTÓ** Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

GTR: 27 **MOVIL:** 23
FECHA: Mayo 10 de 2006 **HORA:** 1:30 pm
DIRECCIÓN: Trans. 7C Este #23-50 Sur **ÁREA DIRECTA:** 120 m²

BARRIO: San Blas II Sector
UPZ: 32 – San Blass
LOCALIDAD: 4 – San Cristóbal

POBLACIÓN ATENDIDA:
FAMILIAS 2 ADULTOS 8 NIÑOS 6

PREDIOS EVALUADOS 2

2 EVENTO

TIPO: REMOCIÓN EN MASA [X] INUNDACIÓN [ ] ESTRUCTURAL [ ]


DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

Deslizamiento superficial en la parte media de un talud de aproximadamente 4 m de altura, conformado por arcillolitas y lodolitas alteradas; el material deslizado comprende suelo y roca con un volumen de unos 3 m3 y afecta parcialmente la vía de acceso que es peatonal. Aparentemente la causa de este fenómeno de remoción en masa es la acumulación de aguas lluvias generada durante la actual época invernal.

El desplazamiento del material podría afectar la esquina noroccidental del patio de la vivienda con dirección Transv. 7C Este No. 23-05 Sur, habitada por la familia del señor Edilberto Gómez Acosta (No 2), ubicada en la parte inferior del talud. Hacia el costado oriental de esta casa se encuentra una zona sin construir donde se observa otro deslizamiento superficial en la parte baja del talud, que aunque no afecta a ninguna vivienda, involucra los peatones de acceso e indica la inestabilidad de dicho talud.

En el costado Suroriental de la vivienda con dirección Calle 25 Sur No. 7A-28 Este, ocupada por la familia del señor Juan Patiño, se observa una agrieta en la pared exterior, al parecer por que el andén, que es en concreto, no tiene una estructura de soporte suficiente para su peso y esta afectando el muro en piedra pegada sobre el cual esta cimentada la vivienda.

3 ESQUEMA

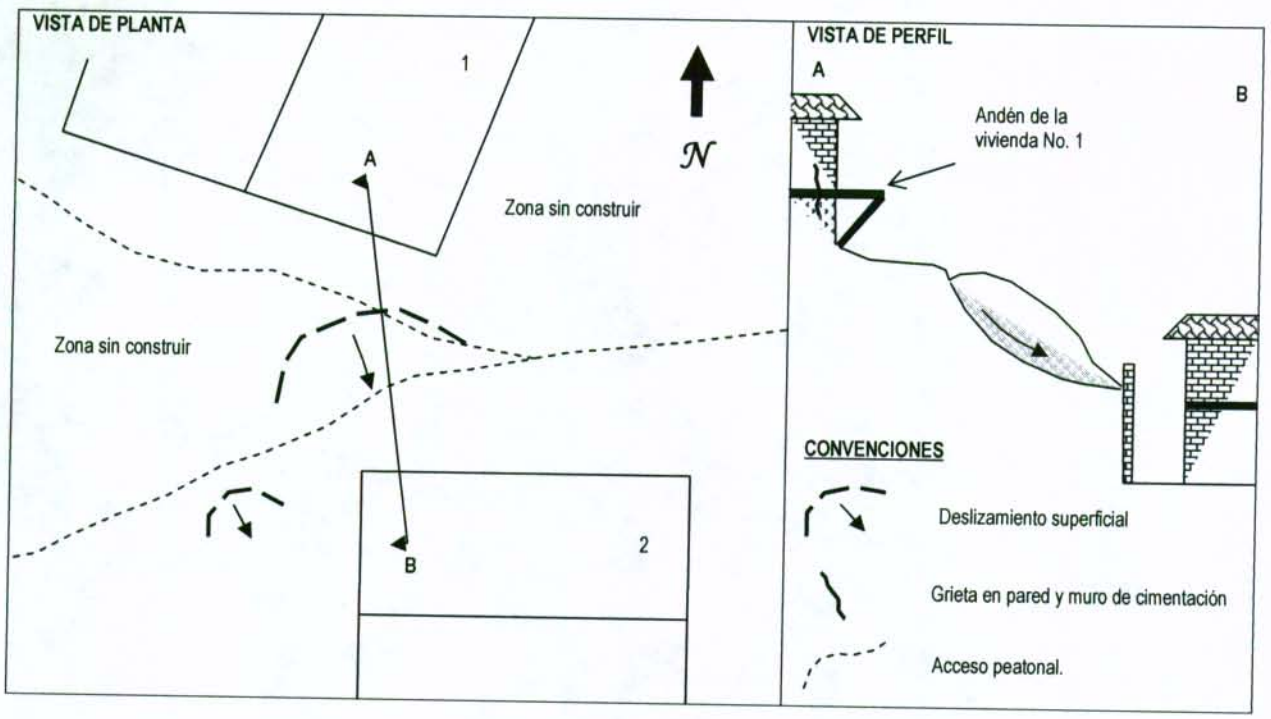

4 AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	Juan Patiño	Calle 25 Sur #7ª-28 Este	-	8	4	4	Grieta en pared exterior y muro de cimentación
2	Edilberto López Acosta	Transv. 7C # 23-50 Sur	-	6	4	2	Ninguno

P: Total Personas A: Adultos N: Niños
INFRAESTRUCTURA: SI [X] NO [ ] CUAL? Vías peatonales de acceso

5 ACCIONES ADELANTADAS

Al momento de la valoración cualitativa de la situación se adelantaron las siguientes acciones:

- Reconocimiento general del área e identificación del tipo de amenaza.

- Identificación y evaluación cualitativa de viviendas afectadas y daños en las mismas, para determinar su condición de estabilidad y habitabilidad.

- Se elaboró el acta No. 000941donde se recomendó la restricción parcial de uso de la vivienda con dirección Transv. 7C Este No. 23-05 Sur (No. 2).

6 RECOMENDACIONES

A los propietarios de la vivienda No. 1, con dirección Calle 25 Sur No. 7A-28 Este , se les recomienda colocar pie de amigo o estructura de contrapeso en el andén y reforzar la cimentación de la vivienda.

Como medida preventiva se recomendó a la señora Yolanda Rodríguez y al señor Edilberto López Acosta, ocupantes de la vivienda No. 2, restringir el uso de la esquina NE de la vivienda, correspondiente a parte del patio de la misma, mientras se realiza una obra de contención y manejo de aguas lluvias.

Se recomienda incluir el sector de la Calle 25 Sur con Carrera 7A Este en la base de datos de sitios críticos de la DPAE con el objeto de implementar acciones de mitigación del riesgo que puede presentarse a futuro para la población del sector, ya sea con recursos de FOPAE o del Fondo de Desarrollo Local.

7 ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	PILAR DEL ROCIO GARCIA
PROFESIÓN	GEÓLOGA, Esp. En Evaluación de Riesgos
MATRÍCULA	1539 C.P.G.
NOMBRE	DARWIN ORTIZ
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	2520273973 CND

Elaboró

Revisó

Vo. Bo **GUILLERMO ESCOBAR**
COORDINADOR AREA EMERGENCIAS