DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. 1027
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

Atienden La Emergencia:
DPAE: EQT 10
BOMBEROS

Reporta La emergencia:
Comunidad
Base DPAE

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha: 7 de Noviembre de 2000.
Hora: 2:00 p.m
Dirección: Carrera 14 A No. 32 A - 13 Sur.
Barrio: **LAS COLINAS.**
Localidad: Rafael Uribe Uribe .

- **Descripción del Evento:**

El día de la visita se pudo observar lo siguiente:

El predio localizado sobre la Carrera 14 A No. 32 A - 13 Sur de propiedad del señor José Angel Gamo corresponde a una estructura de un nivel de tipo tugurial (cubierta en láminas de zinc, madera y piso en tierra) sin columnas y vigas de amarre que le ofrescan estabilidad a la estructura, la parte frontal de la vivienda se encuentra construida en bloques y cemento **(ver foto 1).**

Hacia la parte lateral del predio del señor Gamo, se presentó desprendimiento puntual del material rocoso (fragmentos de roca) que conforma el talud vertical sobre el cual está cimentada la vivienda vecina (de dos niveles en bloques, columnas y placa en concreto) **(ver foto 2).**

El muro de cimentación (lateral izquierdo) del predio de propiedad de la señora Ema Vallejo, presenta deficiencias constructivas, grietas, deformaciones y pérdida del material de soporte. Por lo anterior coloca en alta amenaza esta vivienda y el predio del señor José A. Gama en el que habitan 11 niños y cuatro adultos (inquilinos) **(ver fotos 3 y 4).**

- **Agentes Detonantes:**

- Aguas lluvias
- Infiltraciones de agua, proveniente de las redes de alcantarillado debido a su mal estado.

• **Agentes Contribuyentes:**

- Composición litológica de la ladera.
- Intervención antrópica (adecuación del terreno para construcción de vivienda).

Personas e infraestructura afectadas:

- Vivienda localizada en la Carrera 14 A No. 32 A - 13 Sur de propiedad del señor José Angel Gamo (inquilina Alicia Morales).

Acciones Adelantadas:

BOMBEROS/ Realiza visita al sector.

DPAE/ Realiza la visita e inspecciona el sector.
Emisión del Diagnóstico de emergencia No. 10xx.

RECOMENDACIONES:

- Construir obras de manejo de aguas superficiales en La vivienda, con el fin de disminuir las infiltraciones sobre el talud y evitar el desconfinamiento del mismo.


- Reforzar el muro de cimentación de la vivienda, de propiedad de la señora María Ema Vallejo (Carrera 14 A No. 32 A - 21 Sur).

- Revisar de las redes de acueducto y alcantarillado del sector, con el fin de determinar posibles fugas de aguas (potable y servida).

El presente diagnóstico es de carácter general y está basado en las observaciones de las características externas del sector analizado, por lo tanto pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE: LUZ MARY SALCEDO MARTINEZ.
PROFESION: INGENIERA GEOLOGA.
MATRICULA: 1522358878 BYC

Vo.Bo. _____
JAVIER PAVA SANCHEZ
CORDINADOR AREA DE ANALISIS DE RIESGOS

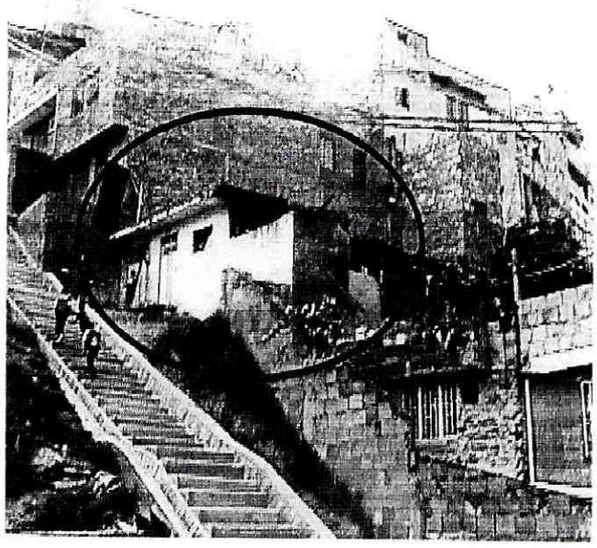

Fotografia 1.



Fotografia 2.



Fotografia 3



Fotografia 4