ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1897
COORDINACIÓN TÉCNICA

ATIENDE LA EMERGENCIA
EQT: 12
MOVIL: 9
CLE:
COE:

REPORTA LA EMERGENCIA
INSTITUCIONAL: Bomberos
COMUNIDAD:

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

LOCALIDAD	Chapinero (2)
BARRIO	Juan XXIII
DIRECCIÓN	Carrera 1 Bis C con Calle 65B
FECHA	Noviembre 12 de 2003
HORA	5:00 PM
ÁREA DIRECTA	30 m^2 aproximadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Flujo de tierras y detritos bastante húmedos que generaron el desconfinamiento y posterior colapso de un tramo de 2.00 m aproximadamente de un muro en piedra pegada que construyó la comunidad para contener el relleno del peatonal de la carrera 1 Bis C al norte de la Calle 65B.

Se considera que el flujo se generó por saturación del material a raíz de la lluvia.

3. PERSONAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADAS

Ninguna vivienda o personas se vieron afectadas.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

4. RIESGOS ASOCIADOS

De continuar presentándose el flujo posiblemente los bloques sueltos podrían caer sobre las viviendas prefabricadas de la parte inferior; así mismo, el peatonal y la parte de algunas viviendas podrían verse afectadas.

5. ACCIONES EJECUTADAS

Coordinación con la comunidad (Sr. José Aguilar de la Carrera 1bis C No. 65B – 36, teléfono 3480470) para retirar los bloques sueltos y el pedazo de muro fallado para evitar que rodara hacia las viviendas prefabricadas de la parte inferior.

Se aisló el corredor para evitar accidentes.

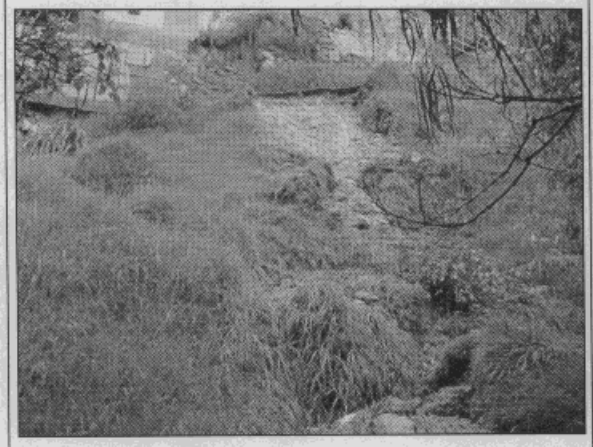


Foto No.1. Vista del flujo de tierras y detritos.

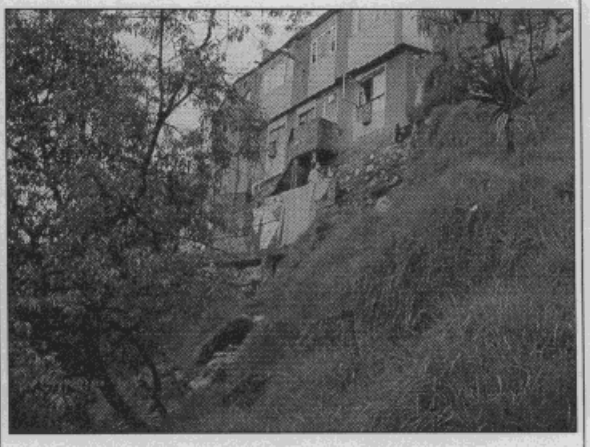




Foto No.2. Se observan las viviendas de la parte superior de la ladera donde se presentó el flujo.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

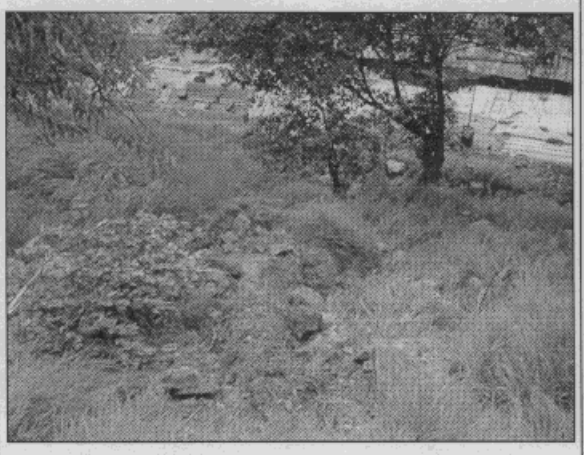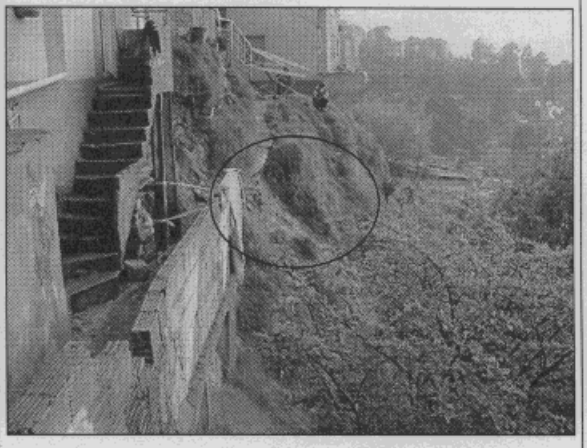	
Foto No.3. Vista de los guijarros desprendidos y de las casas prefabricadas de la parte inferior que se podrían ver afectada si los mencionados guijarros ruedan.	**Foto No.4.** Se observa la infraestructura (viviendas, peatonal, accesos, etc.) en la parte superior de la ladera y como el flujo podría afectarlos.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

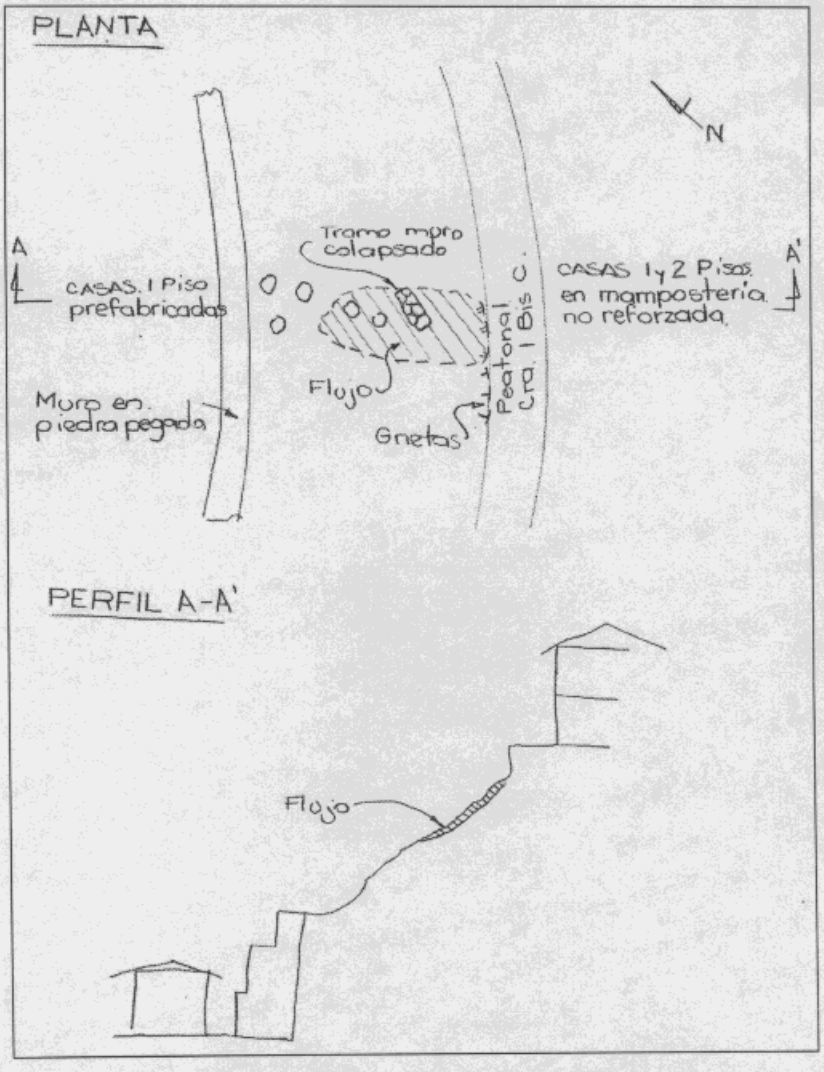


Figura No. 1. Esquema general del sitio de la emergencia.

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

6. RECOMENDACIONES

Recubrir con plástico la zona del flujo a fin de evitar que el material aflorante se siga alterando por la lluvia. Para tal efecto se hizo entrega al señor José Aguilar de 50.0 ml de plástico.

Incluir el sector en la base de sitios críticos para intervención por parte del FOPAE.

7. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE	CARLOS EDUARDO MOTTA TIERRADENTRO
PRECESIÓN	INGENIERO CIVIL
MATRÍCULA	25202-73855 CND

Vo. Bo. **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR TÈCNICO

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4297414 al 19 Fax 4109014
Bogotá – Colombia
e-mail fopae@fopae.gov.co