Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1437
AREA DE ANALISIS DE RIESGOS


Atienden La Emergencia:	**Reporta La Emergencia:**
DPAE: EQT 7	Bomberos

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha	:	Abril 29 de 2002
Hora	:	12 : 30 pm
Dirección	:	Carrera 18 # 81A - 16 Sur
Barrio	:	San Joaquín
Localidad	:	Ciudad Bolívar (19)
Área directa	:	0.10 ha
Área de Impacto	:	0.005 ha

1.0 Descripción General

En la zona se presentó un deslizamiento rotacional de un volumen aproximado de 50 m^3, 100 m^2 de área, dejando un escarpe de 1.5 m de altura. El movimiento se presentó sobre una zona verde de 50° de inclinación y altura máxima de 10 m, pero la masa deslizada se acumuló en la parte baja contra la vivienda ubicada de propiedad de los Señores Adalberto Páez y/o Georgina Pinzón (Tel. 765 41 33).

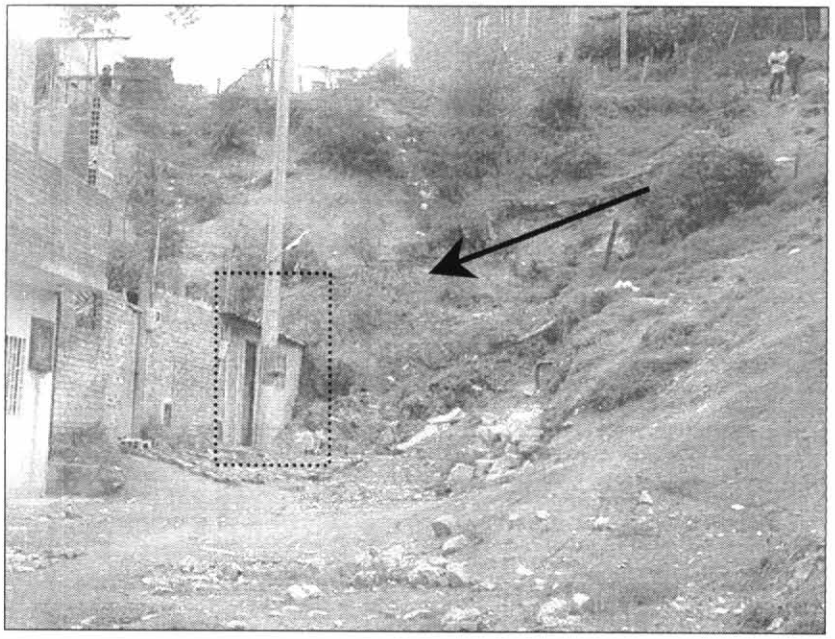

La vivienda de un piso está construida en muros confinados (dobles por sectores), con cubierta de teja de zinc. Anteriormente se presentaron problemas de humedad por las aguas de escorrentía y los permanentes desempates de las tuberías de alcantarillado comunitario de las viviendas de la parte alta de talud.

Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

2.0 Evaluación de daños

Al interior de la vivienda no se presentaron daños, pero la masa deslizada alcanzó la altura de la cubierta de techo. La posibilidad de caída de más material hace que la constitución de la cubierta no soporte ninguna sobrecarga o desprendimiento de suelo. Por tanto se recomendó la evacuación de la familia (2 adultos y 6 niños) a la vivienda de un familiar ubicada en la Calle 81ASur # 17A - 28 (nueva nomenclatura) de propiedad de la Señora Ana Cecilia González.

3.0 Recomendaciones

Se recomienda la inclusión de los habitantes de la vivienda ubicada en la Carrera 18 # 81A - 16 Sur en el proyecto de Reubicación de Familias que se adelanta a través del FOPAE por encontrarse en alto riesgo por deslizamiento, en prioridad uno (1).

Advertencia:

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: EDSON ORLANDO HOYOS CERÓN
PROFESION: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202 - 63206 CND

Vo. Bo.
O.K **ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ**
COORDINADOR ANALISIS DE RIESGOS