DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-12808
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADOS IDIGER No. 2019ER2601

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Jeimmy Andrea Ballesteros Granados				**SOLICITANTE:** Central de Peticiones – Distrito Capital.
CAT	9	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	Febrero 22 de 2019	**HORA:**	9:27 am	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Diagonal 146 No 136A – 59. Conjunto Multifamiliar Yerbamora I.	**COORDENADAS AREA INSPECCIONADA**				X1:96584.37 Y1:117685.60 X2:96618.76 Y2:117638.77 X3:96541.24 Y3:117573.15 X4:96494.14 Y4:117609.13	
SECTOR CATASTRAL:	Sabana de Tibabuyes Norte.	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**				20 M2	
UPZ:	71 - Tibabuyes.	**POBLACIÓN ATENDIDA:**				1248	
LOCALIDAD:	11 - Suba.	**FAMILIAS**	312	**ADULTOS**	624	**MENORES**	624
CHIP:	AAA0161KHSY	**PREDIOS EVALUADOS**				1	
AREA INSPECCIONADA	600 M2	**DOCUMENTO REMISORIO**				CR-32995	

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

3. ACLARACIONES

El IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados. Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita efectuada para la asistencia técnica están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en esta inspección y que se escapan de su alcance.

No es competencia del IDIGER, adelantar estudios de detalle de carácter cuantitativo, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los daños que pudiesen ser identificados en infraestructura pública y/o privada, ni el comportamiento esperado de una edificación ante algún tipo de solicitación (como por ejemplo un sismo), ni aprobar, diseños, acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que hayan sido identificadas, además los informes técnicos que se hayan generado por parte del IDIGER, para los predios y/o sector involucrado, no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación al cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados.

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance, así mismo la información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

4. ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervención en el predio se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeación – SPD, establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberán contar con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C. (Acuerdo 20/95), con el fin de garantizar el buen funcionamiento y desempeño de la edificación.

5. ESCENARIO DE RIESGO

Construcciones – Funcionamiento / Operación de edificaciones.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

6. ANTECEDENTES

El sector catastral Sabana de Tibabuyes Norte de la localidad de Suba, donde se ubica el predio de la Diagonal 146 No 136A - 59, no pertenece a un barrio incluido en el programa de legalización ni de regularización de Barrios de la Secretaria Distrital de Planeación – SDP.

En este sentido, para adelantar cualquier tipo de intervención, tanto en el predio de referencia como en el Sector, se deben considerar los condicionamientos al uso del suelo establecidos en la reglamentación vigente.

Tabla 1 Documentos emitidos para el sector referenciado

DOCUMENTOS EMITIDOS	
CAR–2174	*(23/07/2012)*
DI–9883	*(22/11/2016)*

El IDIGER emitió el Concepto Técnico de Amenaza Ruina CAR – 2174 relacionado con la visita efectuada el 23 de julio del 2012 al predio de la Diagonal 146 No 136A - 59, donde se emplaza el Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, el cual se encuentra conformado por varias edificaciones (torres) de 6 niveles, construidas bajo un sistema estructural de paneles en concreto con muros de fachada en mampostería y placa de entrepiso en concreto. En dicha vista las edificaciones se encontraron en buenas condiciones estructurales, dado que no se observaron daños tanto en muros de fachada como internos; sin embargo en la cara inferior de la cubierta se identificaron algunas humedades, mientras que para la cara superior se evidencio que los mantos de impermeabilización presentaban cierto grado de deterioro y algunos agrietamientos, además de la evidencia de las reparaciones parcialmente realizadas.

Posteriormente el IDIGER emitió el DI-9883 relacionado con la visita efectuada el día 22 de noviembre del 2016, al interior del apartamento 313 del interior 4 luego de presentado un incendio al interior. Dicho evento afectó principalmente elementos no estructurales, tales como recubrimiento en muros, cielo raso en paneles de yeso y pisos laminados; no obstante lo anterior, no se identificaron daños importantes sobre elementos estructurales tales como muros o placas de entrepiso.

7. LOCALIZACIÓN

La Figura 1 presenta la ubicación del predio en la Diagonal 146 No 136A - 59, en el Sector Catastral Sabana de Tibabuyes Norte de la Localidad de Suba.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

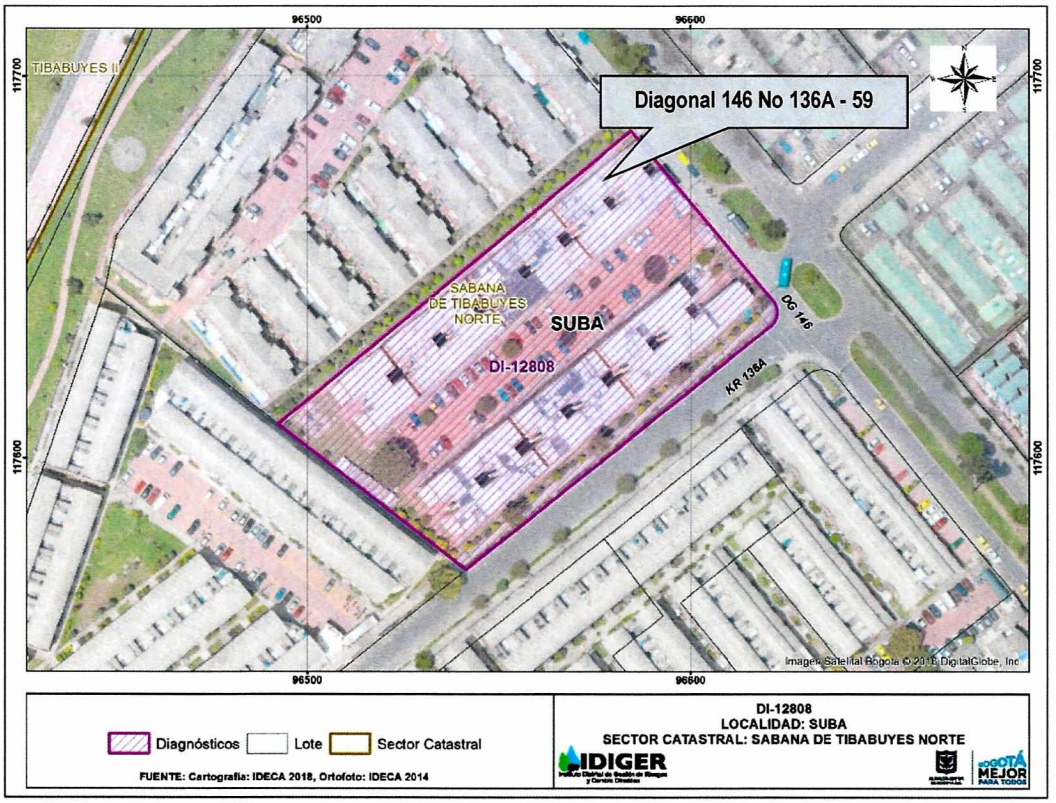


Figura 1. Localización del predio de la Diagonal 146 No 136A - 59, en el Sector Catastral Sabana de Tibabuyes Norte de la Localidad de Suba.

8. DESCRIPCIÓN

En atención al radicado IDIGER No. 2019ER2601, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, realizó visita técnica el día 22 de febrero de 2019 al Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, ubicado en la Diagonal 146 No 136A – 59 en el Sector Catastral Sabana de Tibabuyes Norte de la Localidad de Suba, el sector corresponde a una zona consolidada urbanísticamente, relativamente plana y con vías de acceso vehicular pavimentadas. (Ver Fotografías 1 y 2).

La visita se realizó en compañía de la Señora Sandra Agudelo quien es la vicepresidente del consejo del Conjunto Residencial. En el predio de la referencia se emplaza el Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, el cual está conformado por varias edificaciones (torres) de 6 niveles; construido posiblemente bajo un sistema estructural en paneles de concreto y losas de entrepiso en concreto. Se realizó el recorrido por las áreas comunes como pasillos y escaleras, donde NO se evidencian daños estructurales, tales como pérdida de la verticalidad, asentamientos diferenciales severos, y/o deformación de elementos estructurales (ver Fotografías 3 - 4).

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Al realizar inspección visual de la placa de la cubierta de las torres de apartamentos, se identificaron algunas humedades de la cara inferior de la misma, mientras que en la cara superior de la cubierta se identificó que el manto de impermeabilización presenta algunas reparaciones recientemente realizadas; sin embargo la Señora Sandra Agudelo manifiesta que se está realizando la respectiva gestión para realizar el respectivo mantenimiento del manto de impermeabilización al igual que las humedades presentadas en la cara inferior de la placa de la cubierta (ver Fotografías 5 - 8).

Desde el exterior de las torres de apartamentos, se identificaron en los extremos de los muros divisorios que sobresalen de la fachada, algunas fisuras de aproximadamente un 1.00 mm de abertura con longitudes máximas de 40.0 cm. Alrededor de los interiores de los apartamentos se identificaron hundimientos sobre el pavimento en adoquines (ver Fotografías 9 - 12).

Se realizó inspección visual al interior del apartamento 119 del Interior 5, el cual es propiedad de la Señora Sandra Agudelo, donde no se identificaron daños, presentando de manera general un buen estado de conservación (ver Fotografías 13 - 14).

Por otra parte, la Señora Sandra Agudelo manifiesta que aproximadamente hace dos años se pintaron las fachadas de los interiores, además de la realización periódica del mantenimiento de las tapas de aguas.

De acuerdo con los antecedentes, se evidencia un aumento de las humedades en la cara inferior de la cubierta, respecto con las condiciones descritas en el Concepto Amenaza Ruina CAR-2174.


9. POSIBLES CAUSAS

- Falta de Mantenimiento.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Vista de la fachada del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.

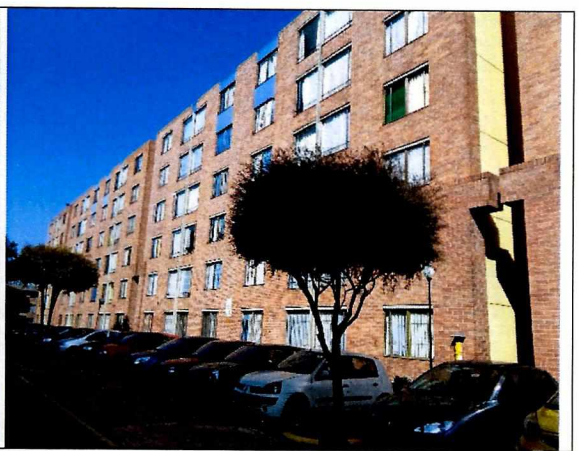

Fotografía 2. Interior del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.


Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071


Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

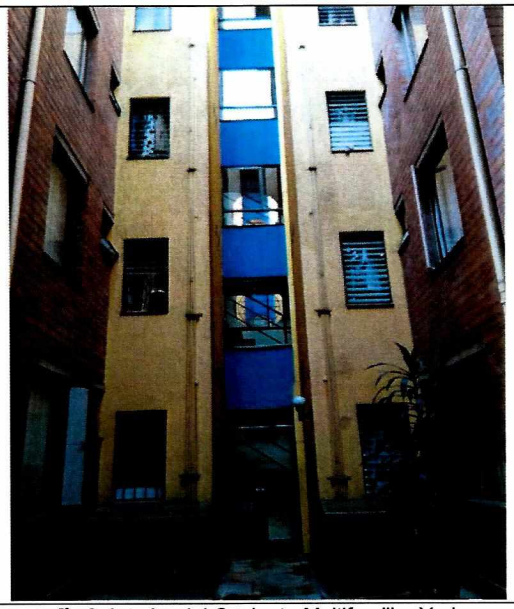

Fotografía 3. Interior del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.

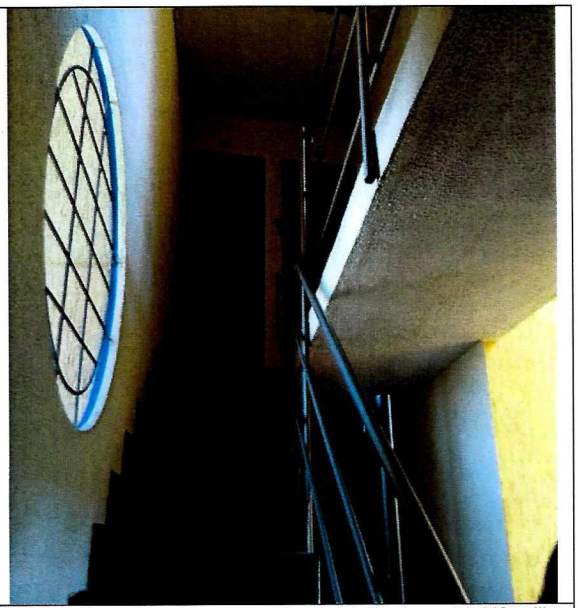

Fotografía 4. Escaleras y pasillos del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.



Fotografía 5. Cubierta del Interior 7 del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.



Fotografía 6. Cubierta del Interior 7 del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071


Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS




Fotografía 7. Manto de Impermeabilización de la cubierta del Interior 7 del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.

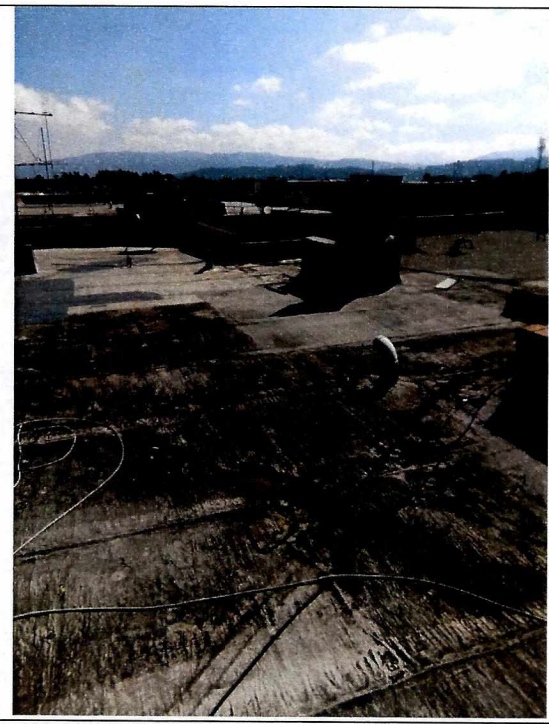

Fotografía 8. Manto de Impermeabilización de la cubierta del Interior 7 del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.

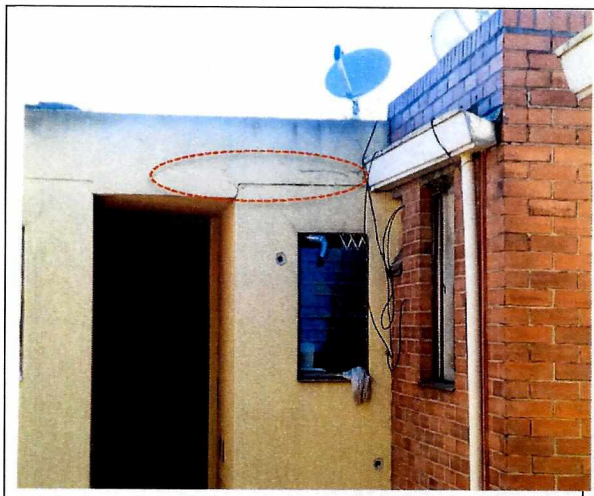

Fotografía 9. Fisuras en algunas fachadas del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.

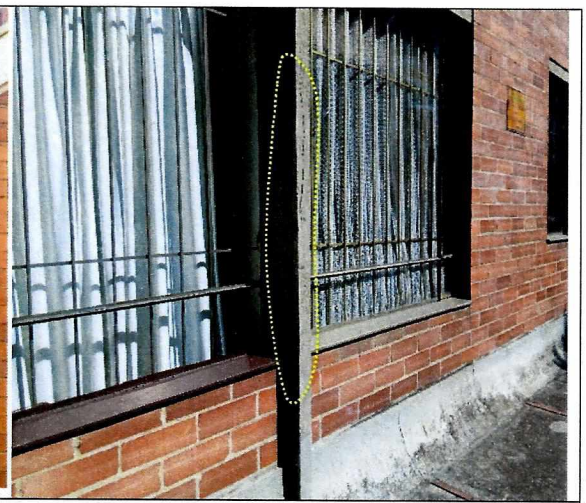

Fotografía 10. Fisuras en algunas fachadas del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS




Fotografía 11. Hundimientos de los adoquines alrededor del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.



Fotografía 12. Hundimientos de los adoquines alrededor del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.



Fotografía 13. Interior del Apto 119 del Interior 5 del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.

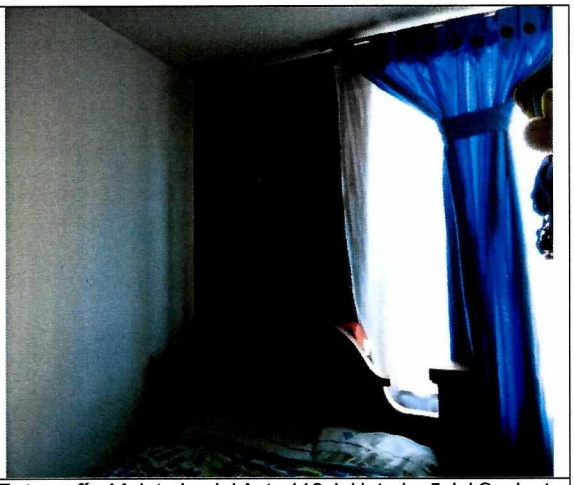

Fotografía 14. Interior del Apto 119 del Interior 5 del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, en la Diagonal 146 No 136A - 59.

11. DAÑOS

Tabla 1. Daños observados sobre los predios evaluados en el presente informe.

No.	DIRECCIÓN	RESPONSABLE (DATO TOMADO EN CAMPO)	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	N° DE PISOS	DAÑOS
1	Diagonal 146 No 136A – 59.	Sandra Agudelo.	Edificación	Residencial	6 Pisos.	Leves.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		**NO**	X	**¿CUAL?**	

12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

Aumento progresivo de las humedades que se presentan en la cubierta de los interiores del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, ubicado en la Diagonal 146 No 136A - 59 en el Sector Catastral Sabana de Tibabuyes Norte de la Localidad de Suba.

13. ACCIONES ADELANTADAS

Inspección visual y evaluación cualitativa de las condiciones físicas de las edificaciones que conforman el Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, ubicado en la Diagonal 146 No 136A - 59 en el Sector Catastral Sabana de Tibabuyes Norte de la Localidad de Suba.

14. CONCLUSIONES

La estabilidad estructural y funcionalidad del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, ubicado en la Diagonal 146 No 136A - 59 en el Sector Catastral Sabana de Tibabuyes Norte de la Localidad de Suba, actualmente NO se encuentran comprometidas ante cargas normales de servicio, por la presencia de humedades ni los daños evidenciados en la misma.

15. RECOMENDACIONES

- Al responsable y/o responsables del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, ubicado en la Diagonal 146 No 136A - 59 en el Sector Catastral Sabana de Tibabuyes Norte de la Localidad de Suba, implementar acciones para el mantenimiento preventivo, esto con el propósito de garantizar durante la vida útil de los inmuebles y las condiciones adecuadas para su uso.

- Al responsable y/o responsables del Conjunto Multifamiliar Yerbamora I, ubicado en la Diagonal 146 No 136A - 59 en el Sector Catastral Sabana de Tibabuyes Norte de la Localidad de Suba, se recomienda realizar con el acompañamiento del personal idóneo, una verificación de las condiciones de la cubierta con el fin de implementar las obras adecuadas que garanticen la funcionalidad de la misma.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

- A la Alcaldía Local de Suba desde su competencia adelantar las acciones administrativas tendientes del seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnóstico técnico con el objeto de proteger la integridad física de los vecinos y transeúntes del sector.

16. APROBACIONES

16.1 Elaboró
Firma:_____ Nombre: Jeimmy Andrea Ballesteros Granados Profesión: Ingeniera Civil – Magister en Geotecnia
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
16.2 Revisó
Firma:_____ Nombre. JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA. Responsable del Grupo de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá , D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS