ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-3124 ok3
COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL

1. DATOS GENERALES

DIRECCIÓN:	Carrera 5C Este # 101 - 23 Interior 1 (Carrera 9A # 102 - 04 Este)	ÁREA:	60 m²
BARRIO:	La Sureña	POBLACIÓN BENEFICIADA:	
UPZ:	89 San Isidro-Patios	FAMILIAS 1	PERSONAS 3
LOCALIDAD:	2 Chapinero	PREDIOS EVALUADOS:	1
NOMBRE:	Nancy Marcela Orjuela Barragán	PRIORIDAD:	3
FECHA DE VISITA:	18 -01- 2007	IDENTIFICADO SIRE	1998-2-3027

2. ANTECEDENTES

Soporte Técnico de Ingreso No.	Fecha	Descripción	Prioridad
CT-3112	1998-10-01	El Concepto Técnico menciona que la vivienda con nomenclatura Carrera 5C Este # 101 - 23 Interior 1 (Carrera 9A # 102 - 04 Este Antigua) se encuentra en la parte alta de un talud, producto de la explotación de una cantera, el cual se encuentra afectada por fenómenos de remoción en masa tipo deslizamientos de suelo, procesos de erosión y caída esporádica de bloques, por lo que recomienda incluirla en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.	3

3. SITUACIÓN ACTUAL

En la visita se observó que los procesos de remoción en masa presentes en la ladera sobre la que se ubica la vivienda han incrementado sus tasas de movimiento, asociadas principalmente al aporte de aguas de superficiales. Dichos movimientos se ven manifestados en separación de muros, grietas en pisos y cimentación de la vivienda, los cuales comprometen al momento su habitabilidad (Ver fotografias 1 y 2); es de mencionar que la vivienda corresponde a un estructura de un piso prefabricada, con muros conformados por paneles de concreto, cubierta en teja de asbesto cemento, piso en cemento y cimentación de muro en piedra pegada

4. RECOMENDACIONES

Descripción	Prioridad
Teniendo en cuenta que los procesos de inestabilidad presentes en el sector han aumentado su actividad y han generado mayores daños en la vivienda con nomenclatura Carrera 5C Este	1

28-03-07

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Descripción	Prioridad
# 101 - 23 Interior 1 (Carrera 9A # 102 - 04 Este Antigua), habitada por la familia de la señora Nancy Marcela Orjuela Barragán, se recomienda evacuar y cambiar la prioridad a 1 en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable.	

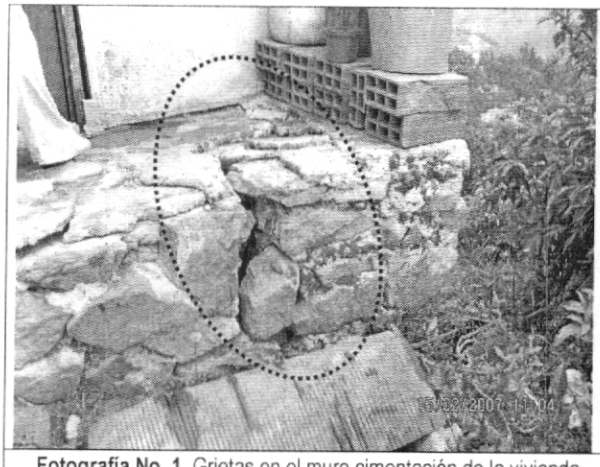

Fotografía No. 1. Grietas en el muro cimentación de la vivienda con nomenclatura Carrera 5C Este # 101 - 23 Interior 1.



Fotografía No. 2. Grietas en el piso de la vivienda.

5. NOTA

Las conclusiones y recomendaciones expuestas están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance del presente diagnóstico. La información sobre la familia habitante en el predio corresponde a la suministrada al momento de la visita por quien la atendió.

NOMBRE: DULFAY PATRICIA ORTIZ ABAUNZA
PROFESIÓN: INGENIERA CIVIL – MSC GEOTECNIA
MATRICULA: 25202-82450 CND

Dulfay Ortiz
ELABORO

NOMBRE: JUAN FERNANDO PALACIO PEMBERTY
PROFESIÓN: INGENIERO GEÓLOGO
MATRICULA: 522376338 ANT

REVISO

Vo. Bo.: ING. DORIS SUAZA ESPAÑOL
COORDINADORA GESTION TERRITORIAL

Vo. Bo.: DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS
DIRECTORA