DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 11853
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
RAD IDIGER 2018ER4466 - 2018ER4792

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO.

ATENDIÓ:	Jairo Mauricio Diaz Salazar			**SOLICITANTE:** Marisol Hormanza Estrada Maria Dora Olaya
CAT:	4	**MOVIL:**	Contratada	
FECHA:	Marzo 22 de 2018 Abril 04 de 2018	**HORA:**	12:00 08:30	

DIRECCIÓN:	Transversal 5 Q No. 48 M – 21 Sur Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03	**COORDENADAS AREA VERIFICADA**			P1: X1: 95832.4 Y1: 95671.9 P2: X2: 94990.7 Y2: 96100.2		
SECTOR CATASTRAL: **BARRIO:**	Los Molinos Parcela 80 y 81 El Playón Playita	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**			200 m²		
UPZ:	54 – Marruecos	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			27		
LOCALIDAD:	18 – Rafael Uribe Uribe	**FAMILIAS**	3	**ADULTOS**	10	**MENORES**	27
CHIP:	AAA0010FLEP	**PREDIOS EVALUADOS**			5		
AREA VERIFICADA	1150 m²	**DOCUMENTO REMISORIO**			CR-30568		

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

3. ACLARACIONES

El IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados. Para adelantar cualquier intervención en el predio, incluidas las recomendaciones del IDIGER, se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones y mantenimientos a realizar deberán llevarse a cabo o contar con el apoyo de personal idóneo, para lo cual se deben tramitar los permisos o licencias respectivos de acuerdo con la normatividad vigente.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

4. ADVERTENCIAS

Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en esta inspección y que se escapan de su alcance.

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico son de carácter temporal y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones físicas del sector visitado.

5. ESCENARIO DE RIESGO

Movimiento en masa

6. ANTECEDENTES

El sector de la Transversal 5 R Bis con Diagonal 48 M Sur (Costado posterior del conjunto residencial Callejón de Santa Bárbara) se localiza en el Barrio Los Molinos Parcela 80 y 81 de la Localidad Rafael Uribe Uribe, el cual fue legalizado mediante el acto administrativo 62 del 04 de Septiembre de 1981, expedido por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, para lo cual el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, no ha emitido concepto técnico de riesgos; por lo anterior, para cualquier acción a adelantar en el barrio y/o predios, se deberá tener en cuenta las restricciones y/o condicionamientos de uso del suelo consignadas en el acto de legalización.

Para el mencionado sector el Instituto distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, ha realizado diferentes visitas técnicas en atención a solicitudes por evento de emergencia, solicitud por radicado y actividades de apoyo institucional, por lo que ha emitido los documentos que se relacionan a continuación y que de igual forma, pueden ser consultados en la ventanilla única de atención al usuario de la entidad:

Tabla 1. *Documentos emitidos por el Instituto distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, para el sector de la Transversal 5 R Bis con Diagonal 48 M Sur.*

DOCUMENTOS EMITIDOS
RO-13304, RO-19234, RO-22075, RO-24215, DI-4613, DI-5429, DI-6081, RO-53325 y RO-59083.

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir del 14 de Mayo de 2011, el IDIGER identifica un movimiento en masa desde el antiguo frente de explotación de materiales ubicado en el sector de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur, el cual impacta las viviendas ubicadas en los predios de la Diagonal 48 M Sur No. 5 R – 13 y la Diagonal 48 M Sur No. 5 R – 16, generando daños importantes a la estructura de las mismas. Dada la posibilidad de

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax 4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

mayores desprendimientos de material y ante los daños que se presentaron en las mencionadas viviendas mediante el Diagnóstico Técnico DI-5429 el IDIGER recomendó evacuarlas e incluirlas en el programa de reasentamiento de familias, así como adelantar las intervenciones tendientes a garantizar la estabilidad del terreno afectado.

Para el 06 de Diciembre de 2011, se presenta un avance del movimiento en masa mencionado, en donde el material movilizado se deposita en el tramo vial ubicado en la parta baja del antiguo frente de explotación de materiales y que a su vez al parecer favoreció el colapso de un tramo del muro de cerramiento ubicado en la parte alta, perteneciente al conjunto residencial Callejón de Santa Bárbara Real; por lo anterior mediante el Diagnóstico Técnico DI-6081, se recomendó la restricción de uso del tramo vial donde se depositó el material movilizado por el avance del movimiento en masa identificado en el sector. Para el 09 de Diciembre de 2014, mediante el DI-7706, se manifiesta que sobre el antiguo frente de explotación de materiales no se identifican desprendimientos adicionales de material en relación con la visita desarrollada el 06 de Diciembre de 2011.

Los predios de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03 y la Calle 50 Sur No. 11 A – 95, se localizan en el Barrio El Playón Playita de la Localidad Rafael Uribe Uribe, el cual fue legalizado mediante el acto administrativo 2163 del 06 de Diciembre de 2010, expedido por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, para lo cual el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, emitió el concepto técnico de riesgos CT-5765, en el cual se establece que los predios mencionados presentan una categorización de amenaza media y riesgo medio por movimientos en masa. El Concepto Técnico CT-5765 recomienda para los predios categorizados en riesgo medio que cada propietario de las viviendas o infraestructura construida, debe evaluar los sistemas estructurales, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de habitabilidad y llevar las edificaciones construidas al cumplimiento de las actuales Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.

Para el predio de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03, el Instituto distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, ha realizado diferentes visitas técnicas en atención a solicitudes por radicado, es así que en visita técnica realizada el día 15 de Junio de 2010, se identifica que en dicho predio se ubica una edificación localizada en la parte alta de un antiguo frente de explotación de materiales, la cual cuenta con dos niveles en mampostería de carga parcialmente confinada, con presencia de daños leves relacionados al parecer con asentamiento diferenciales. Mediante el documento técnico RO-42819 se recomienda a los responsables adelantar acciones de mantenimiento y mejoramiento de la edificación. Para el día 19 de Agosto de 2014, se observa que no hay cambios significativos en relación con la anterior inspección técnica, por lo que mediante el DI-7397, se mantienen las recomendaciones dadas en el documento técnico RO-42819.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC) relacionadas con la

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

7. LOCALIZACIÓN.

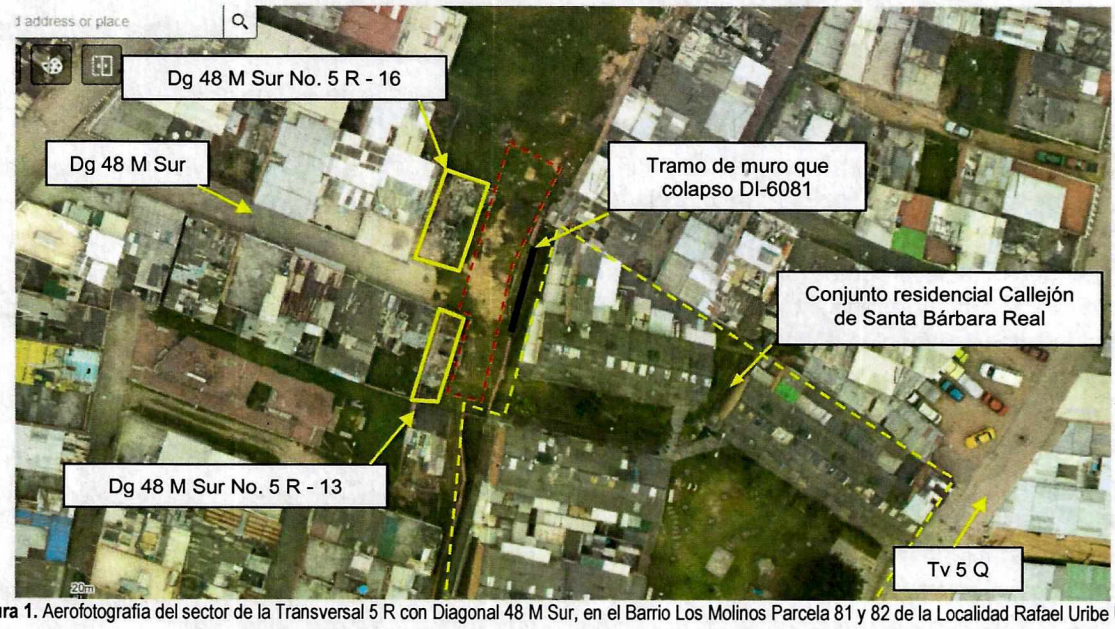


Figura 1. Aerofotografía del sector de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur, en el Barrio Los Molinos Parcela 81 y 82 de la Localidad Rafael Uribe Uribe.

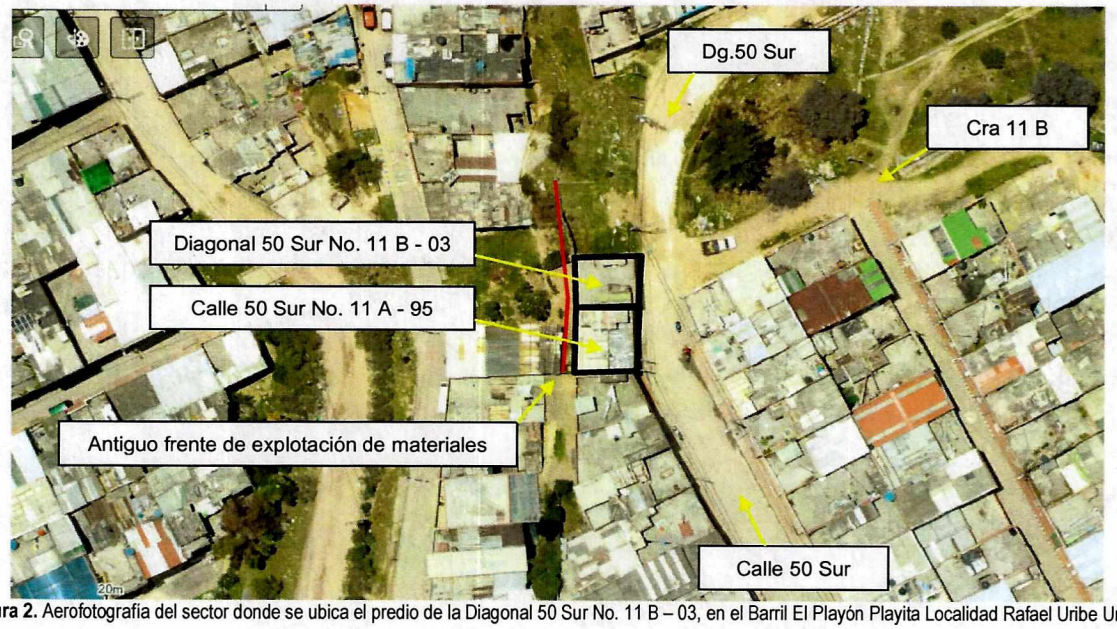


Figura 2. Aerofotografía del sector donde se ubica el predio de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03, en el Barril El Playón Playita Localidad Rafael Uribe Uribe.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

8. DESCRIPCIÓN.

Sector de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur:

En el sector de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur, se ubica un talud correspondiente a un antiguo frente de explotación de materiales sin medidas de protección ni sistemas para el manejo de aguas de escorrentía superficial altamente erosionado, con una pendiente cercana a los 60° y una altura de 5 m a lo largo de 20 m aproximadamente. En la parte alta se ubica un cerramiento en mampostería y láminas de zinc junto con una zona verde con un ancho de 3 m, perteneciente a la conjunto residencial Callejón de Santa Bárbara Real y en la parte baja un tramo de vía vehicular y dos predios demolidos que correspondían a dos viviendas, incluidas en el programa de reasentamiento de familias *(ver fotografías 1 a 4)*. Al momento de la inspección técnica no se identifica que se hayan presentado cambios en el sector inspeccionado en relación con lo observado en la visita técnica realizada por el IDIGER el 09 de Diciembre de 2014 y consignada en el DI-7706.

Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03:

En los predios de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03 y la Calle 50 Sur No. 11 A – 95, se ubican dos edificaciones de dos niveles construidas en mampostería parcialmente confinada con deficiencias constructivas dada la carencia y continuidad de elementos de confinamiento, localizadas hacia la parte alta de un antiguo frente de explotación de materiales el cual presenta una pendiente de tendencia vertical y una altura de 5 m a lo largo de 30 m, en el cual no se identifican condiciones que adviertan la presencia de movimientos en masa. Para el emplazamiento de las viviendas se implementaron rellenos confinados mediante muros en mampostería *(ver fotografías 5 y 6)*.

En las placas de entrepiso y cubierta y en muros de cerramiento del costado occidental de la edificación del predio de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03, se identifican fisuras con aberturas de 2 mm en longitudes entre 50 cm y 1.5 m aproximadamente, así como algunas separaciones de hasta 3 mm entre los muros de cerramiento posterior y la placa de entrepiso de primer a segundo nivel *(ver fotografías 7 y 8)*; daños que se identificaron en la visita técnica adelantada por el IDIGER el día 19 de Agosto de 2014 y que de acuerdo con la inspección técnica no presentan cambios significativos. Sobre los elementos que conforman la edificación localizada en el predio de la Calle 50 Sur No. 11 A – 95 no se identifican daños.

9. POSIBLES CAUSAS

Sector de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur: Falta de protección en taludes de corte (Antiguo frente de explotación de materiales).

Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03: Deficiencias constructivas – Asentamientos diferenciales.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497


Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


10. REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Sector inspeccionado a la altura de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur. Se observa el antiguo frente de explotación de materiales, la vía vehicular en la parte baja y el cerramiento en mampostería y laminas de zinc en la parte alta.

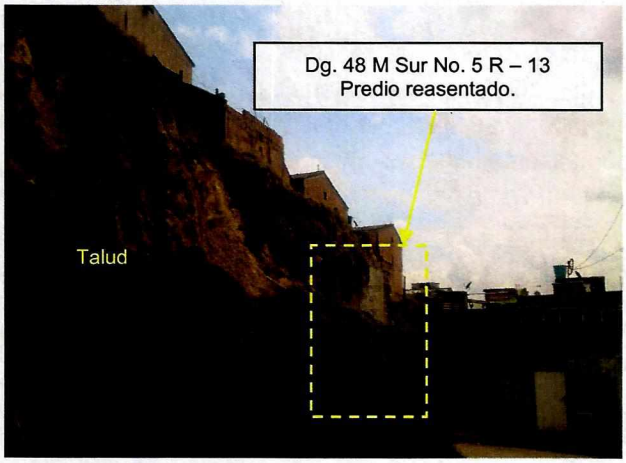

Fotografía 2. Sector inspeccionado a la altura de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur. Se observa el antiguo frente de explotación de materiales, la vía vehicular en la parte baja y un predio reasentado.

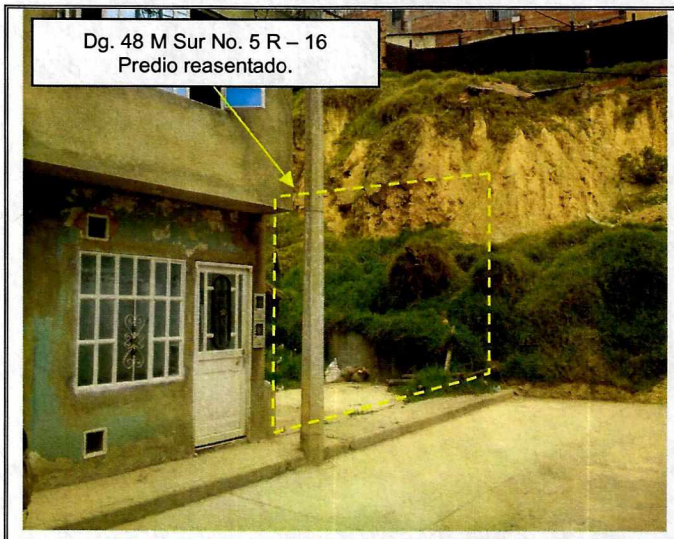

Fotografía 3. Sector inspeccionado a la altura de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur. Se observa el antiguo frente de explotación de materiales, la vía vehicular en la parte baja y un predio reasentado.



Fotografía 4. Cerramiento de la parte alta del antiguo frente de explotación de materiales en donde se ubica el cerramiento en mampostería y láminas metalicas.


Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071


Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la


BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

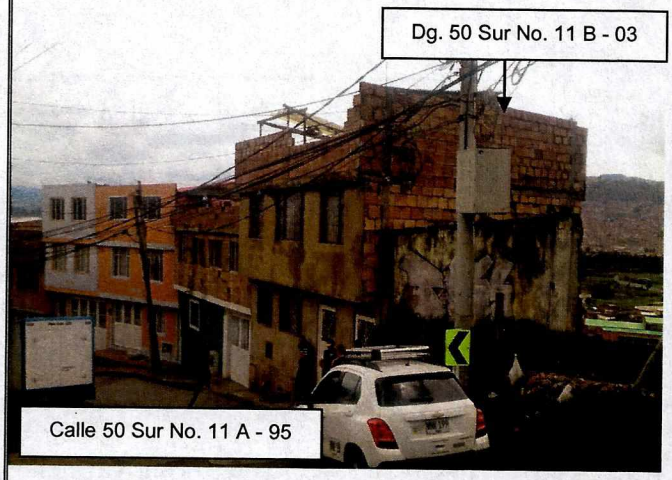


Fotografía 5. Vista de las edificaciones ubicadas en los predios de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03 y la Calle 50 Sur No. 11 A - 95.

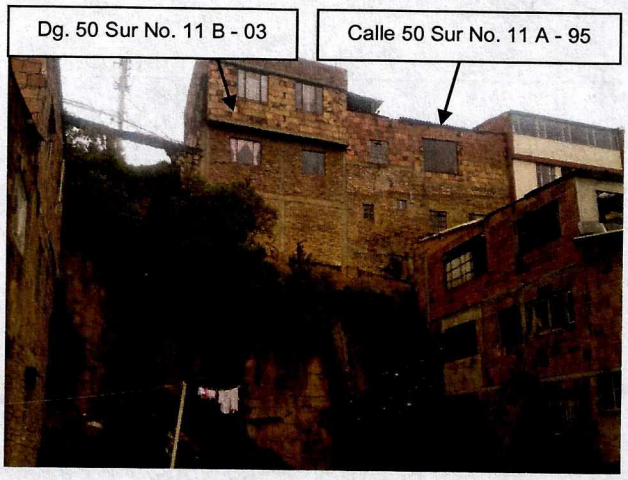

Fotografía 6. Vista de las edificaciones ubicadas en los predios de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03 y la Calle 50 Sur No. 11 A - 95. Se observa el antiguo frente de explotación de materiales.

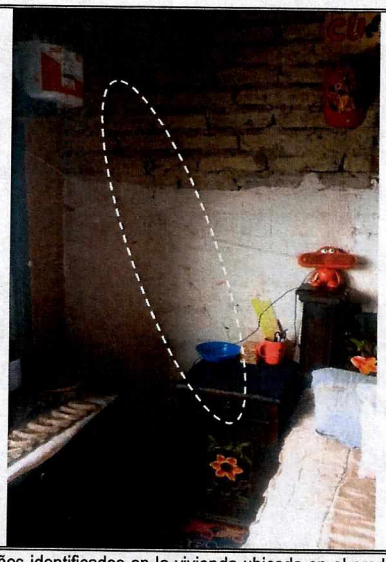

Fotografía 7. Daños identificados en la vivienda ubicada en el predio de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03.

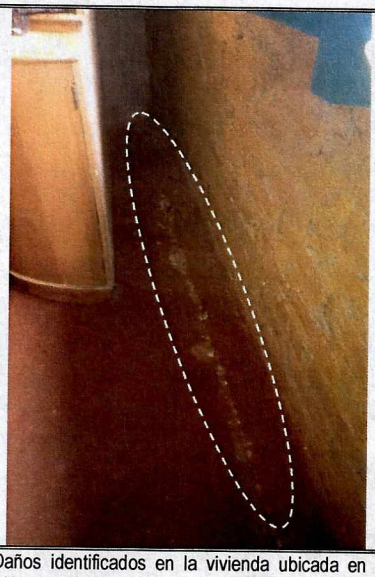

Fotografía 8. Daños identificados en la vivienda ubicada en el predio de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

11. DAÑOS:

Tabla 2. Daños observados sobre las edificaciones inspeccionadas en el presente informe.

No.	LOCALIZACIÓN	RESPONSABLE (DATO TOMADO EN CAMPO)	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	N° DE PISOS	DAÑO
1	Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03	Maria Dora Olaya	Casa – mampostería confinada	Vivienda	2	Leve
2	Calle 50 Sur No. 11 A – 95	Bibiana Suárez	Casa – mampostería confinada	Vivienda	2	Sin daño

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	¿CUAL?	

12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

De no desarrollarse acciones de protección y manejo de aguas de escorrentía superficial sobre el antiguo frente de explotación de materiales ubicado en el sector de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur, es posible que con el paso del tiempo las condiciones físicas actuales se degraden progresivamente, favoreciendo la ocurrencia de nuevos movimientos en masa que pudiesen afectar mayor infraestructura pública y privada del sector.

De no adelantarse acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o reforzamiento de la vivienda ubicada en el predio de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03, es posible que los daños observados se incremente o se manifiesten en otros puntos de la edificación deteriorando en mayor medida el estado físico que presenta en la actualidad.

13. ACCIONES ADELANTADAS.

Inspección visual de las condiciones físicas del sector localizado en la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur en el Barrio Los Molinos Parcela 80 y 81 y del sector donde se ubica la vivienda del predio de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03, en el Barrio El Playón la Playita de la Localidad Rafael Uribe Uribe. Visitas técnicas realizadas los días 22 de Marzo y 04 de Abril de 2018, respectivamente.

14. CONCLUSIONES

No se advierten condiciones sobre el antiguo frente de explotación de materiales ubicados en el sector de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur en el Barrio Los Molinos Parcela 80 y 81 de la Localidad Rafael Uribe Uribe, que indiquen en la actualidad la presencia de nuevos desprendimientos de material.

La estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de las viviendas ubicadas en los predios de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03 y la Calle 50 Sur No. 11 A – 95, en el Barrio El Playón Playita de la Localidad Rafael Uribe Uribe, no se encuentran comprometidas en la actualidad ante cargas normales de servicio por las deficiencias constructivas identificadas ni por los daños observados al costado occidental de la vivienda de l a Diagonal 50

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Sur No. 11 B – 03; sin embargo es posible que puedan presentar daños importantes ante la presencia de cargas dinámicas como por ejemplo un sismo, lo cual no es posible aseverar con base en la inspección visual.

15. RECOMENDACIONES

A la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, desde sus respectivas competencias, adelantar las gestiones pertinentes que conduzcan a que se garantice la estabilidad del antiguo frente de explotación de materiales localizado en el sector de la Transversal 5 R con Diagonal 48 M Sur en el Barrio Los Molinos Parcela 80 y 81 y de esta forma evitar la degradación del terreno que lo conforma y la presencia de nuevos movimientos en masa que pudiesen atentar contra la integridad física de la comunidad de la zona visitada.

A la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, desde sus respectivas competencias, adelantar las gestiones pertinentes que conduzcan a la implementación de medidas de protección y manejo de aguas sobre el antiguo frente de explotación de materiales donde se emplazan las viviendas localizadas en los predios de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03 y la Calle 50 Sur No. 11 A – 95, en el Barrio El Playón la Playita a fin de evitar el deterioro y desconfinamiento del mismo y la manifestación de daños severos sobre las viviendas localizadas en la parte alta.

Al responsables y/o los responsables de las viviendas ubicadas en los predios de la Diagonal 50 Sur No. 11 B – 03 y la Calle 50 Sur No. 11 A – 95, en el Barrio El Playón la Playita de la Localidad Rafael Uribe Uribe, desarrollar las gestiones que conduzcan al mantenimiento, mejoramiento y/o reforzamiento de las edificaciones, con el acompañamiento de personal idóneo, de acuerdo con la normatividad vigente, lo anterior con el propósito de garantizar durante la vida útil de la estructura, las condiciones adecuadas para su uso.

A la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe y a la comunidad visitada, hacer un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad del terreno con el propósito de desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestación de situaciones que generen condiciones de riesgo en la infraestructura pública y privada del sector.

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071


Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

A la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, desde sus respectivas competencias, realizar las gestiones pertinentes que conduzcan al seguimiento de las recomendaciones emitidas mediante el presente informe técnico, con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía del sector.

16. APROBACIONES

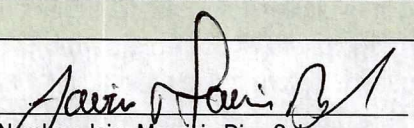Elaboró
Firma:  Nombre: Jairo Mauricio Diaz Salazar Profesión: Ingeniero Civil – Especialista en Dirección de Plantas Industriales
Profesional Especializado de la Coordinación de Asistencia Técnica
Reviso
 JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica. Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292801 Fax:4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Certificado N° CO-SC-CER453496
Certificado N° CO-SA-CER366134
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS