CONCEPTO TÉCNICO No. CT - 4877

1. GENERALIDADES

Localidad	4 – San Cristóbal
UPZ	34 – 20 de Julio
Barrio	Granada Sur
Dirección	Cll 20 A sur No. 2-98 (Nva. Nomenclatura)
CHIP	AAA0002KABR
Manzana Catastral	30
Predio Catastral	18
Fecha de Visita	Abril 09 de 2007
Área aprox. (Ha)	0.011
Solicitante	Curaduría Urbana No. 4
Tipo de Amenaza	Remoción en Masa

De acuerdo con el Artículo 141 del Decreto 190 de 2004 el cual compila los decretos 619 de 2000 y el 469 de 2003, donde se define y se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. "Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y construcción en zonas de amenaza o riesgo alto y medio", se establece que para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y riesgo por movimientos en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el diseño de las medidas de mitigación. Estos estudios deben cumplir con los términos de referencia establecidos para tal fin por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., DPAE, en concordancia con lo establecido en el literal b del numeral 1 del Artículo 141 del Decreto 190 de 2004.

De acuerdo con el plano normativo de amenaza por remoción en masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT, el sector donde se localiza el proyecto ubicado en la Cll 20 A Sur No. 2-98 de la localidad de San Cristóbal se encuentra en una zona de AMENAZA MEDIA por procesos de remoción en masa (Figura No.1).

En este contexto, las especificaciones técnicas en cuanto a la necesidad de una o dos fases para el desarrollo del Estudio, se aplicarán de acuerdo con el tipo de licencia solicitada y de estudios

previos considerando los criterios relacionados en la Tabla No 1, Artículo Quinto, de la Resolución 227 de 2006, es así como para Licencias de Construcción en modalidad de obra nueva para urbanizaciones consolidadas y aprobadas fuera del marco del POT, se deberá solicitar concepto a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE.

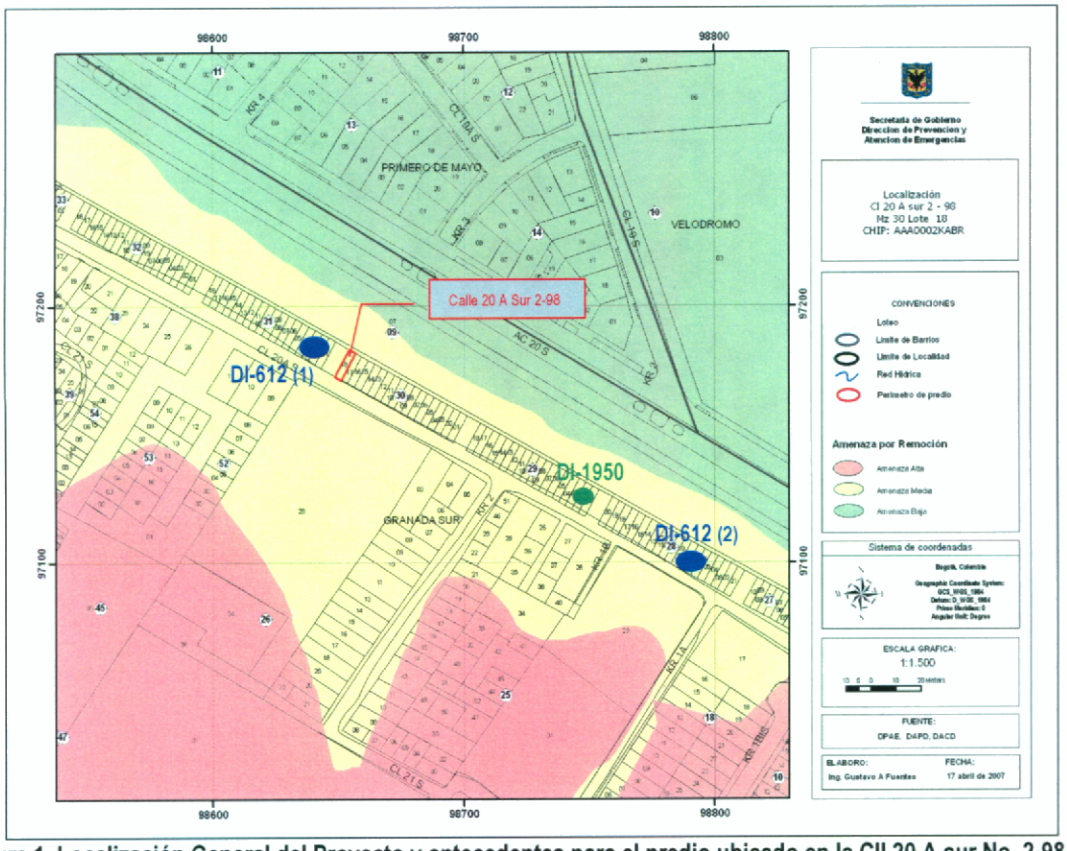


Figura 1 Localización General del Proyecto y antecedentes para el predio ubicado en la Cll 20 A sur No. 2-98, en el Plano Normativo de Amenaza por remoción en masa (Decreto 190 de 2004)

2. ALCANCE Y LIMITACIONES

Las conclusiones y recomendaciones del presente Concepto, están basadas en la revisión de antecedentes que reposan en la DPAE y en las características físicas observadas durante la inspección visual, llevada a cabo en la zona del proyecto, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenómenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones del sector. El objetivo primordial es identificar las condiciones físicas de la zona, para evaluar la susceptibilidad de la misma a presentar procesos de inestabilidad y definir la necesidad de realizar un estudio detallado de amenaza y riesgo por procesos de remoción en masa (Fase II, Resolución No.227 de 2006).

3. ANTECEDENTES

En el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias de Bogotá – SIRE, se encontraron varios antecedentes de emergencias o solicitudes atendidas por parte de la DPAE, en el talud posterior al predio objeto del presente concepto y que a su vez se localiza a lo largo de la Avenida Primero de Mayo convirtiéndose en límite entre la Urbanización Primero de Mayo y el barrio Granada Sur, éste ultimo, donde se localiza el proyecto localizado en la Cll 20 A sur No. 2-98.

Diagnóstico Técnico DI-612 - Marzo 12/98: Barrio Granada Sur - Urbanización Primero de Mayo

Este diagnóstico fue elaborado mediante contrato No. G-958-132/98 adelantado por el FOPAE y la firma Geoingeniería Ltda., en el año 1998.

El sector visitado corresponde al talud que separa el barrio Granada Sur de la Urbanización Primero de Mayo, a lo largo de la Avenida Primero de Mayo, en su costado sur. Este talud tiene aproximadamente 30 grados de pendiente y 480 metros de longitud conformado por material arcilloso en su parte inferior y material heterogéneo (material sobrante de excavación, basura, etc.) en su parte superior. En la pata y a lo largo del talud se construyó un muro de gaviones con altura variable de 3 a 4 metros, (3 a 4 niveles).

En general, se observa movimiento en todo el talud con algunas zonas estables. Estos tramos que no presentan movimiento se debe, en parte, porque se han construido obras de drenaje o porque se ha realizado un trabajo de reforestación del talud.

Un primer sector de inestabilidad corresponde a una franja de aproximadamente 20 metros, donde se presentó una falla del muro en gaviones, de 3 metros de altura, generando una condición de riesgo sobre ocho viviendas localizadas en la Calle 20A Sur con Carrera. 2B (Ver Figura 1: DI-612(1)), e involucrando un camino peatonal ubicado a 4 metros de altura de dicho muro.

Un segundo sector del talud, específicamente en la Calle 20 A Sur No. 1A-28 (Ver Figura 1: DI-612(2)), presentó un deslizamiento, dejando un escarpe de aproximadamente 5 metros de altura y desplazando un volumen de material sobre la vivienda ubicada en la dirección mencionada y donde no se observó daños en el muro en gaviones construido en la pata. En el área aledaña al sitio del deslizamiento se aprecio que el talud no se encontraba empradizado en su totalidad, sufriendo un proceso erosivo intenso. En este mismo sector se presentaron otros dos deslizamientos que no afectaron las viviendas, ni el muro en gaviones.

Para determinar los tipos de movimientos de remoción en masa en los dos sectores inestables del talud se observaron los siguientes aspectos, en cada uno de estos:

Primer sector

Observaciones como hundimientos en el camino peatonal, grietas en el talud, perdida de verticalidad de los árboles y abombamiento del muro en gaviones, llevaron la conclusión en el diagnóstico DI-612 que en este sector se presentó un movimiento en la capa de relleno o material heterogéneo generando una posible superficie de falla circular que inicia con un hundimiento en el sitio del camino peatonal, produciendo un abombamiento en los dos niveles superiores del muro en gaviones.

Posiblemente la falta de obras de drenaje sobre el talud y a la falta de mantenimiento de los sumideros en la vía primera de mayo, unido a al aumento en la intensidad de lluvias, fue el detonante del movimiento, reflejándose en la saturación de material de relleno y reduciendo su resistencia al corte.

Segundo Sector

Este sector comprende un área del talud de aproximadamente 85 metros de longitud, en la cual se presentaron tres deslizamientos rotacionales sobre las capas arcillosas del talud. El primero dejo un escarpe de aproximadamente 5 metros de altura y los otros dos, escarpes de 2 metros de altura. El

agente detonante al igual que en el primer sector posiblemente fue la intensidad de las lluvias presentada en los últimos días, unido a la carencia de obras de drenaje y subdrenaje en el talud, generando los movimientos descritos.

Diagnóstico Tecnico No. DI-1950 Febrero 25 /04: Barrio Granada Sur - Urbanización Primero de Mayo Calle 20A Sur con Carrera 1B

El diagnostico corresponde a visita técnica realizada a varios de los predios ubicados en el Barrio Granada Sur, en cercanías del talud que separa dicho barrio de la Urbanización Primero de Mayo (Ver Figura 1: DI-1950).

Las condiciones de drenaje de la ladera han sido modificadas por la invasión del espacio público. Las deficiencias en el manejo de aguas unido a las lluvias del mes de Diciembre de 2003, empezó a generar un movimiento superficial en el talud ubicado al norte de la Calle 20A Sur con Carrera 1B, la caída de material y posterior acumulación en el talud, generó un incremento de los empujes sobre el muro de gaviones construido en la pata del talud, deformándolo en un tramo de 20.0 ml aproximadamente

A partir de las observaciones, se concluyó que en el sector se presentó una reactivación de un movimiento en masa local, de tipo superficial pero suficiente para producir la deformación del muro en gaviones y que compromete 3 viviendas, produciendo la rotura de la malla que envuelve los bloques.

De acuerdo con el diagnostico técnico, entre las posibles causas del fenómeno de inestabilidad se encuentran la alteración del sistema de drenaje superficial por la invasión de la zona verde donde se encuentran las cunetas, falta de mantenimiento de la obra, incremento de los empujes sobre el muro de gaviones por el aumento del ángulo de inclinación del relleno al respaldo y elevación de la tabla de agua y/o contenido de humedad del terreno.

Se recomendó realizar los estudios geotécnicos que precisen las causas de los daños de la obra de contención y diseñen las medias correctivas para implementarlas a la mayor brevedad.

"Estudios y Diseños de las Obras de Mitigación en las Localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe". - 2004

La Dirección Ejecutiva de Localidades suscribió el Contrato de Consultoría SGCD-C-04-18-0030-00-04 con la fima JAM Ingeniería y Medio Ambiente, para la elaboración de los Estudios y Diseños de las Obras de Mitigación en las Localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe" que incluyó la zona donde se localiza el talud ubicado entre los barrios Granada Sur y la Urbanización Primero de Mayo.

En resumen, el Consultor determinó tres zonas de comportamiento homogéneo en función del tipo de relleno antrópico, determinando una condición de amenaza media y alta por procesos de movimientos en masa. Las causas del proceso de inestabilidad se asociaron a la condición de los materiales de relleno en la parte alta del talud, los aportes de agua y deficiencias en el manejo de la misma.

Como media de mitigación de riesgo, en el estudio se adopto la construcción de un muro en gaviones de dimensiones mayores al existente, requiriendo la demolición de este último, con el fin de aumentar los factores de seguridad de estabilidad de la ladera y del muro en si. Esta alternativa incluyó el perfilado del talud con una pendiente 1.5H : 1V.

Las obras se iniciaron el día 22 de agosto del año 2005 y culminaron el día 27 de enero de 2006 bajo la supervisión y recursos del FOPAE y del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, mediante el contrato de obras No C.O. 399-2005 con la firma Unión Temporal ORR bajo interventoría de la firma Consorcio Laureles (C-INT. 415-05).

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con la información suministrada en el oficio del solicitante, el proyecto localizado en la Cll 20A No.2 -98 de la localidad de San Cristóbal, contempla la demolición de las obras existentes y la construcción de una (1) vivienda nueva, de tres (3) pisos, con un área de construcción aproximada de 106 m^2.


Para el desarrollo del presente concepto no se tuvo conocimiento del tipo o propuesta de intervención de la zona, para la ejecución del proyecto.

5. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SECTOR


Desde el punto de vista geológico la zona visitada se encuentra sobre Depósitos de Terraza Altas, que según el "Estudio de Zonificación por Inestabilidad del -Terreno Para Diferentes Localidades en la Ciudad de Santafé de Bogotá D.C.," Estudio Geológico (INGEOCIM para el Fondo de Prevención y Atención de Emergencia - FOPAE, 1998), corresponden a materiales transportados y depositados en la zona de transición entre las formaciones rocosas y la zona plana.

El terreno donde se proyecta construir la edificación cuenta con una pendiente baja, limitado en el costado nororiental por un talud. El sector se encuentra netamente urbanizado, consolidado con viviendas, vías pavimentadas, servicios públicos; en un sector principalmente residencial (ver fotografía No.1).

En el predio objeto del presente concepto técnico, se encuentra construida una edificación de tres (3) pisos, de uso residencial, las cuales en el momento de la visita técnica adelantada, exteriormente no evidencia fallas de tipo estructural.

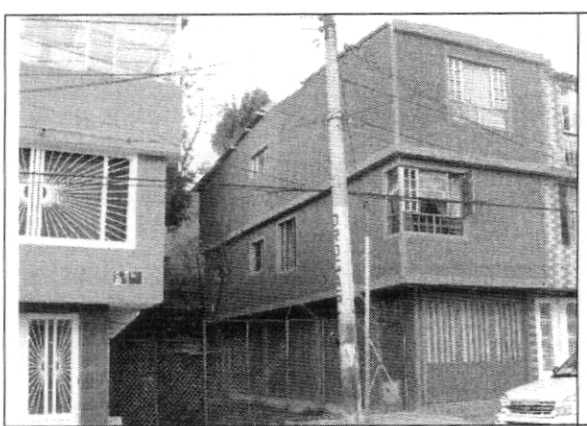


Fotografía No.1. Cll 20 A sur No. 2-98, Predio donde se busca adelantar el proyecto.

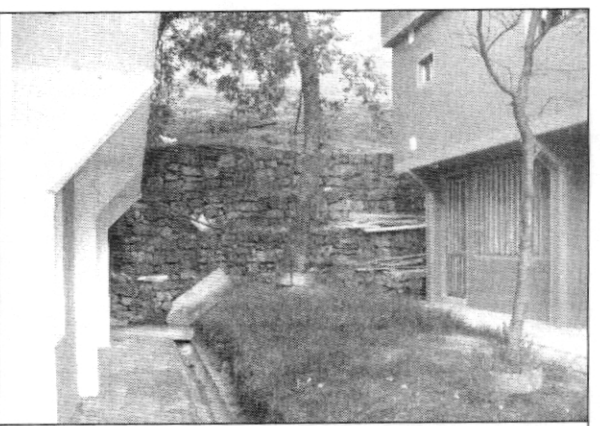

Fotografía No.2, Muro en gaviones y talud ubicado en la parte posterior del predio.

En la parte posterior del predio se encuentra un talud de aproximadamente 12m de altura, con una pendiente uniforme inferior al 70%, cubierto por árboles y pastos (ver fotografía No.3), en el que se encuentra en su pata construido un muro en gaviones de 3m de altura (ver fotografía No.2), el cual evidencia algunas deformaciones en su cuerpo. En el momento de la visita técnica adelantada no

se evidenciaron procesos de inestabilidad activos, aunque se observan dos (2) árboles de mediano porte inclinados.

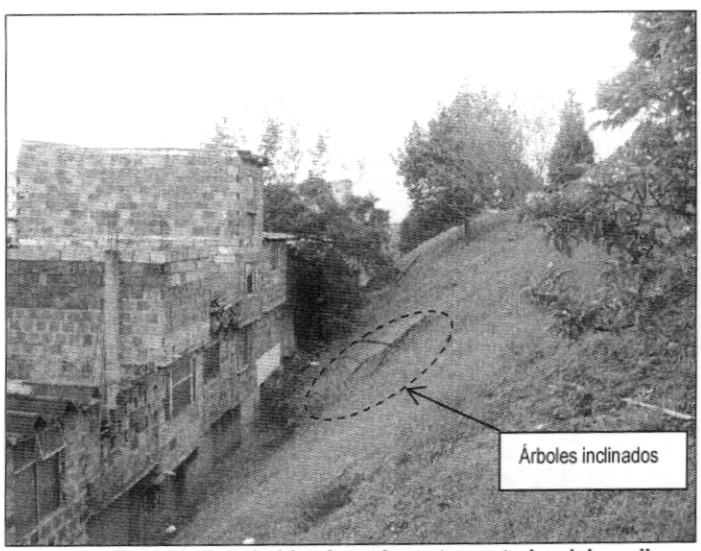

Fotografía No.3. Talud ubicado en la parte posterior del predio.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando los aspectos observados y evaluados en este concepto técnico, se considera que para la construcción del Proyecto ubicado en la Cll 20 A sur No. 2-98 en el barrio Granada Sur, de la localidad de San Cristóbal, **NO SE REQUIERE** adelantar la FASE II del estudio detallado de amenaza y riesgo por remoción en masa, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 227 de 2006; por otra parte esto no exime al constructor del cumplimiento del resto de la normatividad vigente (Norma Sismo Resistente – Código de Construcción – Resolución de Legalización, etc.).

Desde el punto de vista de riesgo por remoción en masa, la DPAE recomienda la realización de un estudio geotécnico y de cimentaciones que cumpla con los requisitos establecidos en la Norma Colombiana de Construcciones Sismoresistentes NSR – 98 y en especial lo establecido en el Título H de la misma. Dicho estudio debe contemplar la evaluación de estabilidad de las intervenciones y el diseño de las medidas de estabilización correspondientes; para los posibles cortes ocasionados, se tendrán en cuenta los empujes de tierra generados por condiciones morfológicas, los esfuerzos inducidos por eventos sísmicos, así como las sobrecargas generadas por las edificaciones y vías

adyacentes. El diseño geotécnico debe garantizar en todo momento la estabilidad general del lote y su entorno, lo cual es competencia del responsable del proyecto.

Se recomienda llevar un estricto control documentado de las diferentes etapas seguidas durante los procesos constructivos adoptados, acorde con las recomendaciones del estudio geotécnico y cimentaciones, especialmente durante las etapas de excavación proyectadas, junto con un Plan de Monitoreo, dejando igualmente registro, con el fin de que el constructor pueda tomar las medidas pertinentes y las autoridades competentes puedan realizar un seguimiento y evaluar las acciones adelantadas.

Adicionalmente, se deben tomar por parte del constructor, las medidas de seguridad necesarias, de tal forma que se garantice la vida de los trabajadores que estarán en la zona; así como la de los peatones que circularán en inmediaciones del proyecto.

Elaboró	**LUIS ALFREDO GONZÁLEZ MORANTES** Ingeniero Civil MI(c) Geotecnia M. P. 25202102039 CND	
Revisó	**CÉSAR FERNANDO PEÑA PINZÓN** Coordinador Grupo Conceptos Técnicos	
Aprobó	**GUILLERMO ÁVILA ÁLVAREZ** Subdirector Área Investigación y Desarrollo	
Vo. Bo.	**DIANA MARCELA RUBIANO VARGAS** Directora	

Diagonal 47 # 77B-09 Interior 11 PBX 4292801 y el Fax 4292833
Web www.fopae.gov.co. E-mail: fopae@fopae.gov.co