DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI No. 15878
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA
RADICADO IDIGER 2021ER7480 Y EVENTO SIRE 5378876

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: Luis Alberto Rojas Cruz				**SOLICITANTE:** Allison Viviana Ramírez León
CAT	19	**MÓVIL:**	Contratada	
FECHA:	17/06/2021	**HORA:**	12:00	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	P1: Calle 73D Bis Sur No. 26F-07 Sur MJ32 Manzana I – Lote 8 (UAECD)	**COORDENADAS ÁREA INSPECCIONADA**				X_1: 90779, Y_1: 94155 X_2: 90818, Y_2: 94134 X_3: 90851, Y_3: 94184 X_4: 90811, Y_4: 94141	
SECTOR CATASTRAL:	Bella Flor Sur	**ÁREA DIRECTA AFECTADA:**				80 m^2	
UPZ:	67- Lucero	**POBLACIÓN ATENDIDA:**				4	
LOCALIDAD:	19-Ciudad Bolívar	**FAMILIAS**	1	**ADULTOS**	2	**MENORES**	2
CHIP:	AAA0253FNRU	**PREDIOS EVALUADOS**				1	
ÁREA INSPECCIONADA:	150 m^2	**DOCUMENTO REMISORIO**				CR- 40572	

2. ALCANCE

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

3. ACLARACIONES

El IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados. Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita efectuada para la asistencia técnica están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en esta inspección y que se escapan de su alcance.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

4. ADVERTENCIAS

Para adelantar cualquier intervención en el predio se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, en donde se establecen aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con restricciones y/o condicionamiento al uso del suelo. Adicionalmente, las intervenciones a realizar deberán contar con el apoyo del personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivas.

Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de las edificaciones y sus instalaciones, como lo dispone el Código de Construcciones para Bogotá D.C.

La gestión del riesgo es una responsabilidad de todos los habitantes colombianos, en donde estos, así como las entidades públicas, privadas o comunitarias deben velar por la correcta implementación de la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales y territoriales, en cumplimiento de sus propios mandatos y normas que los rigen. En este sentido, es responsabilidad de todos, adelantar cuando se requieran los análisis de riesgo de detalle de carácter cuantitativo con la rigurosidad técnica y por profesionales idóneos, que permitan deducir las causas reales y/o precisas de los daños que pudiesen ser identificados en infraestructura pública y/o privada, el comportamiento esperado de una edificación ante algún tipo de solicitación (como por ejemplo un sismo); por lo anterior no es responsabilidad del IDIGER aprobar estos estudios, diseños, acciones o procedimientos encaminados a mitigar condiciones de riesgo que hayan sido identificadas. Adicionalmente, los informes técnicos que se hayan generado por parte del IDIGER, para los predios y/o sectores involucrados, no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones; a su vez el IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación al cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados.

5. ESCENARIO DE RIESGO:

Movimientos en masa

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

6. ANTECEDENTES

En atención a la solicitud del asunto, El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático-IDIGER, una vez consultadas las bases de datos y sistemas de información geográfica disponibles para los predios objeto de consulta, informa que se obtuvieron los siguientes resultados:

El Barrio Bella Flor Sur de la Localidad Ciudad Bolívar, donde se localiza el predio P1 evaluado en el presente diagnóstico, fue legalizado mediante el Acto Administrativo No. 235 del 04 de mayo de 2005, emitido por la Secretaria Distrital de Planeación –SDP. El IDIGER emitió el 24 de febrero de 2020 el Concepto Técnico CT-8718, para la actualización de la condición de amenaza y riesgo del Barrio Bella Flor Sur.

En el CT-8718 el predio P1 localizado en la Calle 73D Bis Sur No. 26F-07 Sur MJ32 específicamente el Lote 8 de la Manzana I (P1) según cartografía utilizada en el CT-8718 la cual fue tomada de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, presenta una clasificación y Zonificación de Amenaza Alta y Riesgo Alto No Mitigable por movimientos en masa; por lo tanto se recomendó en el CT-8718: *"para los predios que se encuentran localizados sobre suelos superficiales y/o rellenos antrópicos en la zona de influencia de las canteras se presentan taludes expuestos producto de la explotación anti técnica de materiales los cuales están compuestos por roca arenisca altamente meteorizada y fracturada susceptible a presentar flujos de detritos y caída de los bloques inestables. Los taludes no cuentan con obras de contención, adicionalmente hay un aporte externo indebido de aguas servidas y los problemas de estabilidad allí presentes podrían tener incidencia sobre las construcciones localizadas en la parte alta. Dada la condición de amenaza alta y vulnerabilidad alta de los predios, que configuran una condición de Alto Riesgo No Mitigable, desde el punto de vista técnico,* ***se recomienda la inclusión de las familias que los habitan al Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable y destinar los predios como suelo de protección por riesgo***"

En la Figura 1 se muestra la zonificación de amenaza y de riesgo por movimientos en masa para los predios cubiertos por el CT-8718.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

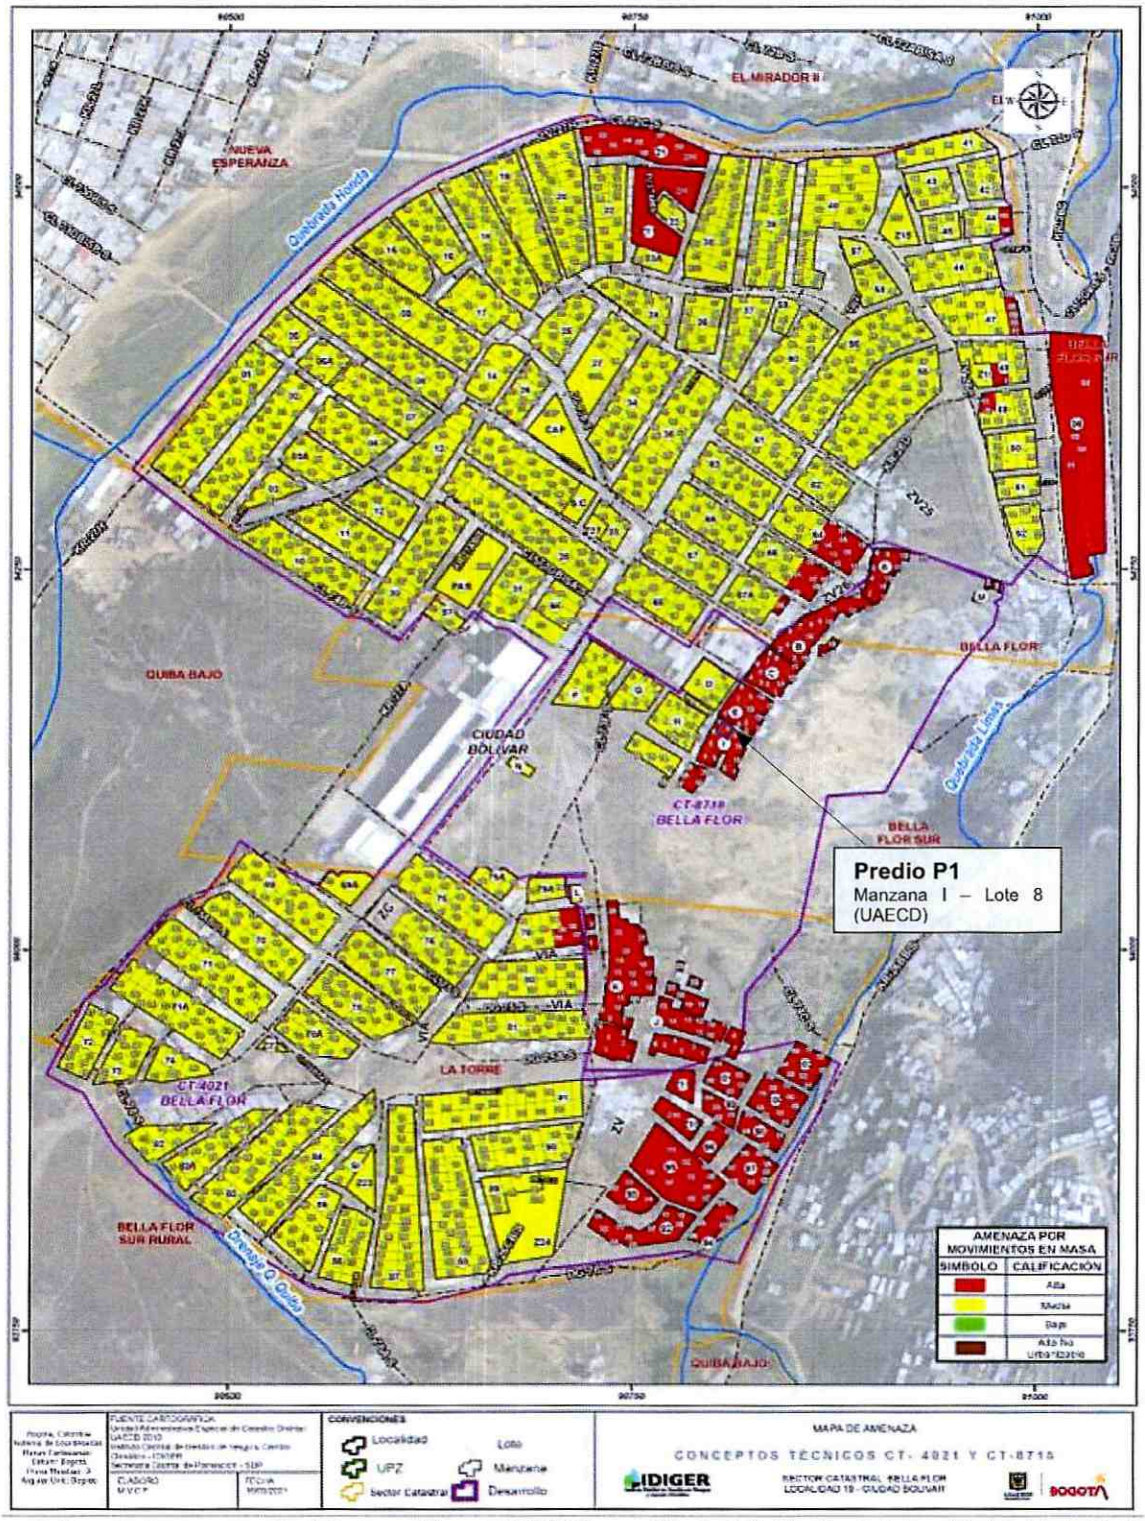


Figura 1. Mapa de Amenaza por Movimientos en Masa del CT-8718 para el Barrio Bella Flor Sur de la Localidad de Ciudad Bolívar.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

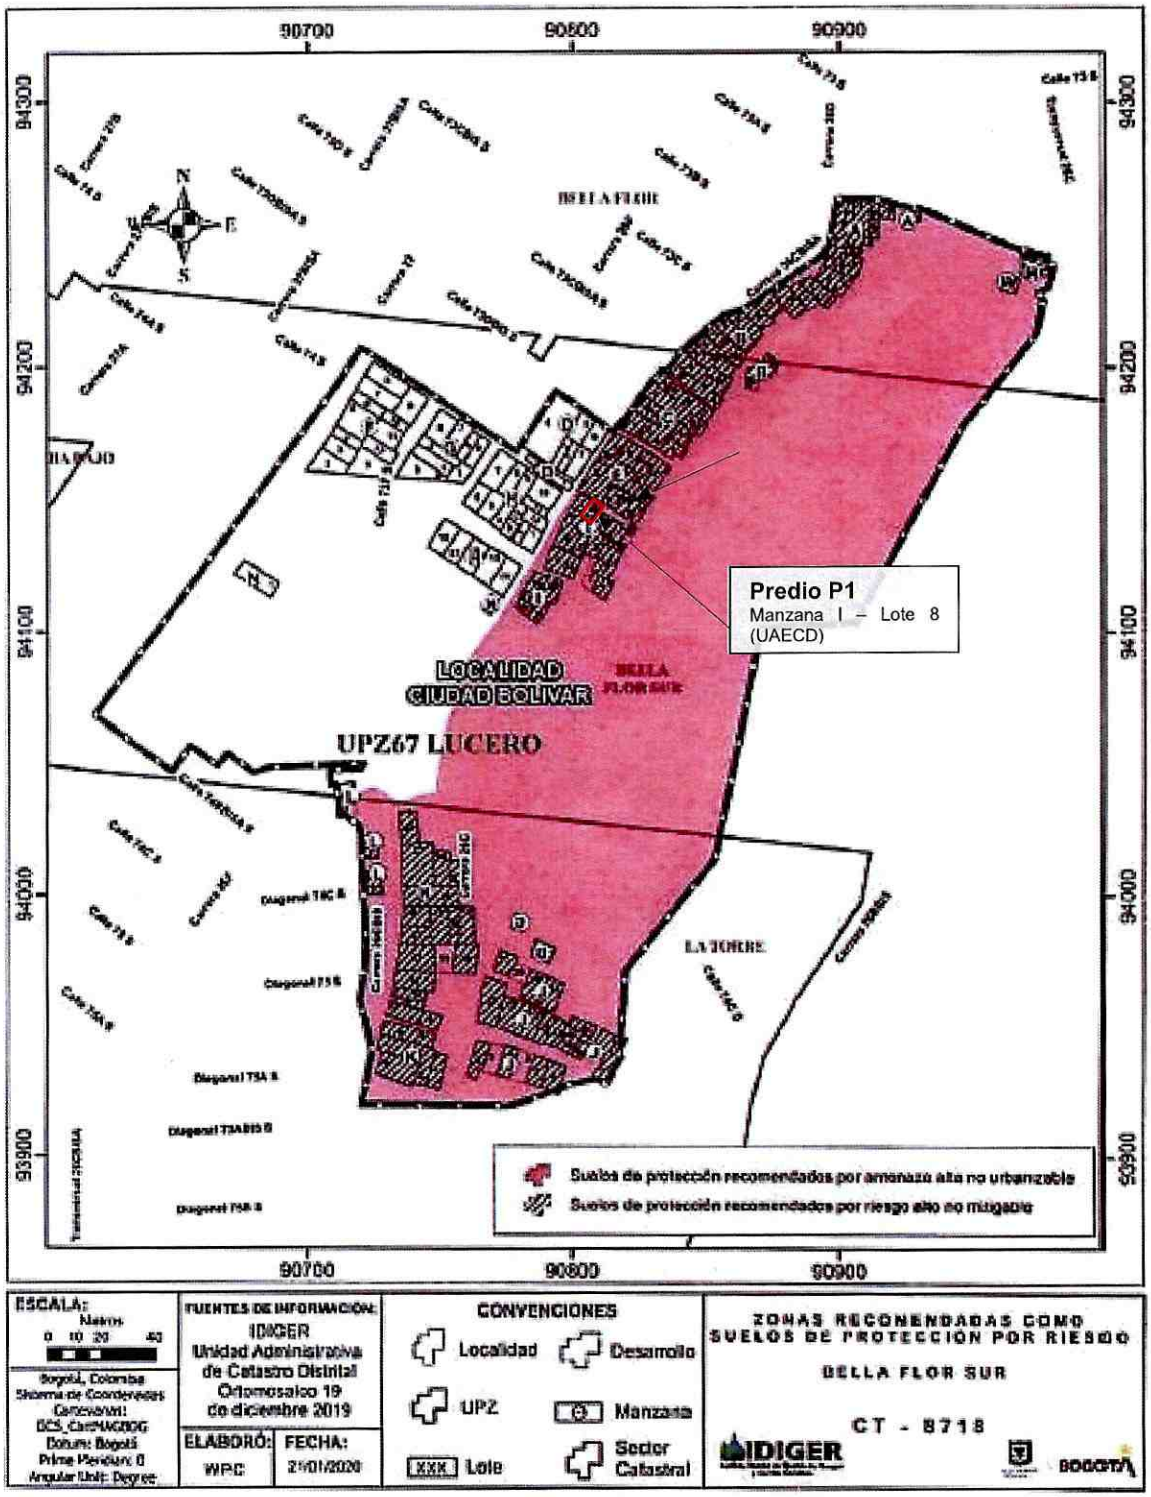


Figura 2. Mapa de zonas recomendadas como Suelos de Protección por Riesgo del CT-8718 para el Barrio Bella Flor Sur de la Localidad de Ciudad Bolívar.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

7. LOCALIZACIÓN

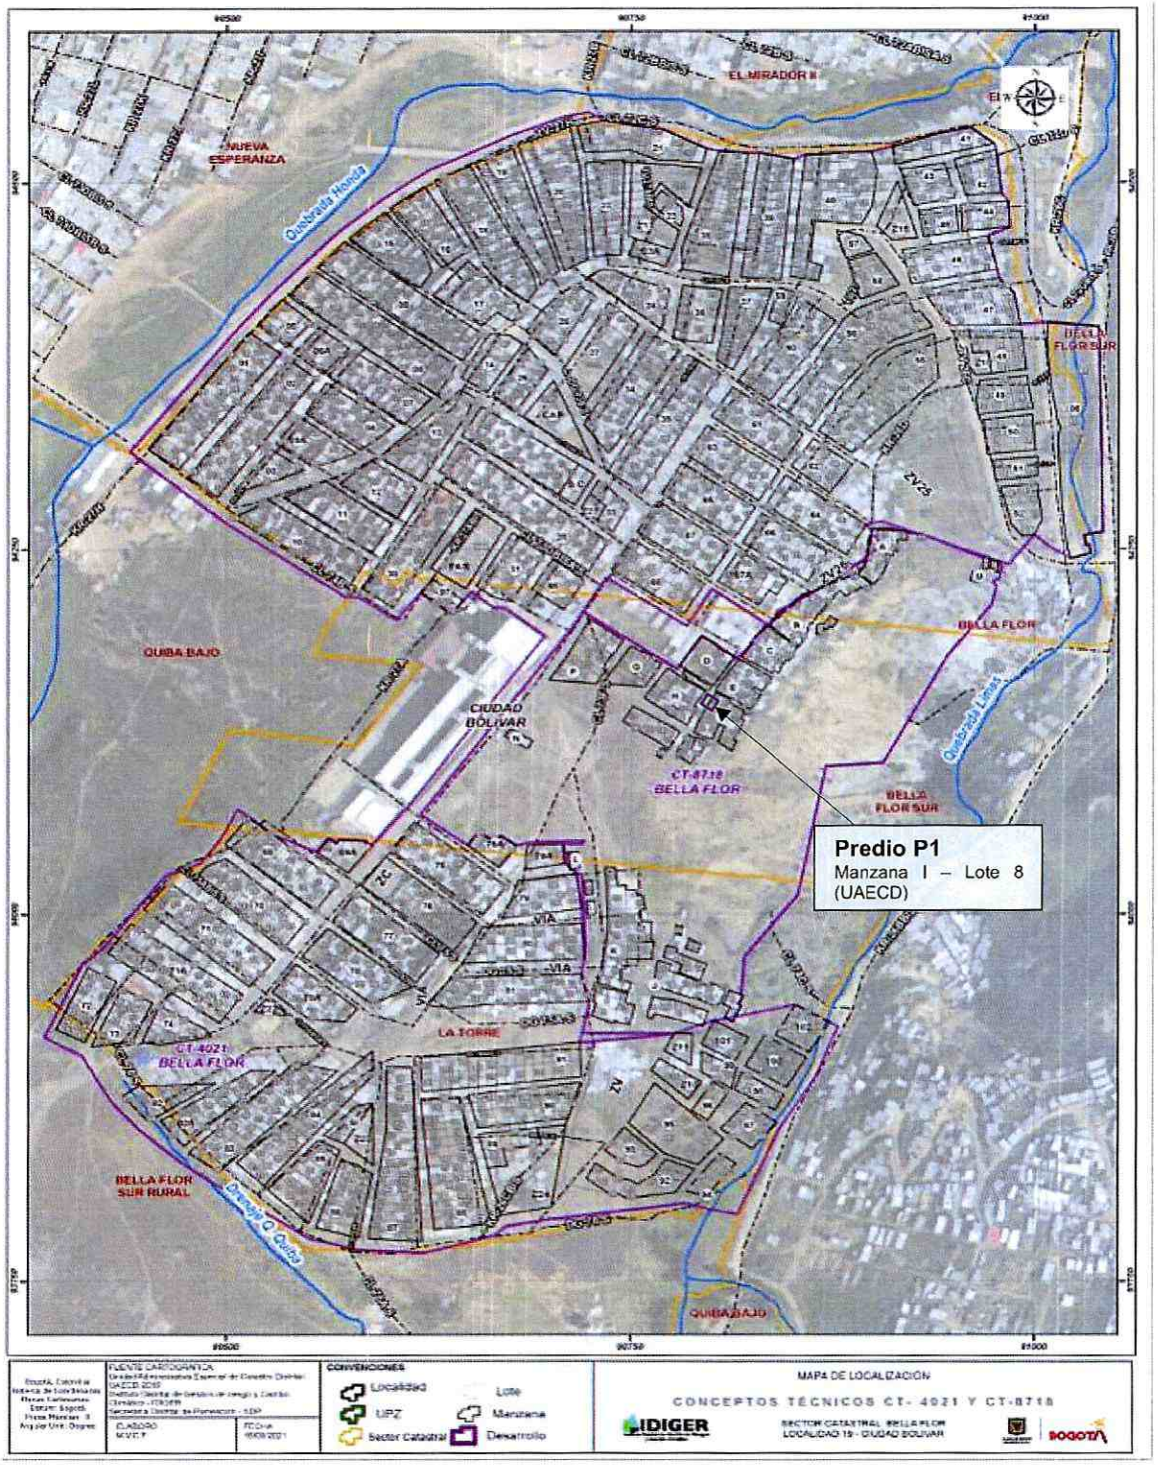


Figura 3. Localización general del predio P1 evaluado, Sector Catastral Bella Flor Sur en la Localidad de Ciudad Bolívar.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

8. DESCRIPCIÓN

En atención al radicado IDIGER 2021ER7480 el día 17 de junio de 2021, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER realizó visita técnica al predio P1 objeto de Identificación y valoración cualitativa, en el Sector Catastral Bella Flor Sur de la Localidad de Ciudad Bolívar, encontrando una zona con pendiente escarpada, en donde se realizaron cortes de origen antrópico producto del emplazamiento de viviendas.

El polígono Bella Flor Sur, se encuentra ubicado en la margen izquierda de la Quebrada Limas al costado oriental del Barrio Bella Flor de la Localidad de Ciudad Bolívar. Esta conformado por vías sin pavimentar y construcciones que en su mayoría son en material de recuperación. Dichas construcciones se caracterizan por estar localizadas en la franja adyacente a la corona de los taludes de antiguas canteras compuestos por roca altamente meteorizada y fracturada, las cuales no presentan medidas de protección, ni contención y que son producto de la explotación anti técnica de materiales de construcción.

El predio P1 que consta de un solo nivel, está construido en material de recuperación, al igual que su cubierta (fotografía 2, 3, 4 y 5). Dicho predio presenta acceso peatonal por la Calle 73D Bis Sur.

Durante la inspección de la ladera del sector se encontró que el predio P1, se encuentra en la corona de un talud perteneciente a un antiguo frente de explotación minera. El predio P1 se encuentra a una distancia de 7 m del escarpe o cara del talud.

El predio P1 presenta deficiencias constructivas y elementos pertenecientes a la estructura en un estado de deterioro avanzado, lo cual advierte riesgo inminente de colapso estructural.


9. POSIBLES CAUSAS

- Deficiencias constructivas de las viviendas emplazadas en el predio P1 evaluado.
- Ausencia de protección, contención y/o manejo de aguas de escorrentía superficial y subsuperficial en los taludes de corte y rellenos en el polígono evaluado, en el Sector Catastral Bella Flor Sur de la localidad Ciudad Bolívar.
- Tipología de la vivienda, características morfológicas de la ladera y propiedades intrínsecas de los materiales que la conforman, que hacen de sector altamente susceptible a procesos de movimientos en masa.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

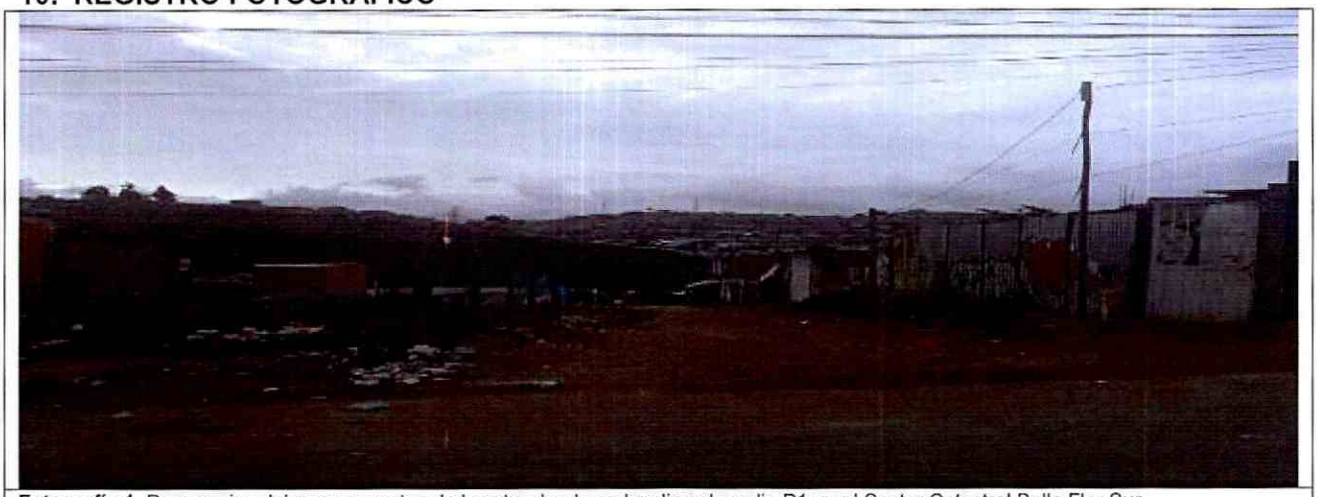

Fotografía 1. Panoramica del acceso peatonal al sector donde se localiza el predio P1 en el Sector Catastral Bella Flor Sur.



Fotografía 2. Fachada del predio P1.



Fotografía 3. Fachada del predio P1.



Fotografía 4. Cubierta del predio P1 en material de recuperación. Evidencia de elementos que perdida de verticalidad.



Fotografía 5. Cubierta del predio P1 en material de recuperación.

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

11. DAÑOS

Tabla 1. Daños observados sobre el predio evaluado en el presente diagnóstico técnico.

PREDIO	DIRECCIÓN	Responsable (Datos tomado en campo)	TIPO DE ESTRUCTURA	USO	DAÑOS
P1	Calle 73D Bis Sur No. 26F-07 Sur MJ32 Manzana I – Lote 8 (UAECD)	Allison Viviana Ramírez León	Material de recuperación	Vivienda	Fuertes

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	¿CUAL?	

12. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Incremento de los daños evidenciados en el predio P1 evaluado, en el Sector Catastral Bella Flor Sur de la Localidad Ciudad Bolívar.

- Debido a las condiciones observadas en el sitio, así como a la categorización de Suelo de Protección por Riesgo por movimientos en masa en la que se encuentra el predio evaluado P1 es probable que se presenten nuevos procesos de inestabilidad.

13. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual y evaluación cualitativa de las condiciones físicas de estabilidad, funcionalidad y/o habitabilidad del predio P1 en el Barrio Bella Flor Sur de la Localidad de Ciudad Bolívar.

- Se dan recomendaciones verbales a las personas que atienden la visita, con el objetivo de dar a conocer las condiciones actuales de riesgo de los predios evaluados, y de hacer seguimiento a las condiciones de estas. Así mismo, se informa las competencias del IDIGER.

- Dadas las condiciones identificadas en la visita técnica, y a posibles procesos de inestabilidad que se pueden presentar en el suelo de la zona evaluada, se recomienda la evacuación del predio P1 evaluado, mediante el formato que se relaciona a continuación:

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

Tabla 2. Relación del formato de evacuación emitido en atención al evento SIRE 5378876.

No. Formato	PREDIO	NOTIFICADO	TELÉFONO	DIRECCIÓN	TIPO DE RECOMENDACIÓN
6790	P1	Allison Viviana Ramírez León	3244131318	Calle 73D Bis Sur No. 26F-07 Sur MJ32 Manzana I – Lote 8 (UAECD)	Evacuación

14. CONCLUSIONES

- El predio P1 evaluado, en el Sector Catastral Bella Flor Sur de la Localidad Ciudad Bolívar, se encuentra localizado en una zona categorizada como Riesgo Alto No Mitigable por movimientos en masa de acuerdo al CT-8718. Lo anterior, configura que el predio P1 sea incluido en el Programa de Reasentamiento de Familias según el Artículo 5 del Decreto 330 de 2020, tal como se recomendó en el CT-8718 del año 2020.

- La estabilidad estructural de la vivienda emplazada en el predio P1 evaluado, se encuentra comprometida en la actualidad, dada la condición de amenaza y vulnerabilidad alta del predio, lo cual configura una condición de Alto Riesgo No Mitigable, tal como se identificó en el sector.

15. RECOMENDACIONES

- A los habitantes y/o responsables del predio P1 localizado en la Calle 73D Bis Sur No. 26F-07 Sur MJ32 específicamente al Lote 8 de la Manzana I (P1), en el Sector Catastral Bella Flor Sur de la localidad Ciudad Bolívar, acatar la recomendación de evacuación de acuerdo con las condiciones que se identificaron en el momento de la visita técnica.

- A la Caja de Vivienda Popular –CVP, desde sus respectivas competencias, agilizar el proceso de reasentamiento de las viviendas identificadas en el predio P1 del Sector Catastral Bella Flor de la localidad Ciudad Bolívar, teniendo en cuenta que se recomendó la inclusión de este en el Programa de Reasentamiento de Familias mediante el Concepto Técnico CT-8718.


- A la Caja de Vivienda Popular –CVP, se reitera la recomendación realizada en el CT-8718: *"(...), Dada la condición de amenaza alta y vulnerabilidad alta de los predios, que configuran una condición de Alto Riesgo No Mitigable, desde el punto de vista técnico, se recomienda la inclusión de las familias que los habitan al Programa de Reasentamiento de Familias en Alto Riesgo No Mitigable y destinar los predios como suelo de protección por riesgo (...)"*

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071

- A la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, desde su competencia adelantar las acciones administrativas tendientes a realizar el seguimiento de las recomendaciones impartidas mediante este diagnóstico técnico con el objeto de proteger la integridad física de los vecinos y transeúntes del sector.

16. APROBACIONES

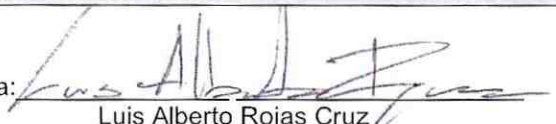16.1 Elaboró
Firma:  Luis Alberto Rojas Cruz Ingeniero Civil – Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
16.2 Revisó
Firma:  Jairo William Torres Becerra Profesional Especializado *Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático*

Diagonal 47 Nº 77A - 09 Interior 11
Conmutador: 4292800
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071