DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI - 10380
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTO SIRE No. 4545973

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: JESYCA ROSY ORJUELA AYA				**SOLICITANTE: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar**
CAT	3	MÓVIL	9	
FECHA	26 de Marzo de 2017	HORA	08:38 a.m	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

PREDIO	Diagonal 65A Bis Sur No. 18P-02 y otros	**ÁREA DIRECTA**			1000 m^2		
SECTOR CATASTRAL	Compartir	**POBLACIÓN ATENDIDA**			46		
UPZ	67 - Lucero	**FAMILIAS**	9	**ADULTOS**	24	**NIÑOS**	22
LOCALIDAD	19 – Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS**			9		
CHIP	AAA0021JTFZy otros	**OFICIO REMISORIO**			CR-27197		

2. TIPO DE EVENTO

Movimiento en masa – Movimientos en masa de carácter local

ACLARACION

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, realiza verificaciones basadas en la inspección visual, identificación y valoración cualitativa de las afectaciones del hábitat a nivel urbano y rural, con el objeto de establecer el compromiso en la estabilidad y habitabilidad de las mismas, a fin de identificar edificaciones y/o viviendas inseguras, para realizar las acciones pertinentes a las que haya lugar.

Se aclara que al momento de la atención del Evento SIRE No. 4545973, la información suministrada por las personas que atendieron la visita en lo referente a las nomenclaturas de los predios evaluados, no corresponde a la nomenclatura oficial de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, sumado a que varias construcciones ocupan dos predios; por tal motivo en el ITEM. 4. LOCALIZACION se aclaran dichas imprecisiones.

3. ANTECEDENTES:

El Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, donde se localizan los predios evaluados, no pertenece a un barrio incluido en el programa de legalización ni de regularización de Barrios de la Secretaria Distrital de Planeación – SDP, en razón a esto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, no emitió Concepto Técnico de Riesgo para dicho sector. Por tal

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

motivo para adelantar cualquier tipo de intervención en el predio de la referencia como en el sector, se deben considerar las restricciones en el uso del suelo establecidas en la reglamentación para el mismo.

De acuerdo con el Plano Normativo de Amenaza por Remoción en Masa del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT (Decreto 190 de 2004), el sector donde se localizan los predios evaluados, presenta categorización de Amenaza Media por Movimientos en Masa.

4. LOCALIZACIÓN

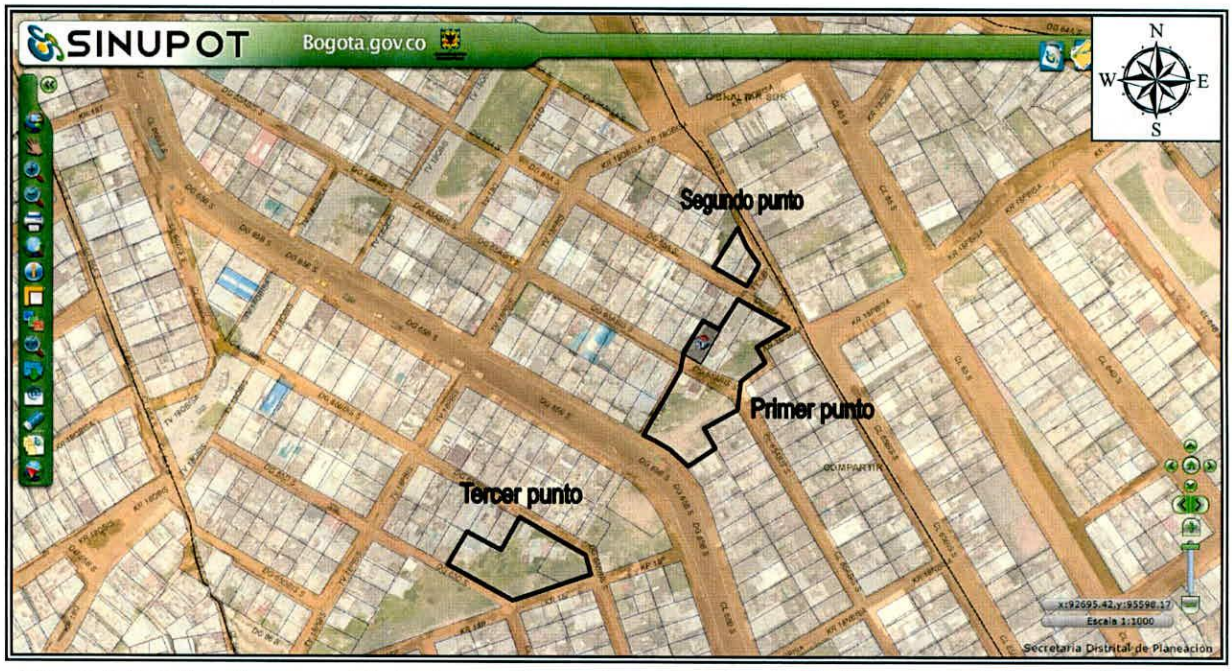


Figura 1. Localización general de los tres puntos evaluados en atención del Evento SIRE No. 4545973, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar. (Imagen tomada del SINUPOT).

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

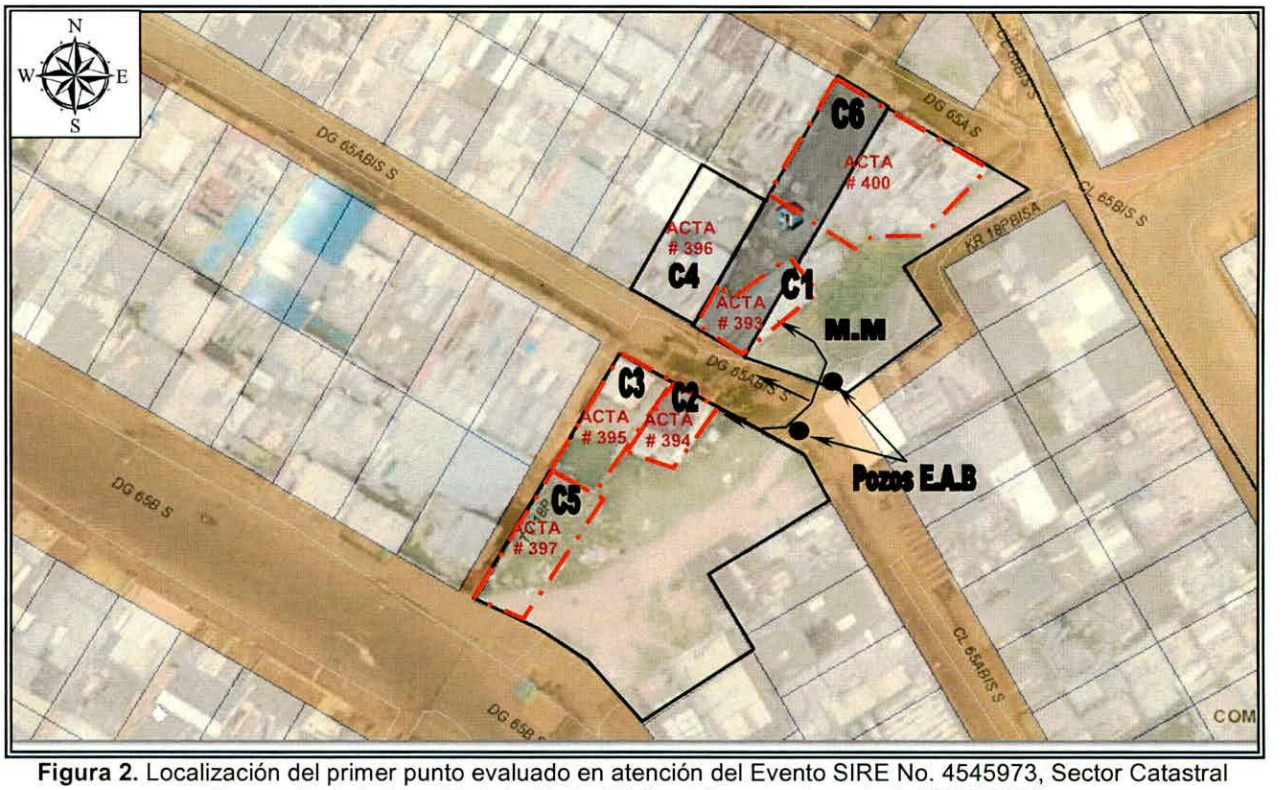


Figura 2. Localización del primer punto evaluado en atención del Evento SIRE No. 4545973, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar. (Imagen tomada del SINUPOT).

Tabla No. 1. Información predios localizados en el primer sector evaluado en atención del Evento SIRE No. 4545973, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar.

ID	Acta	Dirección suministrada en campo (persona que atiende la visita)	Dirección UAECD
C1	393	Dg. 65A Bis Sur No. 18P-02	Dg. 65A Bis Sur No. 18P-03
C2	394	Dg. 65A Bis Sur No. 18P-03	Cl. 65B Sur No. 18N-98
C3	395	Dg. 65A Bis Sur No. 18P-07	Cl. 65B Sur No. 18N-98
C4	396	Dg. 65A Bis Sur No. 18P-08	Dg. 65A Bis Sur No. 18P-08
C5	397	Vivienda localizada al costado oriental de la casa con Acta # 394	Cl. 65B Sur No. 18N-98
C6	400	Dg. 65A Sur No. 18P-03	Dg. 65A Sur No. 18P-03 / Kr. 18P Bis A No. 65A-02 Sur (construcción se localiza en dos predios)

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

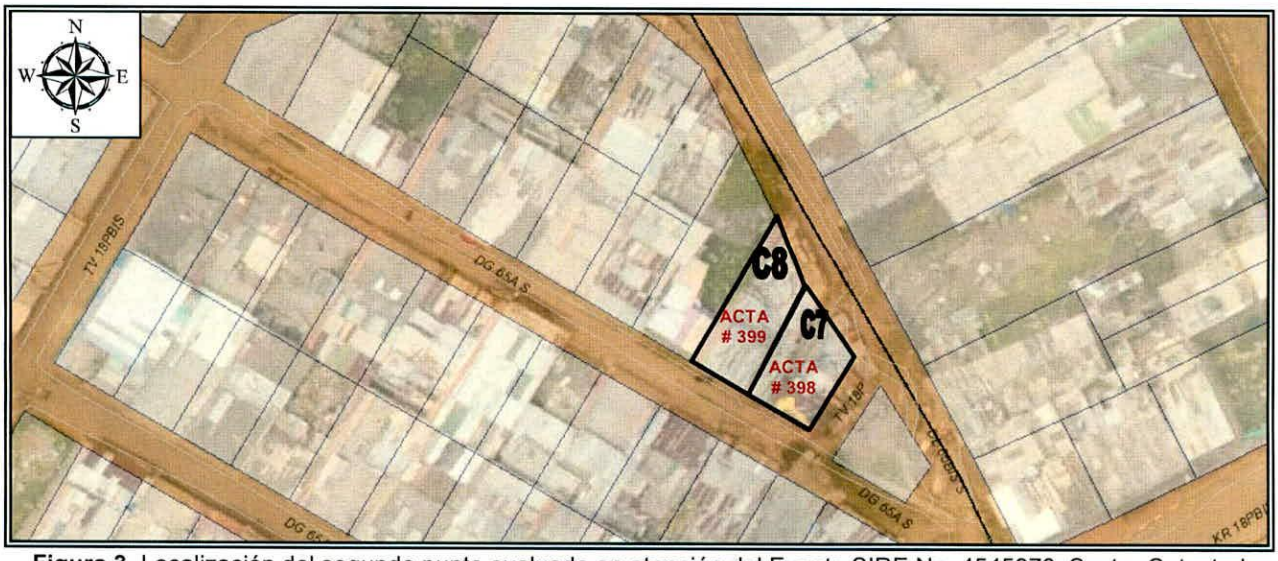


Figura 3. Localización del segundo punto evaluado en atención del Evento SIRE No. 4545973, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar. (Imagen tomada del SINUPOT).

Tabla No. 2. Información predios localizados en el segundo sector evaluado en atención del Evento SIRE No. 4545973, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar.

ID	Acta	Dirección suministrada en campo (persona que atiende la visita)	Dirección UAECD
C7	398	Dg. 65A Sur No. 18P-08	Dg. 65A Sur No. 18P-02
C8	399	Dg. 65A Sur No. 18P-10	Dg. 65A Sur No. 18P-12

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

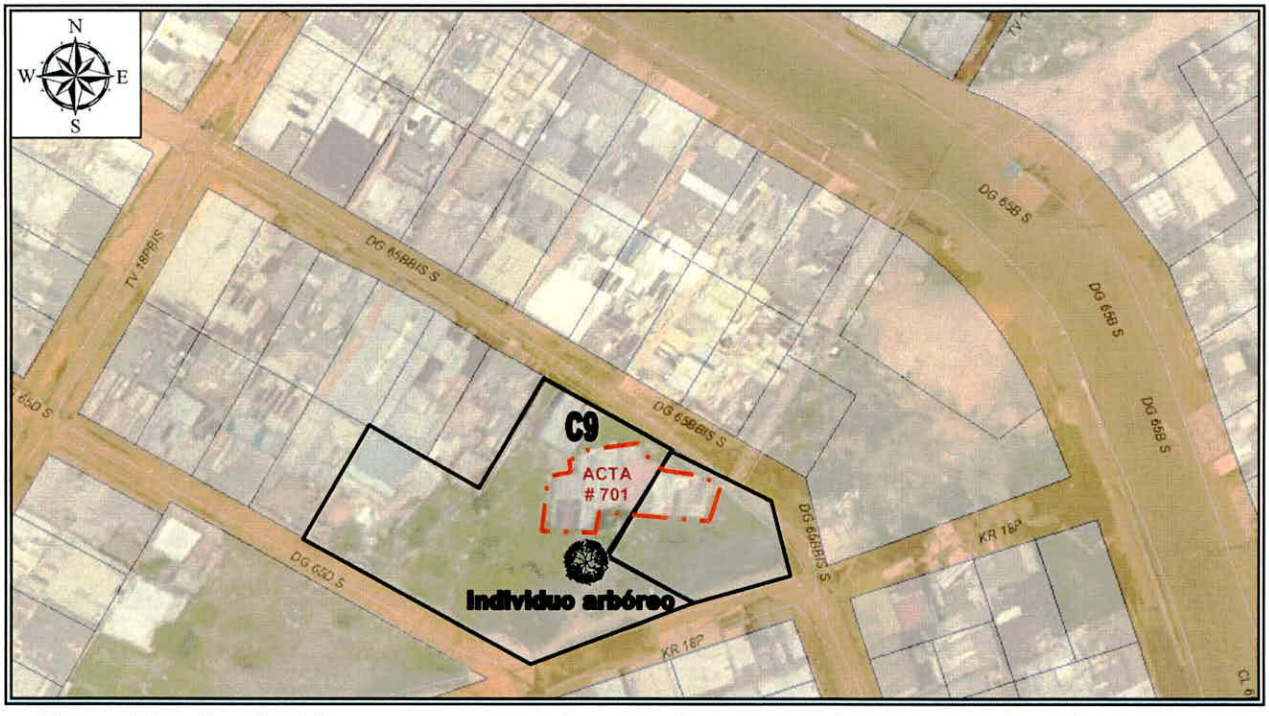


Figura 4. Localización del tercer punto evaluado en atención del Evento SIRE No. 4545973, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar. (Imagen tomada del SINUPOT).

Tabla No. 3. Información predios localizados en el tercer punto evaluado en atención del Evento SIRE No. 4545973, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar.

ID	Acta	Dirección suministrada en campo (persona que atiende la visita)	Dirección UAECD
C9	701	Dg 65B Sur No. 18P-13	Dg. 65B Bis Sur No. 18P-13 / Dg. 65B Bis Sur No. 18P-01 (construcción se localiza en dos predios)

5. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS:

El día 26 de Marzo de 2017, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, realizó visita técnica al sector de la Diagonal 65A Bis Sur con Carrera 18P, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar; identificando un movimiento en masa tipo flujo de lodos en un talud de corte localizado al costado oriental del sector evaluado; dicho talud cuenta con una altura de aproximadamente 6 metros, pendiente cercana a los 50 grados, en el que no se aprecian medidas de protección y/o contención ni sistemas para el manejo de las aguas de escorrentía.

El movimiento en masa involucró un volumen de material de aproximadamente 30 m^3 (conformado por suelo orgánico y cobertura vegetal), los cuales se depositaron a lo largo de la ladera y en la parte baja impactando la construcción C1; adicionalmente se identifica posibilidad de un avance en el movimiento en

masa, el cual involucraría un volumen de material de aproximadamente 50 m^3, que pudieran afectar tres viviendas adicionales identificadas como construcciones C2, C3 y C4.

Por otra parte el movimiento en masa deja al descubierto dos pozos de inspección y una red de alcantarillado a cargo de la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAB; la cual pudiere presentar rotura y/o desempate por la posibilidad de un avance en el mismo.





Foto 1 y 2. Vista del sector de la Diagonal 65A Bis Sur con Carrera 18P, en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, donde se presentó el movimiento en masa y los pozos que quedaron al descubierto.

A continuación se describen las viviendas C1, C2, C3 y C4:

CONSTRUCCION C1 – ACTA # 393 – DG. 65A BIS SUR No. 18P-03 (Dirección UAECD)

La Construcción C1, corresponde a una vivienda de un nivel en mampostería simple, con cubierta liviana en teja de zinc soportada por un entramado en madera; vivienda que evidencia deficiencias constructivas relacionadas con la ausencia de elementos de confinamiento y amarre.

El material movilizado producto del movimiento en masa, se depositó contra los muros de cerramiento de la vivienda y generó el colapso parcial de la misma.



Foto 3. Vista de la construcción identificada como C1, la cual presenta compromiso en la estabilidad estructural y habitabilidad en la actualidad.

CONSTRUCCION C2 – ACTA # 394 – CL. 65B SUR No. 18N-98 (Dirección UAECD)
CONSTRUCCION C3 – ACTA # 395 – CL. 65B SUR No. 18N-98 (Dirección UAECD)
CONSTRUCCION C4 – ACTA # 396 – DG. 65A BIS SUR No. 18P-08 (Dirección UAECD)

La construcción C2, corresponde a una vivienda de un nivel, en material de recuperación (láminas de zinc), con cubierta liviana en teja de zinc, soportada por un entramado en madera que a su vez se apoya sobre el cerramiento de la misma.

La construcción C3, corresponde a una vivienda de un nivel, en material de recuperación (láminas de zinc), con cubierta liviana en teja de zinc, soportada por un entramado en madera que a su vez se apoya sobre el cerramiento de la misma.

La construcción C4, corresponde a una vivienda de un nivel, en mampostería simple, con cubierta liviana en teja de zinc, soportada por un entramado en madera que a su vez se apoya sobre el cerramiento de la misma.

Estas viviendas presentan compromiso en la actualidad ante un posible avance en el movimiento en masa evidenciado.

Entre las posibles causas por las que se presentó el movimiento en masa evaluado, se encuentra la ausencia de medidas de estabilización y/o contención en el talud de corte evaluado, sumado a la falta de sistemas para dar manejo a las aguas de escorrentía superficial y subsuperficial en el sector evaluado.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

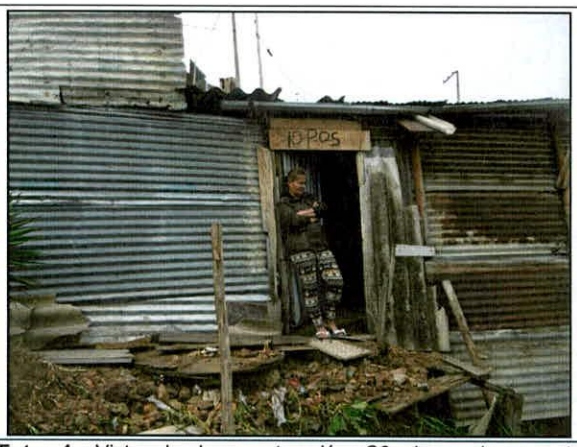


Foto 4. Vista de la construcción C2, la cual presenta compromiso en la estabilidad estructural y habitabilidad en la actualidad, por la posibilidad de un avance en el movimiento en masa evaluado.



Foto 5. Vista de la construcción C3, la cual presenta compromiso en la estabilidad estructural y habitabilidad en la actualidad, por la posibilidad de un avance en el movimiento en masa evaluado.



Foto 6. Vista de la construcción C4, la cual presenta compromiso en la estabilidad estructural y habitabilidad en la actualidad, por la posibilidad de un avance en el movimiento en masa evaluado.

Adicionalmente, se evaluaron 5 construcciones adicionales identificadas como C5, C6, C7, C8 y C9, las cuales presentan compromiso en su estabilidad estructural y habitabilidad por pérdida de verticalidad de las mismas, por procesos locales en taludes de corte entre predios privados y por la posibilidad de caída de un individuo arbóreo; situaciones que no se encuentran relacionadas al movimiento en masa evidenciado en el sector de la Diagonal 65A Bis Sur con Carrera 18P. A continuación se describen las mismas:

CONSTRUCCION C5 – ACTA # 397 – CL. 65B SUR No. 18N-98 (Dirección UAECD)

La construcción C5, corresponde a una vivienda de un nivel, en material de recuperación (láminas de zinc y madera), con cubierta liviana en teja de zinc, soportada por un entramado en madera que a su vez se apoya sobre el cerramiento de la misma. La vivienda se ha acomodado al terreno de manera escalonada, teniendo en cuenta las condiciones topográficas del sector. Se evidencia pérdida de verticalidad, de los elementos que conforman la misma.



Foto 7. Vista de la construcción C5, la cual presenta compromiso en la estabilidad estructural y habitabilidad en la actualidad, por la pérdida de verticalidad evidenciada en la misma.

CONSTRUCCION C6 – ACTA # 400 – Dg. 65A SUR No. 18P-03 / KR. 18P BIS A No. 65ª-02 SUR (Dirección UAECD) – La construcción se localiza en dos predios.

La construcción C6, corresponde a una vivienda de un nivel, en material de recuperación (láminas de zinc y madera), con cubierta liviana en teja de zinc, soportada por un entramado en madera que a su vez se apoya sobre el cerramiento de la misma. La vivienda se ha acomodado al terreno de manera escalonada, teniendo en cuenta las condiciones topográficas del sector.

Se identificó en la parte intermedia de las construcciones un talud de corte, de tendencia vertical y altura de aproximadamente 1 m., sin medidas de protección ni sistemas para el manejo de las aguas de escorrentía, situación que está dando origen a desprendimientos de material del talud. La vivienda localizada en la parte alta del talud evidencia pérdida de verticalidad; lo que pudiere generar el colapso parcial o total de la misma resultando afectada la vivienda que se encuentra en la parte baja del talud.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co





Foto 8 y 9. Vista de la construcción C6, la cual presenta perdida de verticalidad y compromiso en su estabilidad estructural y habitabilidad.

CONSTRUCCION C7 – ACTA # 398 – DG. 65A SUR No. 18P-02 (Dirección UAECD)
CONSTRUCCION C8 – ACTA # 399 – DG. 65A SUR No. 18P-10 (Dirección UAECD)

Las construcciones C7 y C8, corresponden a viviendas de un nivel cada una, en material de recuperación (lamina de zinc y madera), con cubierta liviana en teja de asbesto cemento soportado por un entramado en madera que a su vez se apoya sobre el cerramiento de las mismas. Para la adecuación de los predios y posterior emplazamiento de las viviendas se han realizado taludes de corte y rellenos, los cuales no cuentan con adecuadas medidas de protección, ni sistemas para dar manejo de las aguas de escorrentía; situación que está generando desprendimientos de material y pérdida de suelo de soporte de la vivienda localizada en la parte alta del talud.





Foto 10 y 11. Vista de las construcciones C7 y C8, las cuales presentna perdida de verticalidad y compromiso en su estabilidad estructural y habitabilidad.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

CONSTRUCCION C9 – ACTA # 701 – DG. 65B Bis SUR No. 18P- 13 / DG. 65B BIS SUR No. 18P-01 (Dirección UAECD) - La construcción se localiza en dos predios.

La construcción C9, corresponde a una vivienda de un nivel construido en material de recuperación (láminas de zinc y madera), con cubierta liviana en teja de zinc, soportada por un entramado en madera que a su vez se apoya sobre el cerramiento de la misma. La vivienda se ha acomodado al terreno de manera escalonada, teniendo en cuenta las condiciones topográficas del terreno, al costado norte del predio se realizó un relleno para la adecuación del predio y posterior emplazamiento de la vivienda sin medidas de confinamiento; razón por la que se está presentando un asentamiento en este sector y pérdida de verticalidad de la vivienda.

Por otra parte, al costado sur del predio se observa un individuo arbóreo de gran tamaño el cual al momento de la inspección visual presenta pérdida de verticalidad y posibilidad de caída sobre la vivienda evaluada.

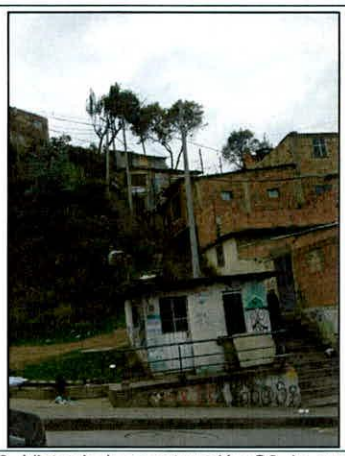




Foto 12 y 13. Vista de la construcción C9, la cual presenta pérdida de verticalidad y compromiso en su estabilidad estructural y habitabilidad por la posibilidad de caída del individuo arbóreo.

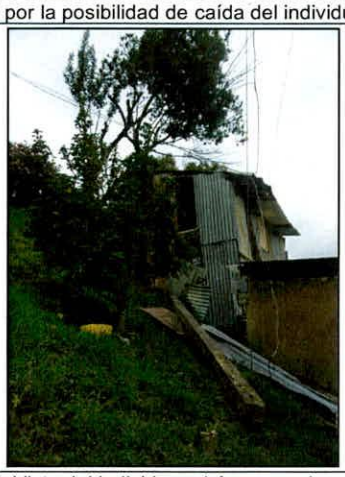




Foto 14 y 15. Vista del individuo arbóreo con riesgo de caída y del interior de la construcción C9.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

AFECTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:

SI		NO	X	¿CUAL?	

6. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

- Rotura y/o desempate de la red de alcantarillado a cargo de la E.A.B, localizado en el sector de la Diagonal 65A Bis Sur con Carrera 18P, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, por la posibilidad de un avance en el movimiento en masa identificado en el sector evaluado.

- Colapso parcial y/o total de las construcciones C1, C2, C3 y C4, por la posibilidad de un avance en el proceso de remoción que se presentó en el sector de la Diagonal 65A Bis Sur con Carrera 18P, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar.

- Colapso parcial y/o total de la construcción C5, por la pérdida de verticalidad identificada en la misma, daño relacionado con las deficiencias constructivas.

- Colapso parcial y/o total de la construcción C6, por la posibilidad de nuevos desprendimientos de material provenientes del talud de corte implementado entre las mismas.

- Colapso parcial y/o total de las construcciones C7 y C8, por la posibilidad de nuevos desprendimientos de material provenientes del talud de corte implementado al interior del predio.

- Colapso parcial y/o total de la construcción C9, por la posibilidad de incremento en la pérdida de verticalidad de la vivienda, asociado a la carencia de medidas de confinamiento en el relleno sobre el cual se emplaza la misma; sumado a la posibilidad de caída del individuo arbóreo localizado al costado sur de los predios en mención.

7. ACCIONES ADELANTADAS

- Inspección visual y evaluación cualitativa de las construcciones C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9, en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar.

- Recomendación de evacuación temporal y preventiva de la construcción C1, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante Acta No. 0393, notificando a la Señora Rosa María Ramírez identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.744.391, número de contacto 313 8432944, en el predio habita 1 familia, 3 adultos y 1 Menor.

- Recomendación de evacuación temporal y preventiva de la construcción C2, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante Acta No. 0394, notificando a la Señora Sergina Gallego identificada con Cedula de Ciudadanía No. 24.755.956, número de contacto 319 7687807, en el predio habita 1 familia, 1 adulto y 0 Menores.

- Recomendación de evacuación temporal y preventiva de la construcción C3, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante Acta No. 0395, notificando a la

Señora Gina Fonseca identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.033.749.061, número de contacto 315 3894712, en el predio habita 1 familia, 2 adultos y 2 Menores.

- Recomendación de evacuación temporal y preventiva de la construcción C4, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante Acta No. 0396, notificando a la Señora Gina Fonseca (Vecina propietaria) identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.033.749.061, número de contacto 315 3894712, el predio se encuentra deshabitado.

- Recomendación de evacuación temporal y preventiva de la construcción C5, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante Acta No. 0397, notificando a la Señora Damary Muñoz identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.000.780.757, número de contacto 313 8432944, en el predio habita 1 familia, 2 adultos y 2 Menores.

- Recomendación de evacuación temporal y preventiva de la construcción C6, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante Acta No. 0400, notificando al Señor Alexander Buitrago identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.720.429, número de contacto 311 4663532, en el predio habita 1 familia, 4 adultos y 4 Menores.

- Recomendación de evacuación temporal y preventiva de la construcción C7, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante Acta No. 0398, notificando a la Señora Yudys Armesto identificada con Cedula de Ciudadanía No. 22.657.765, número de contacto 319 3706932, en el predio habita 1 familia, 6 adultos y 6 Menores.

- Recomendación de evacuación temporal y preventiva de la construcción C8, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante Acta No. 0399, notificando al Señor Juan Guillermo Zúñiga identificada con Cedula de Ciudadanía No. 80.808.446, número de contacto 321 4022879, en el predio habita 1 familia, 2 adultos y 4 Menores.

- Recomendación de evacuación temporal y preventiva de la construcción C9, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante Acta No. 0701, notificando al Señor Jonathan Smith Ramírez identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.033.740.55, número de contacto 321 3917397, en el predio habita 2 familias, 7 adultos y 4 Menores.

8. CONCLUSIONES

- La estabilidad estructural y habitabilidad de las construcciones C1, C2, C3, C4, localizadas en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, se encuentran comprometidas en la actualidad por la posibilidad de un avance en el movimiento en masa identificado en el sector.

- La estabilidad estructural y habitabilidad de la construcción C5, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, se encuentran comprometidas en la actualidad por la posibilidad de colapso parcial y/o total de la misma, por las deficiencias constructivas que presenta y por la pérdida de verticalidad evidenciada en la misma.

- La estabilidad estructural y habitabilidad de la construcción C6, localizada en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, se encuentran comprometidas en la actualidad por la

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co

posibilidad de colapso parcial y/o total de la misma, por los desprendimientos de material identificados en el talud de corte implementado para el emplazamiento de la misma.

- La estabilidad estructural y habitabilidad de las construcciones C7 y C8, localizadas en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, se encuentran comprometidas en la actualidad por la posibilidad de colapso parcial y/o total de la misma, por los desprendimientos de material identificados en el talud de corte entre predios privados y la pérdida de verticalidad evidenciada en una de las construcciones.

- La estabilidad estructural y habitabilidad de la Construcción C9, localizada en el Sector Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, se encuentran comprometidas en la actualidad por la pérdida de verticalidad evidenciada en la misma, y por la posibilidad de caída del individuo arbóreo localizado al costado sur de la construcción.

9. ADVERTENCIAS

- Para adelantar cualquier intervención en el sector evaluado se debe consultar la reglamentación urbanística definida para el sector por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, para establecer aspectos que no son competencia del IDIGER, relacionados con las restricciones y/o condicionamientos al uso del suelo. Adicionalmente, se resalta que cualquier tipo de intervención a realizar deberá adelantarse con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos.

- Es obligación de los propietarios y/o responsables de los inmuebles propiciar y efectuar el adecuado mantenimiento de sus instalaciones como lo dispone el Código de Construcción para Bogotá D.C. (Acuerdo 20/95).

- Las conclusiones y recomendaciones impartidas durante la visita realizada están basadas en la inspección visual realizada, por tal razón pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance, así mismo la información sobre el predio corresponde a la información suministrada en campo por los habitantes del sector. Se reitera que dichas inspecciones no hacen las veces de dictamen pericial que sirva de soporte para reclamaciones y que la vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

- La vigencia de las conclusiones y recomendaciones impartidas mediante el presente documento técnico es temporal, y se mantienen hasta tanto se modifiquen de manera significativa las condiciones del sector visitado.

10. RECOMENDACIONES

- Al responsable y/o responsables de las construcciones C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9, localizadas en el Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, acoger la recomendación de evacuación temporal y preventiva de las viviendas, hasta tanto se implementen las acciones que garanticen las condiciones adecuadas para su uso.

- Al responsable y/o responsables de las viviendas evaluadas implementar medidas de mejoramiento, mantenimiento y/o reforzamiento en las mismas, donde se incluyan los taludes de corte y/o relleno implementados para la adecuación de los predios. Dichas acciones deben realizarse con el apoyo de personal idóneo, teniendo en cuenta la normatividad vigente, para lo cual se deben tramitar los permisos y licencias respectivos. Esto con el propósito de garantizar durante la vida útil de los inmuebles, las condiciones adecuadas para su uso.

- A la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, desde su competencia identificar el responsable y/o responsables de realizar las medidas de protección y/o contención en el talud evaluado localizado en la Diagonal 65A Bis Sur con Carrera 18P, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, esto con el fin de mitigar la condición de riesgo evidenciada en el sector.

- A la Empresa de Acueducto de Bogotá – EAB, verificar el funcionamiento de las redes que se encuentran a su cargo y se localizan en la Diagonal 65A Bis Sur con Carrera 18P, Sector Catastral Compartir de la Localidad de Ciudad Bolívar, lo anterior para descartar en las mismas, fisuras, filtraciones, daños o roturas, que pudieren originar un avance en el movimiento en masa identificado.

- A la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, desde su competencia verificar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas en el presente Diagnóstico Técnico, esto con el fin de salvaguardar la integridad física de los habitantes, vecinos y transeúntes del sector evaluado.

11. APROBACIONES

11.1 Elaboró
Firma: Nombre: JESYCA ROSY ORJUELA AYA Profesión: INGENIERA CIVIL MP: 25202 – 140126 CND
Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica
11.2 Reviso
JAIRO WILLIAM TORRES BECERRA Responsable de la Coordinación de Asistencia Técnica Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos de Cambio Climático

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.idiger.gov.co y www.sire.gov.co mail: idiger@idiger.gov.co